


راهنمای تعمیرات بوسیله جوشکاری الکترو دستی

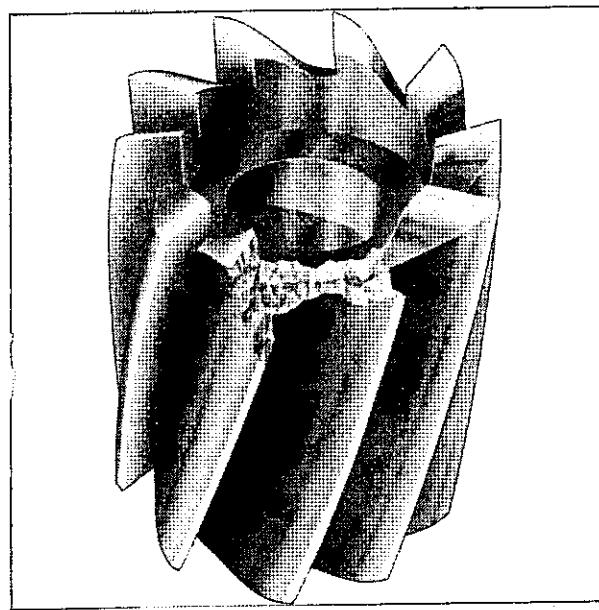

سیر و سیخی پور

با پیشرفت صنایع و نیاز به افزایش درجه حرارت، فشار و سرعت و دستگاههای صنعتی، امروزه از ماشینها و اجزای آنها که عموماً "فولادی هستند، خواص مختلفی انتظار می‌رود. از مهمترین این خواص مقاومت در برابر سایش، مقاومت به ضربه و مقاومت به اکسیداسیون یا پوسته شدن در دماهای بالا هستند. ساختکل قطعه یا ابزار از فولادهای آلیاژی و مرغوبکه خواص مورد بحثرا به شمامی دارا باشد، غلتبسیار کران بوده و هزینه تولید و نگهداری دستگاه را افزایش میدهد. بهمین جهت انتخاب فولادهای معقولی و ارزان قیمت و رسب و لایه یا لایه‌هایی از آلیاژ مقاوم روی سطوح معین به روشهای مختلف کاربردهای وسیعی یافته است. عملیات سطحی با فرآیندهای جوشکاری، فلزپاشی، استفاده از مواد پلیمری و غیره قابل انجام بوده و این پدیده هم بعنوان یک فرآیند تولید و ساخت و هم بعنوان روشی جهت تعمیر و بازسازی اجزاء فرسوده قابل استفاده است.

یکی از روشهای مرسوم و ارزان در سطح سختی، سختکاری بوسیله فرآیندهای جوشکاری بخصوص جوشکاری الکترود دستی است. اما درکشور ما علیرغم رواج و گسترده‌گی جوشکاری با الکترودهای روپوشدار کمتر به این قابلیت‌هم آن توجه می‌شود. بهمین جهت نکارنده سعی کرده است که گوشه‌هایی از این فن را معرفی نماید.

شوشه حاضر بر اساس کتابی نسبتاً قدیمی از سوی انتشارات شرکت ESAB تنظیم گشته است. اما بسته به سلیقه و شجربه نکارنده بسیاری از مطالب آن حذف و تصحیح گشته و یا مطالبی به آن افزوده شده است. بآشده که مفید واقع شود.

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول : سخت کاری سطحی بوسیله جوشکاری

بخش اول : انواع فرسایش

- فرسایش ناشی از تماس دو فلز ۱
- فرسایش ناشی از ذرات ریز و سخت معدنی ۳
- فرسودگی در اثر ضربه ۳
- فرسودگی ناشی از حرارت ، اکسیده شدن و خوردگی ۳

بخش دوم : انتخاب الکترود مناسب

- الکترود برای لایه های پر کننده ، ضربه کیر و تحت تاثیر سایش ۴
- الکترود مناسب برای سایش در برابر ذرات ریز معدنی ۷
- انتخاب الکترود برای هر ایطی که سایش با ضربه های سنگین همراه باشد ۱۰

فصل دوم : جوشکاری فولادهای ابزار

بخش اول : طبقه بندی فولادهای ابزار

- گروه سخت شونده در آب ۱۴
- گروه مقاوم در برابر شوک ۱۴
- گروه سردکار ۱۵
- گروه گرمکار ۱۶
- ۱ - آلیاژهای با پایه کرم ۱۶
- ۲ - آلیاژهای با پایه تنکستان ۱۶
- ۳ - آلیاژهای با پایه مولیبدن ۱۷
- گروه فولادهای سندبر ۱۷
- گروه فولادهای قالب ۱۸
- گروه فولادهای ابزار ویژه ۱۸

بخش دوم : میتاورزی فولادهای ابزار ۱۸

بخش سوم : جوشکاری ابزارها ۳۱

- جوشکاری با عملیات حرارتی کامل ۳۲
- جوشکاری ساده ۳۳
- انتخاب الکترود ۳۴

فصل سوم : پیوستها

- پیوست شماره [۱] : آماده سازی ابزار ۲۶
- پیوست شماره [۲] : برشکاری و شیارزندی با الکترود ڈگالی ۲۹
- پیوست شماره [۳] : چکشنهای سنگ شکن ۳۰
- پیوست شماره [۴] : محورها ۳۲
- پیوست شماره [۵] : بازسازی و تعمیر ساختهای دستگاههای راهسازی ۳۴
- پیوست شماره [۶] : جوشکاری ریل ها (اتصال دو ریل به یکدیگر) ۳۵
- پیوست شماره [۷] : جوشکاری ریل ها (استعمیرات تکه مرکزی) ۳۸
- پیوست شماره [۸] : جوشکاری باکت ها ۴۱
- پیوست شماره [۹] : روکش کاری ساختهای دستگاههای راهسازی و معدنی ۴۳
- پیوست شماره [۱۰] : بازسازی کفشهای دستگاههای راهسازی و ساختمانی ۴۳
- پیوست شماره [۱۱] : بازسازی قرقوه های جرثقیل ۴۴
- پیوست شماره [۱۲] : جوشکاری شیغه های فرز ۴۵
- پیوست شماره [۱۳] : مارپیچ تنظیمه بتن و آسفالت ۴۶
- پیوست شماره [۱۴] : سیلندر موتور و سرسیلندر ۴۷
- پیوست شماره [۱۵] : بازسازی شیرها ۴۸
- پیوست شماره [۱۶] : انتخاب الکترود بر اساس کاربردهای صنعتی فولاد ۴۹

"فصل اول"

سخت کاری سطحی بوسیله جوشکاری

بخش اول : انواع فرسایش

فرسودگی دستگاهها و وسائل صنعتی امری است حتمی و اجتناب‌پذیر. در مکانیزم فرسایش عوامل متعددی بصورت جداگانه یا در ترکیب با یکدیگر موءشرند، در نتیجه برای حصول به بهترین سازدهی دو تعمیرات می‌باشند و یوزکیهای هر مورد خاص در نظر گرفته شود.

برای آنکه درکساده و وشنی از عوامل موثر در فرسایش بدست آید، در ذیل آنها را در دسته‌های جداگانه با مشخصات و خواص کاملاً متفاوت مورد بررسی قرار میدهیم.

- فرسایش ناشی از تماس دو فلز METAL TO METAL WEAR

(فرسایش در اشتراطکاک یا چسبندگی)

این نوع فرسایش معمولاً "ناشی از لغزش یا دوران دو سطح فلزی نسبت به یکدیگر می‌باشد. برای مثال :

حرکت یکمحور SHAFT نسبت به بلبرینگی که با فشار روی آن جازده شده یا حرکت طولی کوشواره‌های زنجیر LINK CHAIN نسبت به چرخش رولیکها در ماشین آلات سنگین را هسازی می‌تواند سبب چنین فرسایشی شود.

مکانیزم خوردگی فرسایشی را معمولاً "چنین دو نظر می‌کیرند که بر جستگیهای میکروسکوپی سطوح فلزی تحت فشار (حتی اگر سطوح کاملاً صیقل شده باشند) بطور سطحی به یکدیگر جوش خورده و در نتیجه حرکت‌نسبی بعدی نواحی جوش خورده شده می‌شوند و ذرات فلزی بجای می‌مانند "این ذرات بخار کوچک بودن و کرمای حاصل از اصطکاک‌فوراً" اکسید می‌شوند". این عمل بارها و بارها شکرار شده و باعث ازبین و فتن فلز و تجمع ذرات اکسیدی می‌شود.

وضعیت سطوح از لحاظ زبری یا صیقل بودن، فشار تماس CONTACT PRESSURE و جنس فلزات از عوامل مهم در کاهش یا افزایش این نوع خوردگی هستند. بطور کلی، اگر سطوح تحت تماس از یک جنس بوده و سختی مشابه‌ای داشته باشند به آسانی با یکدیگر جوش خورده و خوردگی فرسایشی را هسته اتفاق می‌افتد. در بسیاری از موارد با اعمال یک یا چند روش ذیل می‌توان خوردگی فرسایشی را به حداقل رسانید و یا حذف کرد.

- استفاده از گریس یا روغن‌های با کرانروی پائین و چسبندگی بالا (HIGH TENCITY).
 - چون ووکشهای فسفاته متخلخل بوده و مواد روغنی را بهتر در خود سکهداری می‌کنند، روغنکاری بهمراه فسفاته کردن سطوح اثر بهتری دارد.
 - افزایش سختی فلزات در تماس با یکدیگر (باید توجه داشت که حتی المقدور از فلزات با سختی یکسان استفاده نشود).
 - استفاده از واشرهای مناسب برای کم کردن ارتعاشات و حذف هوا.
 - افزایش زبری بین سطوح در تماس با یکدیگر کاهی اصطحکاکرا زیاد کرده و مانع لغرش می‌شود.

در جدول شماره [۱] مقاومت شبیه به خودگی فرسایشی مواد مختلف نشان داده شده است.

جدول شماره [۱] مقاومت مواد مختلف از نظر خودگی فرسایشی

نام	تصویر	مشخصات	خواص
آلمونیتیم روی فولاد ابزار ابزار سخت	فولاد چدن روی چدن روی چدن روی چدن روی	متیو سطح	ضدیاف
آلمونیتیم روی فولاد کار سرد شده	فولادکار روی سرد شده چدن روی چدن روی چدن روی	فولاد مس	آلمونیتیم روی زنگنازن
چدن فسفاته	برنج روی چدن روی چدن روی چدن روی	روکش کرم	چدن روی روی
چدن بار روکش سولفید تنکشن	چدن روی چدن روی چدن روی چدن روی	چدن روی روی	پلاستیک
باکالیت لاستیکی	چدن با واشر روی چدن روی روکش نقره	چدن روی روی	باکالیت روی روی
فولاد ابزار سخت MOLYKOTE مولیکات	چدن روی چدن روی روکش کرم	روکش کرم	فولاد ابزار روی روی
روکش کرم بار و غنی	چدن روی روکش مس	روکش کرم	روکش کرم روی روی
چدن با سطح خشن	چدن روی روکش مس	روکش قلع	چدن روی روکش
			SHELLAC

منبع : مهندسی خوردگی
ترجمه : دکتر ساعتچی (صفحه ۱۳۱)

- فرسایش ناشی از ذرات ریز و سخت معدنی FINE PARTICLE MINERAL ABRASION

(سایش سخت تنشهای کم)

این نوع فرسایش در اثر عبور یا لغزش ذرات معدنی سخت از روی سطوح فلزی بوجود می‌آید. هر یک از ذرات بصورت یک‌ابزار بر شده کوچک عمل می‌کند و در اثر برخورد با قطعه آنرا بصورت سطحی می‌بیند، در نتیجه هر چه ذرات سخت‌تر بوده و گوشاهای تیزتری داشته باشد و با سرعت بیشتری با فلز برخورد کند میزان فرسایش افزون‌تر خواهد شد. بعضی از مثال:

دستگاهها و ماشین آلات صنعتی در عملیات انباشت و برداشت و حمل و سفل مواد سیلیسی با این نوع فرسایش روبرو هستند. بطور کلی فلزات با سختی بالاتر در مقابل این نوع فرسایش مقاوم‌ترند.

در عین حال ساختار میکروسکوپی و وضعیت سطوح SURFACE CONDITION نیز از عوامل موثر در این نوع فرسودگی محسوب می‌گردند.

- فرسودگی دو اثر ضربه IMPACT WEAR

(کشیده شدن فلز یا فرسودگی ناشی از تنشهای سنگین)

مواد عموماً در اثر تصادم تغییر شکل داده و یا بطور موضعی می‌شکند. ذرات نیز در اثر ضربه و یا تحت فشارهای سنگین خورد می‌شوند. در شرایطی که فقط ضربه مطروح باشد، مواد چترمه و یا سمج TOUGH MATERIAL از خود مقاومت بیشتری نشان داده و حد اکثر بدون آنکه دچار شکستگی شوند تغییر شکل میدهند. اما معمولاً در عمل ضربه با عوامل ساینده نیز همراه است. بهمین دلیل فکهای آسیابهای صنعتی علاوه بر مقاومت به ضربه می‌باشند سطوح مقاوم به سایش را هم دارا باشند.

معمولتاً در چنین مواردی از فولادهای با ۱۴٪ منکنز استفاده می‌شود، که با داشتن خاصیت کارسختی WORK-HARDENING علاوه بر سطح سخت، مغزی نرم و انعطاف‌پذیر دارد.

- فرسودگی ناشی از حرارت، اکسیده شدن و خوردگی HEAT-OXIDATION&CORROSION

در محیط‌های صنعتی معمولاً علاوه بر فرسایش ناشی از عوامل مکائیکی، فرسودگی در اثر خوردگی و اکسیداسیون نیز وجود دارد. شوکهای حرارتی در ابزارها و قالبها آهنگری

و کرمهکار FORGING تنشهای حرارتی ایجاد میکند که در اثر تداوم و تکرار ممکن است شکستهای خستگی FATIGUE FAILURE را بوجود میآورد. اگر این شوکهای حرارتی با محیط اکسیدی نیز همراه باشند در اثر تکرار انبساط و اشقباضر، لایه‌های اکسید شده سطحی مدام "MISCELLANEOUS" میشکنند و ممکن است که اکسیداسیون تا عمق فلز ادامه پیدا کند.

بخش دوم : انتخاب الکترود مناسب

الکترودهای مورد استفاده در سختکاری را میتوان بر اساس خواص و شرایط فرسوده‌گشته تقسیم بندهی کرد. در جداول شماوه [۲] و [۳] نمونه‌ای از این تقسیم بندهی‌ها آورده شده است.

انجمن جوشکاری آمریکا نیز AWS دو استاندارد را تحت عنوان "الکترودها و مفتولهای سختکاری سطحی AWS AS.13" و "الکترودها و مفتولهای ترکیبی سختکاری سطحی AWS A5.21" تدوین کرده است.

در این استانداردها آلیاژ‌های مختلف مناسب برای سختکاری، عوامل موثر در انتخاب و بکارگیری الکترودها و مفتولها معرفی شده‌اند.

الکترود برای لایه‌های پرکشنه، ضربه‌گیر و تحت تاثیر سایش

BUILD-UP/ BUFFERLAYS/ FRICTIONAL WEAR

با الکترودهایی که فلز جوش حاصل از آنها سخت‌می‌باشد، نبایستی بیش از ۲ الی ۳ پاس جوشکاری کرد، چون جوش حاصل در اثر عدم انعطاف پذیری دچار شرک و شکستگی SPALLING OF خواهد شد. جهت کاهش احتمال وقوع چنین عیوبی معمولاً در پاسهای زیورین و میانی از الکترودهای کم آلیاژ یا کم کربن انعطاف‌پذیر و نرم بعنوان پرکشنه استفاده می‌شود و الکترودهای سخت مقاوم به سایش را جهت روکش کاری لایه‌های آخر بکار می‌برند.

أثنا عشر في المائة) في متناول الجميع كجزء من مطلبها

جبل شماره

اھتمامی انتخاب الکترودھای سخت کاری بیر اساس نوع فرسایش

جدول شماره [۳]

نوع فرسایش	نوع فولاد پایه	نوع فولاد تاشی از سهاسن دو فلز	فولاد کم کروم	چیدن
فرسایش تاشی از فولاد	(پلیت معدنی و یون فربه)	فرسایش تاشی از فولاد	فرسایش هژراه با خوبه	خودگی عمومی
نوع فولاد پایه	(الکترود کرم ، منکترون)	الکترودھای کادباید - کرم (۳ تا ۴% کرم و ۱۶% منکترون)	الکترودھای کادباید - کرم (۳ تا ۴% کرم و ۱۶% منکترون)	E 312- 16
نوع فولاد پایه	فولاد کم کروم	فولاد کم آسباید	الکترودھای کادباید - کرم (۳ تا ۴% کرم و ۱۶% منکترون)	E 312- 16
		AWS A5.15 ENi - C1		AWS 5.15 : WNi-C1
		AWS A5.4 E312- 16	الکترودھای کادباید - کرم (۳ تا ۴% کرم و ۱۶% منکترون)	E 312 - 16
		AWS A5.4 E312- 16	الکترودھای کادباید - کرم (۳ تا ۴% کرم و ۱۶% منکترون)	E 312 - 16
		AWS A5.4 E312- 16	الکترودھای کادباید - کرم (۳ تا ۴% کرم و ۱۶% منکترون)	E 312 - 16

در جدول شماره [۴] الکترودهای مناسب برای لایه‌های پرکننده و ضربه‌کیر باستوجه به جنس فلز اصلی توصیه شده است.

جدول شماره [۴]

فلز اصلی	الکترود مناسب برای لایه‌های پرکننده و ضربه‌کیر	C	Si	Mn	Cr	Ni %
شولاد معمولی، فولاد ریخته‌گی و کم آلیاژ	DIN 8555: E1-300	.۱	.۵	.۷	.۲	
فولاد پرکربن - فولاد ابزار	DIN 8555: E8-200 CKZ AWS A5.4: E312-16	.۱	.۵	.۶	.۸	.۹
فولاد با ۱۴٪ Mn	DIN 8555: E8-200 CK2 AWS A5.13: EFC Mn-A	.۱	.۵	.۶	.۸	.۹
		.۷۵	.۴	.۳	.۲	

در جوشکاری فولادهای مشکنر بالا نباید از الکترودهای غیر آوستینی استفاده کرد. چون جوش حاصل فوق العاده سخت می‌شود و ممکن است سبب ترکخوردن یا ورقه شدن ساخته تحت شاشیر حرارت و باند جوش کردد. در فولادهای معمولی و فولادهای ریختکی برای لایه‌های پرکننده و ضربه‌کیر، الکترودهای از دده DIN 8555: E1-300 شوصیه می‌کردد. چون فلز جوش موغوبتر از فلز اصلی می‌باشد و احتمال توک برداشتن جوش کاهش می‌یابد. الکترودهای کم آلیاژی با داشتن مقاومت به ضربه خوب و سختی متوسط برای لایه‌های پرکن قطعاتیکه تحت فرسایش قراردارند مناسبند. برای مثال: جوشکاری محسورها، ریله‌ها، غلطکها و غیره با این نوع الکترودها نتایج بسیار خوبی بهمراه داشته است.


الکترود مناسب برای سایش در برابر ذرات ریز معدنی

الکترودهای از جنس کارباید خصوصاً "الکترود های با کارباید کرم بهترین مقاومت را در برابر چنین سایش‌هایی دارا هستند. ساختار میکروسکوپی جوش حاصل از این الکترودها دارای میزان قابل توجهی کارباید می‌باشد و ذرات کارباید با سختی در حدود ۲۰۰ HV ویکسرز سبب می‌شوند که سختی متوسط جوش به حدود HRC .۶ را کول یا بالاتر رسیده و مقاومت بسیار عالی در برابر سایش‌های همراه با تنفس‌های کم از خود نشان بدهد. با قراردادن لایه‌ای از کوارتز خردشده روی صفحات و لغزاندن آنها روی یکدیگر طی

زمانی معین مقاومت الکترودها و فلزات مختلف در مقابل چنین سایشی اندازه‌گیری گردید. کاهش وزن بعد از اتمام زمان آزمایش مطابق با دیاگرام شماره ۵ بوده است. از دیاگرام بوضوح پیداست که جوش‌های حاصل از الکترودهای کارباید در این آزمایش بیشترین مقاومت را نشان داده‌اند. در مواردی که سایش با تنش‌های سنگین همراه باشد الکترودهای مارپیچی با سختی بالا و چرمگی متوسط TOUGHNESS از مناسب ترین الکترودها محسوب می‌شوند. در شمودار شماره [۶] نیز این نتایج به شیوه دیگری نشان داده شده است.

شمودار شماره [۵]

آزمایش مقاومت‌جوش حاصل از الکترودهای مختلف در مقابل سایش

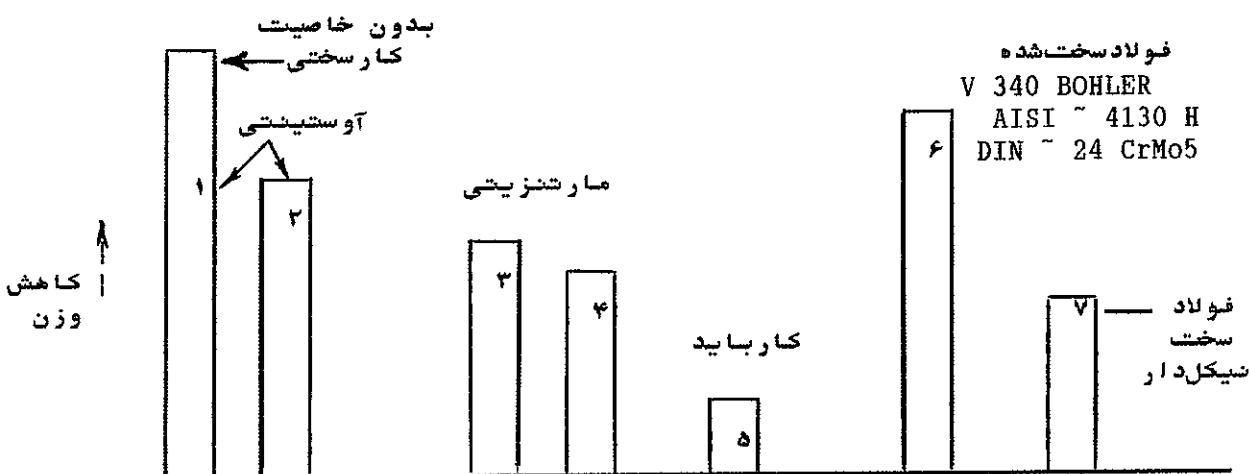


% ترکیب شیمیائی جوش حاصل از الکترودهای شمودار شماره [۵]

No.	C	Cr	Mn	Ni	P	S	Si	Mo	W	V
1	1.1		1.3				0.16			
2	0.75		1.4	3.5	0.02	0.01				
3	0.7	1.0	0.7				0.16			
4	0.9	4.5						7.5	1.8	1.5
5	4.5	3.3								
6	0.26	1.1	0.7				0.03	0.25		

حدود ۵۰٪ ساختار میکروسکوپی از کارباید کروم تشکیل شده است

نمودار شماره (۶)

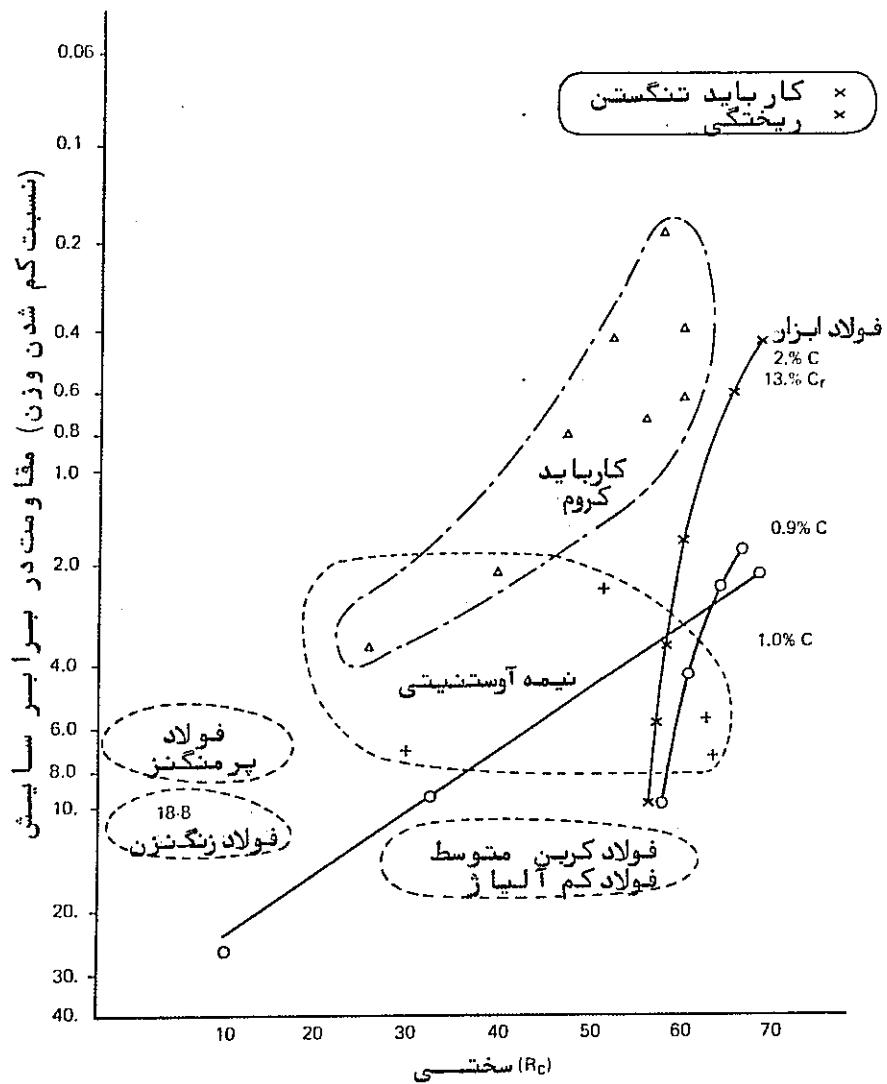

اختخاب الکترود برای شرایطی که سایش با ضربه‌های سنگین همراه می‌باشد

فولادهای با ۱۴٪ منکنز بواسطه ساختار میکروسکوپی آوستنیتی میتوانند ضربات سنگین را بدون آنکه دچارتغییر شکل و یا شکستگی گردند تحمل نمایند. این فولادها در آسیابهای صنعتی، ریلهای، چکشها و دیگر قطعاتی که تحت ضربه هستند بکار می‌روند.

الکترودهای آوستنیتی منکنز بالا از قبیل A5.13 E Fe Mn-A و E Fe Mn-8 روکش کاری سطحی چنین فولادهایی توصیه می‌شوند. باید در نظر داشت که این الکترودها فقط برای عملیات سطح سختی یا پاسهای شهایی مناسبند و در اتصال دو قطعه یا لایه‌های پرکننده حجم بھتر استکه از الکترودهای زنگنزن آوستنیتی (هرچند که کران قیمت هستند) استفاده شود.

الکترودهای مارکنریتی با داشتن سختی بالا و ضربه پذیری متوسط در مواردیکه سایش با ضربه‌های متوسط همراه باشد کارآیی خوبی دارد.

الکترودهای نوع کار باید با آنکه در مقابل سایشهای کم تنش بسیار عالی عمل میکنند، بدلیل ترد بودن و احتمال شکستگی آنها در مقابل ضربه‌های سنگین در این موارد کارآیی ندارند و توصیه نمی‌شوند.

فصل دوم) جوشکاری فولادهای ابزار

فولادهای ابزار بدلیل شرایط سخت و متنوع بھه برداری نیازمند کیفیت و خواص بالای مهندسی هستند. ترکیب شیمیائی و عملیات حرارتی این فولادها بسیار دقیق میباشد و در مقایسه با فولادهای ساختمانی دارای کربن بیشتری هستند (حداقل ۶۰٪ کربن) و با عناصری نظیر کرم، مولیبدن، نیکل، وانادیم و غیره آلیاژ میشوند.

جوشکاری این فولادها بسیار که خواص مطلوب آنها دچار تغییر استمفر نشود، بسیار مشکل میباشد و معمولاً "نیاز به عملیات حرارتی قبل و پس از جوشکاری دارد. ترکیب شیمیائی و خواص مکانیکی الکترودهای انتخاب شده در نتایج کار بسیار مهم بوده و انتخاب الکترود باید با دقت صورت گیرد.

بخش اول : طبقه بندی فولادهای ابزار

فولادهای ابزار را میتوان به روشهای مختلفی بر اساس ترکیب شیمیائی، خواص مکانیکی، شرایط بھه برداری، شوھ ساخت و عملیات حرارتی و غیره تقسیم بندی کرد، استیتو آهن و فولاد آمریکا AISI و انجمن مهندسین اتومبیل SAE این کشور فولادهای ابزار را بر اساس ترکیب شیمیائی و نوع ماده سودکشند HRDNING MEDIUM به هفت گروه اصلی تقسیم کرده اند که در جداول شماره [۱] تقسیم بندی کلی و در جدول شماره [۲] ترکیب شیمیائی این فولادها آورده شده است. علاقمندان جهت اطلاع بیشتر میتوانند به METALS HANDBOOK از انتشارات انجمن فلزات آمریکا ASM یا (VOLUME 4) WELDING HANDBOOK از انتشارات انجمن جوشکاری آمریکا AWS مراجعه کنند.

جدول شماره [۱]

طبقه بندی فولادهای ابزار			نوع
حروفشناشی	طبقه		
کربن ساده	W		
کربن متوسط - کم آلیاژ	S		
سختشونده دروغ	O		
فولاد با آلیاژ متوسط - سختشونده در هوای	A		
کربن بالا - کرم بالا	D		
فولاد کرم دار			
فولاد تندگشتنی			
فولاد مولیبدن دار			
تشکستن			
مولیبدن			
کم کربن			
کم آلیاژ			
فولاد قابل	P		
فولاد شد بر	T		
فولاد شد بر	M		
فولاد ویژه	L		

نرکیب شببائی نولالهای ابزار

نرکیب اسی %

نام	C	H	Si	O	N	V	I	No	Co
-----	---	---	----	---	---	---	---	----	----

سخت شوونده در آب

W1	0.60/1.40a	0.25			
W2	0.60/1.40a								
W5	1.10	0.25					

ملایم به فربت

S1	0.50	1.50	0.25		
S2	0.50	...	1.00	0.50	
S5	0.55	0.80	2.00	0.40
S7	0.50	3.25	1.40

سردکار

S8	0.90	1.00	...	0.50	0.50	...	
S9	0.90	1.60	
S6b	1.45	...	1.00	0.25	
S7	1.20	0.75	1.75	...	

نولاد آلیاژ متوسط سخت شوونده در هوای روزگار

A2	1.00	5.00	1.00	
A3	1.25	5.00	...	1.00	...	1.00	
A4	1.00	2.00	...	1.00	1.00	
A6	0.70	2.00	...	1.00	1.25	
A7	2.25	5.25	...	4.75	1.00	1.00	
A8	0.55	5.00	1.25	1.25	
A9	0.50	5.00	1.50	1.00	...	1.40	
A10b	1.35	1.80	1.25	...	1.80	1.50	

کربن بالا - کرم بالا

D2	1.50	12.00	...	1.00	...	1.00	
D3	2.25	12.00	
D4	2.25	12.00	1.00	
D5	1.50	12.00	1.00	3.00
D7	2.35	12.00	...	4.00	...	1.00	

کرم

H10	0.40	3.25	...	0.40	...	2.50	
H11	0.35	5.00	...	0.40	...	1.50	
H12	0.35	5.00	...	0.40	1.50	1.50	
H13	0.35	5.00	...	1.00	...	1.50	
H14	0.40	5.00	5.00		
H19	0.40	4.25	...	2.00	4.25	...	4.25

نرک اسی ۴

	C	Mn	Si	Cr	H	V	T	N	Co
تکیه									
تکیه									
H21	0.35	3.50	9.00		
H22	0.35	2.00	11.00		
H23	0.30	12.00	...	1.00	12.00		
H24	0.45	3.00	15.00		
H25	0.25	4.00	15.00		
H26	0.50	4.00	...	1.00	18.00		
مولیبدن									
H42	0.60	4.00	...	2.00	6.00	5.00	
تکیه									
T1	0.75a	4.00	...	1.00	18.00		
T2	0.80	4.00	...	2.00	18.00		
T4	0.75	4.00	...	1.00	18.00	...	5.00
T5	0.80	4.00	...	2.00	18.00	...	8.00
T6	0.80	4.50	...	1.50	20.00	...	12.00
T8	0.75	4.00	...	2.00	14.00	...	5.00
T15	1.50	4.00	...	5.00	12.00	...	5.00
مولیبدن									
M1	0.85a	4.00	...	1.00	1.50	8.00	
M2	0.85/1.00a	4.00	...	2.00	6.00	5.00	
M3	1.05/1.20	4.00	...	2.40/3.00	6.00	5.00	
M4	1.30	4.00	...	4.00	5.50	4.50	
M6	0.80	4.00	...	1.50	4.00	5.00	12.00
M7	1.00	4.00	...	2.00	1.75	8.75	
M10	0.85/1.00a	4.00	...	2.00	...	8.00	
M30	0.80	4.00	...	1.25	2.00	8.00	5.00
M34	0.90	4.00	...	2.00	2.00	8.00	8.00
M36	0.80	4.00	...	2.00	6.00	5.00	8.00
M41	1.10	4.25	...	2.00	6.75	3.75	5.00
M42	1.10	3.75	...	1.15	1.50	9.50	8.00
M43	1.20	3.75	...	1.60	3.75	8.00	8.25
M44	1.50	4.25	...	2.25	5.25	6.25	12.00
M46	1.25	4.00	...	3.20	2.00	8.25	8.25
M47	1.10	3.75	...	1.25	1.50	9.50	5.00
مولیبدن									
فولاد کم آلیاژ و بیزه									
1.2	0.50/1.10a	1.00	...	0.20			
1.6	0.70	0.75	1.50	0.25	
فولادهای قابل									
P2	7.07	2.00	0.50	0.20	
P3	0.10	0.60	1.25			0.75	
P4	0.07	5.00		
P5	0.10	2.25	3.50				
P6	0.10	1.50	0.40	
P20	0.35	1.70	4.00		1.20
P21	0.20					

(a) با درمدهای مختلف کربن موجود است (b) هر راه با کرافیت آزاد چهت بهبود خواهد ماشین کاری

کروه سختشونده در آب WATER-HARDENING GROUP

این فولادها "معموله" از نوع فولاد کربنی ساده هستند، اما گاهی اوقات از فولادهای پرکربن که مقدار کمی کرم و وانادیم جفت بهبود چقور مکنی TOUGHNESS و مقاومت به سایش به آنها افزوده میشود هم استفاده میکرد. میزان کربن فولادهای این گروه بین ۰,۰۶% تا ۱,۴% متغیر میباشد. بطور کلی ابزارهای شوکی شده از فولاد کربنی ساده قیمت بالاتری نسبتی از ابزارهای آلیاژی دارند. این فولادها با عملیات حرارتی مناسب‌ضمن دارا بودن سطح سخت، معزز سرم و ضربه پذیری خواهند داشت. برای حصول به سختی بالا، سردکردن QUENCH در آب ضروری است و همین امر احتمال پیچیدگی قطعه را افزایش میدهد. ابزارهای فولاد کربنی بهترین قابلیت ماشینکاری را داشته و در مقابل کربورزداشی DECARBURIZATION ناشی از عملیات حرارتی مقاومت‌خوبی دارند، اما قابلیت حفظ سختی آنها در دمای‌های بالا ضعیف‌میباشد.

کروه مقاوم در برابر شوک SHOCK-RESISTING GROUP

کاربرد اصلی ابزارهای این کروه در شرایطی است که ابزار تحت ضربات و شوکهای مستقاب باشد. این ابزارها "معموله" کم کربن بوده و میزان کربن آنها در حدود ۰,۴% تا ۰,۶۵% درصد است. عناصر اصلی آلیاژی عبارتند از سیلیسیم، کرم، شنگستن و گاهی اوقات مولیبدن. سیلیسیم استحکام فریت‌ترا افزایش داده و کرم قابلیت سختی پذیری و کمی هم مقاومت به سایش را بالا میبرد. مولیبدن قابلیت سختی پذیری را بهبود میبخشد و شنگستن سختی فولاد را تا دمای سرخ شدن حفظ میکند. "معموله" این فولادها در روغن سخت‌میشوند، اما در مواردی که لازم باشد ابزار تا عمق سخت شود از آب‌بعنوان ساده سرد کننده استفاده میشود.

سیلیسیم زیاد فرآیند کربورزداشی DECARBURIZATION در حین عملیات حرارتی را تسربیح میکند بهمین جهت برای به حداقل رساندن کاهش کربن لایه‌های سطحی در حین عملیات حرارتی توجه ویژه‌ای لازم میباشد.

این فولادها سختی نسبتاً "خوبی" در دمای سرخ شدن داشته، مقاوم به سایش هستند و قابلیت ماشینکاری خوبی دارند. حدکش سختی آنها از ۶۰ راکول HRC تجاور نمیکند و برای مواردی که مقاومت به ضربه و مقاومت به سایش تسواعماً "مطرح باشد" نظری

ابزارهای شکل دهنی ، سنبه ها ، قلس ها ، ابزار نیوماتیک ، تیغه های برش فلزات و غیره مناسب هستند .

گروه سردکار COLD-WORK GROUP

این گروه از معمترین اشواع فولاد ابزار هستند و بسحو وسیعی مورد استفاده واقع میشوند . فولادهای سردکار به دو نوع اصلی تقسیم میشوند ، فولادهای سردکار سخت شونده در روغن و سخت شونده در هوا . نوع سخت شونده در روغن "ممولا" حاوی منکنز و مذدار کمی کرم و تنکیشن بعنوان عناصر آلیاژی بوده و مقاومت به ضربه خوبی دارد اما قابلیت حفظ سختی آنها در دمای سرخ شدن همانند فولادهای کربنی ساده ضعیف میباشد . موارد کاربرد آنها شامل قلاویزها ، قالب های ثابت پیچ زنی ، ابزارهای فرم دهنی و برقووها است .

فولادهای آلیاژ متوسط MEDIUM ALLOY سخت شونده در هوا حاوی حدود ۱٪ کربن ، تا ۳٪ منکنز ، ۵٪ کرم و ۱٪ مولیبدن میباشد .

وجود عناصر آلیاژی فوق بخصوص منکنز و مولیبدن به این فولادها قابلیت سخت شوندگی در هوا را داده است . این آلیاژها مقاومت خوبی در مقابل سایش ، ضربه و سوختن کربن در حین عملیات حرارتی دارند . قابلیت حفظ سختی آنها در دمای سرخ شدن "نسبتاً" خوب بوده و کمترین احتمال پیچیدگی و تغییر ابعاد را در حین عملیات حرارتی دارد . موارد استفاده آنها عبارت است از قالب های برشکاری دقیق ، قالب های دوار پیچ زنی و غیره .

فولادهای پر آلیاژ سخت شونده در هوا نظیر فولادهای پرکربن - پرکرم با حدود ۳٪ کربن و ۱۲٪ کرم میباشد ، که مقادیر کمی مولیبدن ، وانادیم و کیالت به آنها افزوده میشود . داشتن کرم و کربن بالا مقاومت به سایش خوبی دارد و ثبات ابعاد آنها در عملیات حرارتی عالی میباشد ، در نتیجه در مواردی که نیاز به دقت باشد نظیر قالب های برشکاری دقیق ، قالب های کشش سیم ، میله و لوله ها در صورتیکه دمای کار از ۴۸۰ درجه سانتیگراد تجاوز نکند ، بکار میروند .

این ابزارها برای استفاده در تیغه های برش کاری مناسب نمیباشند زیرا در لبه های سازک ترد و شکننده میشوند .

گروه گرمکار HOT-WORK GROUP

در بعضی موارد ابزارها تحت دماهای زیاد نظیر شکل دادن گرم ، اکسٹروژن ، تزریق پلاستیک ، ریخته کری در قالب فلزی و غیره کار میکنند. این ابزارها قبل از هر چیز میباشند در برابر نرم شدن در دماهای بالا مقاوم باشند. عناصر اصلی ایجاد قابلیت حفظ سختی در دماهای بالا عبارتند از کرم ، تنکستن و مولیبدن که در مقادیر بیش از ۵٪ چنین قابلیتی را فراهم میکنند. آلیاژهای گرمکار خود به سه دسته تقسیم میشوند.

۱- آلیاژهای با پایه کرم CHROMIUM TYPE

این فولادها حاوی حداقل ۳۰٪ درصد کرم و مقادیر کمتری تنکستن ، مولیبدن و وانادیم هستند. کرم در ترکیب با سه عنصر فوق که همگی کاربایدزا هستند (این آلیاژها کم کربن میباشند) امکان ایجاد سختی در حدود ۴۰ تا ۵۵ راکوی HRC را همراه با چقرمگی متوسط فراهم میسازد. افزایش تنکستن و مولیبدن سختی سوخ میشود ، قابلیتسختی پذیری آلیاژهای با پایه کرم زیاد بوده و در اثر سرد شدن در هوا حتی در ضخامت حدود ۳۰ سانتی متر تا مغز سخت میشوند. سختی پذیری زیاد موجب شده که این آلیاژها حداقل تغییر ابعاد را در حین سرد کردن دارا باشند در نتیجه جهت ساختن انواع قالبها بخصوص قالب‌های گرمکار نظیر قالب اکسٹروژن ، قالب‌های دایکاست ، قالب‌های فورجینگ ، سنبه‌ها و ابزارهای برشکاری فلزات گرم بسیار مناسب میباشند.

۲- آلیاژهای با پایه تنکستن TUNGSTEN TYPE

آلیاژهای پایه تنکستن با ۹ الی ۱۸ درصد تنکستن و ۳ تا ۱۳ درصد کرم در مقایسه با آلیاژهای با پایه کرم در اثر مقادیر زیاد عناصر فوق در برابر نرم شدن در دماهای زیاد بسیار مقاوم ترند. اما در سختی‌های حدود ۴۵ تا ۵۵ راکوی HRC حساس به ترد شدن هستند. این فولادها سخت‌شونده در هوا بوده و از شباهت ابعادی خوبی برخوردارند. جهت مماثعت از پوسته شدن در دماهای بالای در حین عملیات حرارتی میتوان آنها را در روغن یا نمک‌های مذاب‌هم سرد کرد QUENCHING . آلیاژهای پایه تنکستن از بسیاری لحاظ شبیه فولادهای تندربر میباشند اما چقرمگی و ضربه پذیری

بهتری دارند و برای کار در دمای های بالا نظیر سنبله ها و قالب های اکستروژن فولاد، آلیاژ های نیکل و دیگر فلزات ممکن است بحث شوند.

-۳- آلیاژ های با پایه مولیبден MOLYBDENUM TYPE

فولاد H24 از لحاظ کاربرد و مشخصات شبیه فولاد های با پایه تنگستن میباشد و به فولاد های تندبر مولیبدنی نیز نزدیک است. اما خاصیت ضربه خودی و چتر مکانیکی TOUGHNESS بهتری دارد. مزیت اصلی آلیاژ های با پایه مولیبден نسبت به آلیاژ های با پایه تنگستن در ارزشی قیمت و عدم حساسیت به ترک برداشتن گرم است. بعلت سالابودن میزان مولیبден نسبت به کربورزداشی در حین عملیات حرارتی حساس هستند که باید به آن توجه داشت.

کروه فولاد های تندبر HIGH-SPEED GROUP

این گروه از نوع فولاد های پر آلیاژ بوده و معمولاً "حاوی مقادیر نسبتاً زیادی تنگستن یا مولیبден همراه با گرم، اندام و کاهی اوقات کبات هستند. میزان کربن آنها در حالت عادی در حدود ۰.۷۵٪ تا ۱٪ دو صد میباشد، اما بعضی از انواع کربنی در حدود ۱٪ درصد و بیشتر دارند.

کاربرد اصلی فولاد های تندبر در تیغه ها و ابزار های برش میباشد، اما در ساخت قالب های اکستروژن، سنبله ها و قالب های برش کاری BLANKING DIES نیز استفاده میشود. ترکیب شیمیائی فولاد های تندبر بگوشه ای است که سختی خود را تا دمای سرخ شدن حفظ میکنند. آنها شباهت ابعادی بسیار عالی داشته و قابل سخت شدن در هوا، روغن یا سmekه ای مذاب هستند. مقاومت به سایش خوب، مقاومت در برابر شوک و قابلیت ماشین کاری آنها مناسب میباشد اما در مقابل کربورزداشی در حین عملیات حرارتی ضعیف هستند.

فولاد های تندبر به دو دسته تقسیم میشوند:

- (الف) فولاد های تندبر با پایه مولیبден (نوع M)
 - (ب) فولاد های تندبر با پایه تنگستن (نوع T)
- با توجه به کاربرد و تولید ابزار تفاوت های اندکی بین این دو نوع وجود دارد. اما خواص اساسی آنها کاملاً شبیه یکدیگر است. افزودن کبات به آلیاژ های تندبر

قابلیت حفظ سختی در دماهای زیاد را بخوبد می‌خشد، اما انتظافرا کاهش داده و در برابر کربورزداشی نیز آنها را حساس می‌کند، در شرایطی که سایش شدید مطرح باشد فولادهای تندبر و اسادیومدار بسترین کارکرد را دارند.

فولادهای تندبر بدلیل داشتن ذرات دیز و سخت کارباید در ساختار میکروسکوپی خود برای ابزارهای برشکاری تغییر الماسهای فرزکاری، دریل ها، برقوها، سرتلهای، ابزارهای مخصوص چوب و تیفدهای اره بسیار مناسب هستند.

فولادهای قالب MOLD STEELS

این فولادها بطور عمده حاوی کرم و نیکل بوده و مقادیر کمی و اسادیم و مولیبدن نیز دارند. سختی آنها کم بوده و معمولاً در حالت آنلیل شده بکار می‌روند و خاصیت کارسختی WORK HARDENING ندارند.

در صورت نیاز به مقاومت در برابر سایش این فولادها را میتوان طی فرآیندهای در حدود ۵۸ تا ۶۴ راکول HRC سخت کرد. سختی فولادهای قالبدار دماهای بالا بسرعت کاهش می‌یابد و فقط برای بدنه‌های قالبکاری نظریر قالب تزریق پلاستیک میتواند استفاده شوند.

فولادهای ابزار ویژه SPECIAL-PURPOSE STEELS


از آنجاییکه فولادهای فوق در هیچکی از طبقه بشده‌ها بخوبی قرار نمی‌گیرند، آنها را تحت عنوان فولادهای ویژه نامگذاری کرده‌اند. این آلیاژها کران بوده و موارد استفاده خاصی دارند. عناصر اصلی آلیاژی آنها عبارت از کرم به اضافه و اسادیم، نیکل و مولیبدون می‌باشد. کرم در ترکیب با آهن، کارباید دوستایی سختی را ایجاد می‌کند. نیکل باعث افزایش چرمهکی شده و و اسادیم آن را ویزدانه می‌کند. فولادهای ویژه سخت شونده در روغن هستند و در نتیجه ثبات ابعادی متوسطی دارند. کاربود اصلی آنها در اجزاء ماشینها نظریر بلبرینگها، صفحه کلاج‌ها، بادامکها و غیره است که باید علاوه بر مقاومت به سایش، ضربه‌پذیری و چرمهکی خوبی را دارا باشند.

بخش دوم : مطالوده فولادهای ابزار

فولادهای ابزار جهت حمل به ساختار مارتینزیتی و سختی در حدود ۶۰ راکول HRC معمولاً حاوی حداقل ۰.۶٪ درصد کربن هستند. در شکل [۳] اثر افزایش کربن نسبت به سختی

فولادها نشان داده شده است. البته در بعضی از ابزارها برای بهبود ضربه پذیری و تحمل شوک مقدار کربن را کمتر از حد مذکور در نظر میگیرند.

شکل [۳]

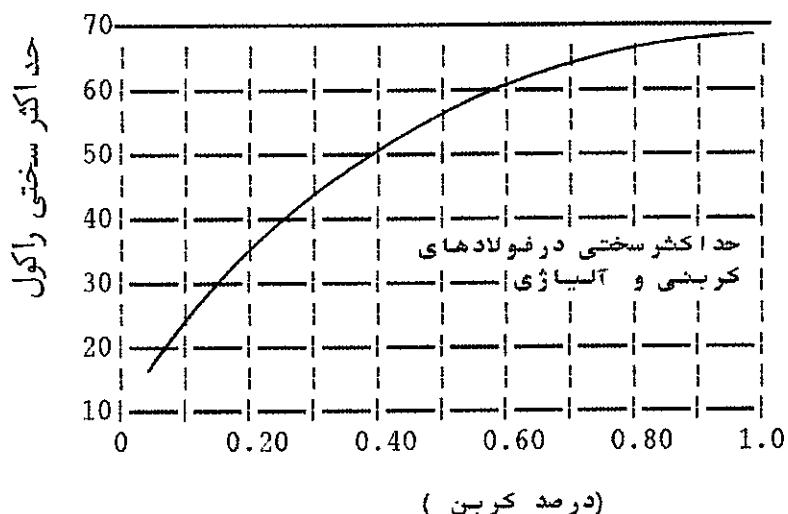


شاپیر مقدار کربن بر حد اکثر سختی فولادها


قواسین حاکم بر سختی پذیری فولادهای ابزار کاملاً مشابه دیگر فولادهای آلیاژی است. در اینجا نیز فولاد ابزار کربنی ساده سختی پذیری کمتری دارد و باید در آب سرد شود. ابزارهای آلیاژی به سرعت سرد کردن آهسته‌پذیری شیاز داشته و میتوانند در هوا یا روند سرد شوند. شاپیر افزایش عناصر آلیاژی بر دمای یوتکتوپید (A1) فولادها در شکل [۴ الف] دیده میشود. کرم، مولیبден و تنگستن که از پر مصرف ترین عناصر آلیاژی ابزارها هستند پایدار کننده فریتبد و موجب افزایش دمای یوتکتوپید میشوند، و اسیدیوم هم شاپیری مشابه عناصر فوق دارد و منحنی مربوط به آن بین خطوط مولیبден و تیتانیم قرار خواهد گرفت. [شکل ۴ الف]

با افزایش عناصر آلیاژی مقدار کربن مسورد شیاز جهت تشكیل فاز یوتکتوپید کاهش می‌یابد. در شکل [۴ ب] اثر عملی عناصر آلیاژی را میتوان به این صورت بیان نمود که در چنین مواردی به دمای بالاتری شیاز است تا کاربایدها در آوستینیت کاملاً حل شوند.

شکل [الف ۴]

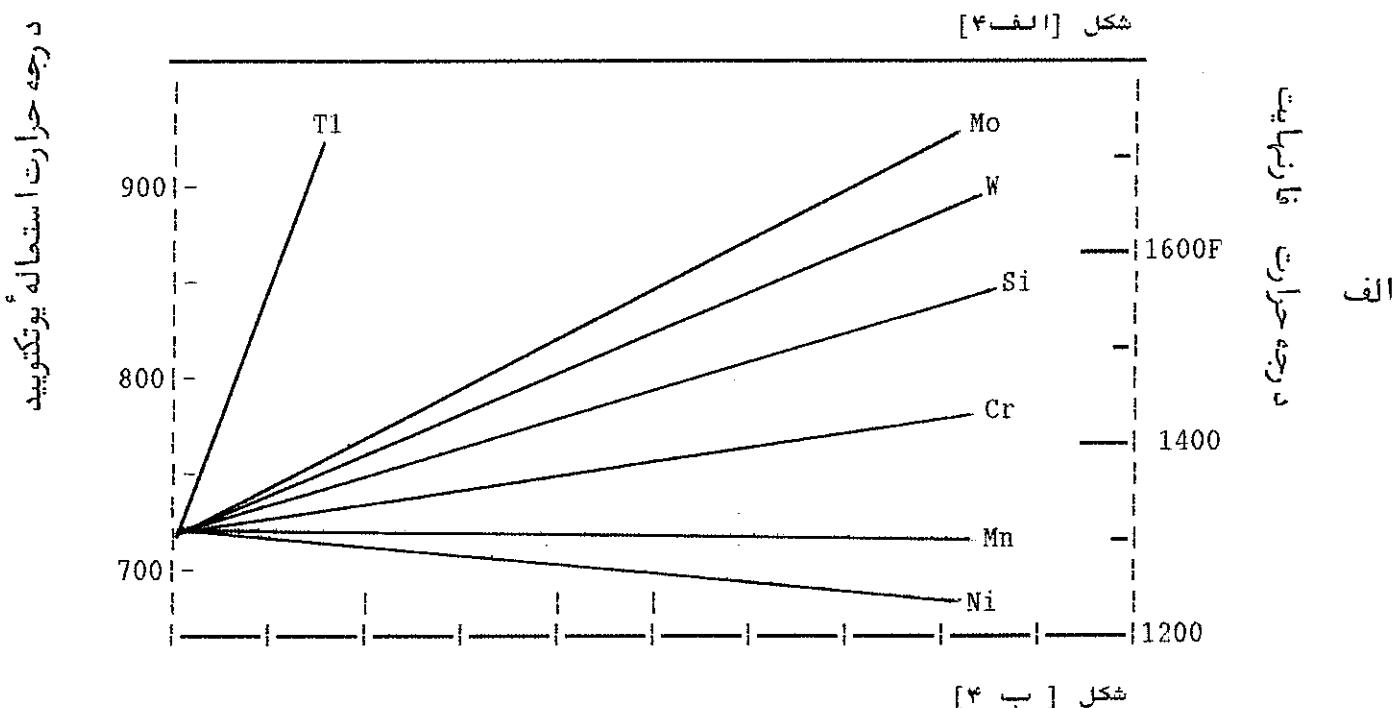

شکل [ب ۴]

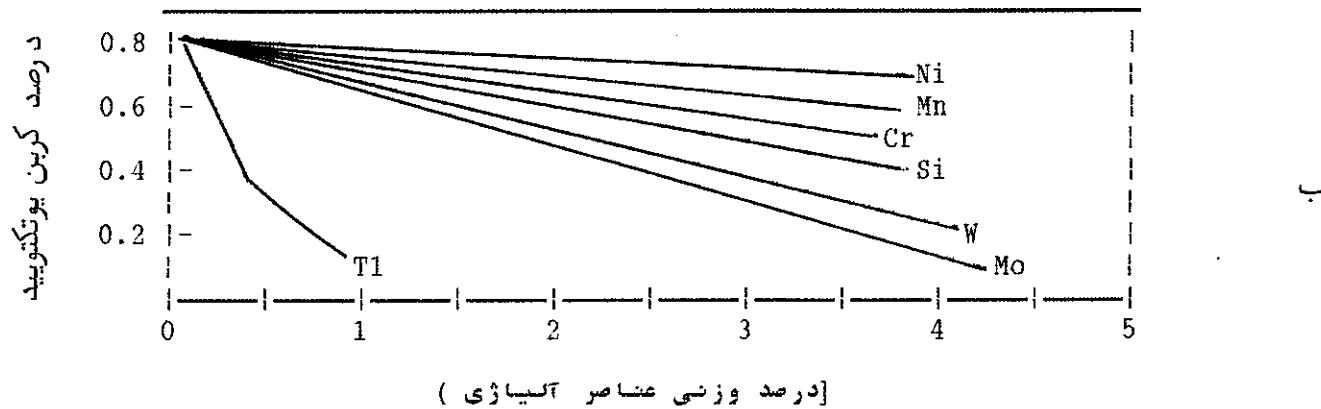

شکل شماره ۴ :

الف) تاثیر عناصر آلیاژی بر دمای یوونکتوپید

ب) میزان کربن مورد نیاز استحالت یوونکتوپید در فولادهای آلیاژی

با افزایش مقادار کربن در آوستینیت سرعت استحالت آوستینیت به دیگر ساختارهای میکروسکوپی کندر کندتر میشود. بنابراین آوستینیت پر کربن حتی در سرد کردنها سریع میتواند در دمای معمولی باقی بماند. در اینصوره سردکردن فولاد تا دماهای QUENCHING ذیر دمای معمولی (ROOM TEMP.) موجب خواهد شد که بیشتر آوستینیتهای باقیمانده به مارتزیت تبدیل شوند.

بطور کلی همه عناصر آلیاژی در فولادهای ابزار (باستثناء کبالت) درجه حرارت تبدیل آوستینیت به مارتزیت را کاهش میدهند. کبالت که عنصر اصلی آلیاژی در فولادهای تندبر است دمای استحالت فوق را افزایش میدهد.

مشکل اصلی در جوشکاری فولادهای ابزار با در نظر گرفتن ترکیب شیمیائی و عملیات حرارتی این فولادها معمولاً عبارت است از حساسیت به ترکبرداشتن بخصوص ترکبرداشتن شاهیه تحت تاثیر حرارت (H.A.Z) در اثر سقوط هیدروژن . مسئله دیگر نیاز به سدک زدن یا ماشینکاری جهت پرداخت و شکل دادن نهائی در جوشکاری تعمیراتی ابزارهاست که به سهم خود سبب افزایش تنشهای پسماند میشود ، بدین لحاظ در استخباب الکترود و روش جوشکاری دقیق زیادی باید اعمال کرد .

حرارت داده شده بالا HEAT INPUT همراه با سرد کردن آرام پس از جوشکاری موجب کاهش حساسیت ابزارها به ترکبرداشتن میشود ، اما از طرف دیگر با ایجاد مناطق نرم خواص مطلوب ابزارها را ضعیف میسازد .

بخش سوم : جوشکاری ابزارها

جوشکاری فولادهای ابزار به دو روش کلی امکان پذیر میباشد . جوشکاری ساده که بیشتر مناسب موقعیت و شرایط کارگاههای ساختمانی است و جوشکاری با عملیات حرارتی کامل که نیاز به تجهیزات و وسائل کراش قیمت دارد ، اما نتیجه کار آن بهتر است .

WELDING WITH FULL HEAT TREATMENT

ابزارها عموماً در حالت سخت شده نسبت به تنشهای حرارتی و ترک برداشتن حساس میباشند ، بهمین علت بخشنده است که قبل از جوشکاری آنها را با آندرین ANNEALING نرم کرد ، مجدداً آنبلی نمود و پس از جوشکاری و ماشینکاری لازم مجدداً سختکاری کرد .
بطور خلاصه عملیات حرارتی شامل مراحل ذیل میباشد .

- ۱- بسته به ترکیب شیمیائی ابزار را در دماشی بین ۷۰۰ الی ۸۰۰ درجه سانتیگراد گرم کرده ، مدت مناسبی در این دما نگهداری کنید و به آهستگی سرد کنید .
- ۲- با توجه به این مطلب که خروج از فاز آوستیت در اغلب فولادهای ابزار بین ۴۰۰ الی ۵۰۰ درجه سانتیگراد صورت گرفته و به آهستگی کامل میگردد :
الف) برای آوستیتی شدن کامل و کاهش سختی ، ابزار را مجدداً تا ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد گرم کنید .

ب) اجازه دهید که ابزار تا درجه حرارت شروع جوشکاری یعنی حدود ۴۰۰ درجه سانتیگراد سرد گردد .

پ) ابزار را در دمای ۴۵۰ درجه جوشکاری کرده (دمای فوق باید در تمام مدت جوشکاری ثابت نگهداشته شود) به آرامی سرد کنید و پس از ماشینکاری لازم :

. QUENCHING سرد کنید

۴- پس از سختکاری برای کاهش تنشهای باقی مانده لازم است که ابزار بازپخت TEMPER شود. اگر الکترود و روش جوشکاری بدرستی انتخاب شده باشند، بار عایت نکات بالا ابزار و شایعه تخت تعمیر دارای سختی و خواص مناسب خواهد شد.

جوشکاری ساده

=====

جوشکاری با عملیات حرارتی کامل بعلت احتمال پوسته شدن SCALING و تغییر ابعاد ابزار فرآیندی بسیار دشوار بوده و نیاز به حوصله و دقیق نظر زیادی دارد که در شرایط کارگاههای ساختمانی اغلب غیرممکن میباشد. در چنین مواردی:

بسهنه به ترکیب شیمیائی، ابزار ۳۰۰ الی ۲۰۰ درجه سانتیگراد پیشکرمایش شده و پس از اتمام جوشکاری طبق شوصیه های مندرج در جدول شماره [۵] پسکرمایش شود. گرچه به این طریق جوش حاصل دارای ساختار میکروسکوپی و سختی ایده آل نخواهد شد اما خواص آن جهت اکثر موارد عملی کافی است. کذته از آن در هزینه و زمان تعمیرات صرفه جویی میکردد. پیشکرمایش، تدهشای ناشی از جوشکاری را کاهش داده و بازپخت TEMPRING مارتنزیت ایجاد شده را نرم میکند. دمای بازپخت با درجه حرارت

جدول شماره [۵]

درجه حرارت پیشکرمایش و پسکرمایش توصیه شده برای ابزارهایی که قابلیت جوشکاری دارند

AISI/SAE شماره	نوع	پیشکرمایش و پسکرمایش
استاندارد ابزار		C
W1 - WS	سختشونده در آب	۲۰۰ - ۳۰۰
01 - 05	سختشونده در روغن	۲۰۰ - ۲۳۰
06 - 07		۲۳۰ - ۲۶۰
A2 - A6	سختشونده در هوای	۳۱۵ - ۳۵۰
A7 - A10		۴۸۰ - ۵۱۰
M1 - M42	فولاد شده بر	۴۸۰ - ۵۴۰
S1 - S7	مقاوم در برابر شوک	۲۶۰ - ۳۱۵
L6 - L7	فولاد	۴۵۰ - ۴۸۰
P20	فولاد	۲۶۰ - ۲۹۰
D2	فولاد پر کربن	۴۸۰ - ۵۱۰
D-5-D7	فولاد پر کروم	۵۱۰ - ۵۴۰

(ادامه جدول ۵)

AISI/SAE	نوع	پیش کرمايش و پس کرمايش C
استاندارد ابزار		
H12 - H21	فولاد گرم کار	۴۸۰ - ۵۱
T21	فولاد تندربر تنکشن دار	۴۸۰ - ۵۴
1045	فولاد کربنی منکنردار	۱۷۵ - ۲۰۰
1050		
4130	فولاد کم آلیاژ	
4140	فولاد با کربن متوسط	۲۰۰ - ۲۳۰
3140	فولاد کرم - مولیبدن	
6150	فولاد با ۰.۰۵ % کربن	۲۶۰ - ۳۱۵
6145	فولاد کرم - وانادیوم	
4340	فولاد با ۰.۰۴ % کربن و آلیاژ شده با کرم نیکل و مولیبدن	۴۵۰ - ۴۸۰

پیش کرمايش یکسان میباشد و زمان لازم برای شکهداري فولاد در آن دما بازاء هر ۲۵ میلي متر برابر یک ساعت خواهد بود. بهترین روش اجرای پیش کرمايش استفاده از کوره های حرارتی است، اما در صورتی که استفاده از کوره محدود شود بار عایتدقت از مشعل اکسی - استیلیس هم میتوان استفاده کرد. نکته مهم در پیش کرمايش سرعت آرام و یکنواختگرم شدن میباشد. دمای پیش کرمايش را در تمام زمان جوشکاری باید ثابت نگهداشت.

جهتلايه های پرکربن ابزارهای با جوش پذیری ضعیف الکترودهای نرمت نظیر AWS:E312-16 و برای ابزارهای کم آلیاژ و آن دسته که جوش پذیری بهتری دارد، الکترودهای کم - آلیاژ با ۳ تا ۶ % کروم و حدود ۱% منکنر توصیه میشود، از الکترودهای سخت بایستی فقط در ۲ الی ۳ پاس انتهايی استفاده و جهتنيازهای ماشينکاری ضخامت اضافی و اهم در نظر گرفت.

استخباب الکترود

=====

عوامل متعددی در استخباب الکترود برای فولادهای ابزار موثرند، مهمترین این عوامل

عبارشند از :

- ۱- ترکیب شیمیائی ابزار
- ۲- نوع عملیات حرارتی ابزار
- ۳- شرایطی که جوش تعمیری با آن روبرخواهد شد

از آنجاییکه در استخباب الکترود تطابق دقیق ترکیب شیمیائی الکترود و فولاد ابزار معمولاً "غیرممکن می‌باشد، مسئله اصلی در این استخباب تطابق خواص کاربودی جوش تعمیری نسبت به ابزار اصلی می‌باشد.

جدول شماره [۶]

طبقه بندی الکترودهای ابزار بر اساس ترکیب و نوع جوش

نوع الکترود				ساختار و ترکیب فلز جوش
الکترودهای سردکار COLD-WORKING				مارتنزیشی با ۱۳٪ کروم
الکترودهای کرمکار HOT-WORKING				مارتنزیشی همراه با کارباید %
Nb	Co	W	Cr	
.۰/۸	۳	۸	۱/۵	
الکترودهای با پایه فولادی مشابه فولادهای شدیر %				
V	Mo	W	Cr	AWS A5.13 : EFe5B
۱/۶	۷/۵	۳	۴/۵	
الکترودهای با پایه کبالت مشابه استلایت %				
W	Co	Cr		AWS A5.B : E Co Cr-A
.۰/۵	۶۰	۲۹		
الکترودهای با پایه نیکل مشابه هستالوی %				
Ni	Mo	W	Cr	AWS A5.13 : ENi Mo Cr-1
۶۴	۱۶	.۰/۴	.۰/۰۱۵	

در جدول [۶] الکترودهای ابزار بر اساس ساختار مترالورژیکی جوش حاصل طبقه بندی شده اند.

بعنوان مثال چون اغلب اوقات ابزارها در دماهای زیاد کار می‌کنند، یکی از مهمترین خواص جوشاهای تعمیری امکان حفظ سختی در درجه حرارت‌های بالا است. مثلاً "سختی جوش حاصل از الکترودهای کم آلیاژی در دمای حدود ۴۰۰ درجه سانتیگراد بشدت کاهش می‌یابد، در حالیکه فولادهای ابزار شدیر سختی خود را تا حدود ۶۰۰ درجه سیز بخوبی حفظ می‌کنند. الکترودهایی که فلز جوش از نوع استلایت ایجاد می‌کنند در مقابله سایش در دماهای بالا بسیار خوب عمل کرده و عموماً برای ابزارهای برنده مخصوص کار در حرارت‌های زیاد توصیه می‌شوند. در درجات حرارت پائین الکترودهای از جنس فولاد شدیر با داشتن ضربه پذیری خوب از دیگر اسوانع کارکرد بهتری دارند. الکترودهای از نوع هستالوی اگر چه سختی زیادی ندارند ولی در حرارت‌های بالا سختی و مقاومت خود را از دست نمی‌دهند. این الکترودها حتی در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد مقاومت کششی بیش از ۴۰۰ N/mm² از خود تشنگ داده اند. هستالوی همچنین در مقابل شوکهای حرارتی اکسیدشدن بسیار مقاوم است.

انتخاب الکترورد مناسب چو شکاری غول‌الادهای اینجا ر

۱۰۷

آماده سازی ابزار جهت تعمیرات

قولадهای ابزار بعلت شرایط سخت و دشوار بهره برداری نظیر ضربه‌های سنگین، دماهای زیاد، برودت پائین، سایش شدید، شرایط خورنده و غیره اغلب دچار فرسودگی موضعی می‌شوند.


این فرسودگی اکثر اوقات با ایجاد ترکشیز همراه است. بهمین جهت آماده سازی ابزار قبل از شروع جوشکاری تعمیراتی بسیار مهم می‌باشد و نتیجه کار تعمیرات به میزان زیادی بستگی به این امر دارد.

آماده سازی

نواحی فرسوده قبل از هر کاری باید به دقیق تعمیز گردند. چربی، گرد و غبار، رشک و دیگر آلودگیها بایستی کاملاً برداشته شوند. علاوه بر آلودگی‌های خارجی، پوسته سطحی ابزارها معمولاً در اثر کار سود سخت می‌شوند. این لایه‌های کار سخت‌شده WORK HARDEN نسبت به تنشهای حرارتی حساس بوده و به آسانی ترک بر میدارد و باید قبل از جوشکاری بوسیله سنگزدن از نواحی تحت تعمیر برداشته شوند. پس از تمیزکاری ابزار، بازرسی آن با روش‌های نظیر بازرسی چشمی، بازرسی با مایعات نافذ رشکی در انتها مغناطیسی جهت ترک‌یابی ضروری است.


در صورت وجود ترک‌لازم استکه امکان پیشرفت آنرا با ایجاد سوراخ در ابتدا و انتهای آن بین برد و سپس با سنگزدن یا برشکاری بوسیله الکترود ذغالی GOUGING نسبت به رفع ترک اقدام کرد.

برای اطمینان از رفع کامل ترک باید حتی امکان ۲ الی ۳ میلی‌متر از فلز سالم زیر ترک را نیز برداشت.

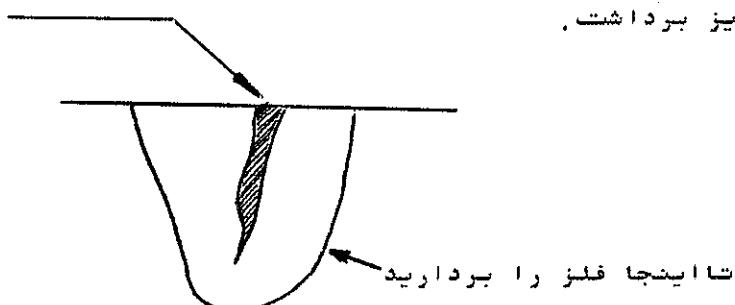


در انتهای جهت ایمنی بیشتر بازرسی مجدد ناحیه برداشته شده توصیه می‌شود. شکته قابل توجه در آماده سازی ابزار آرایش‌های نواحی تحت تعمیر است. آرایش لبه‌های برش با شبکه مناسب بندحوی که امکان دسترسی کامل به عمق ناحیه برداشته شده


موجود باشد، احتساب از گوشه‌های تیز که محلهای تمکرک تنش هستند و غیره از نکاتی هستند که عدم توجه آنها میتواند تعمیرات را با اشکالات جدی روبرو سازد.

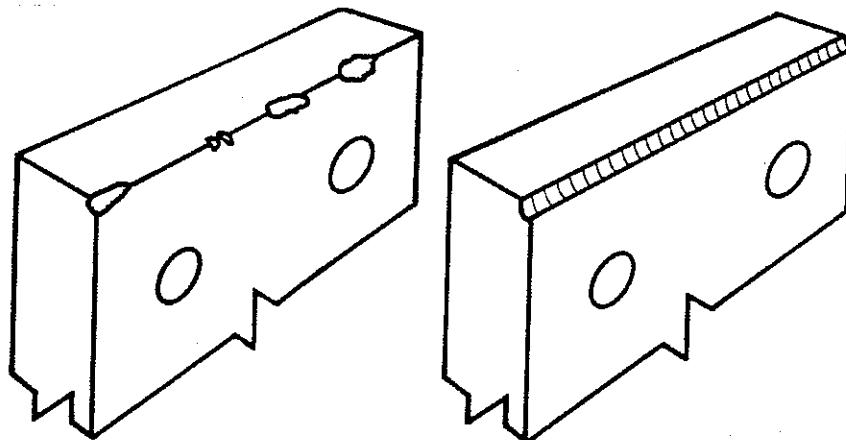

آماده سازی ابزار جهت جوشکاری
الف) لبه معیوب
ب) لبه آماده شده

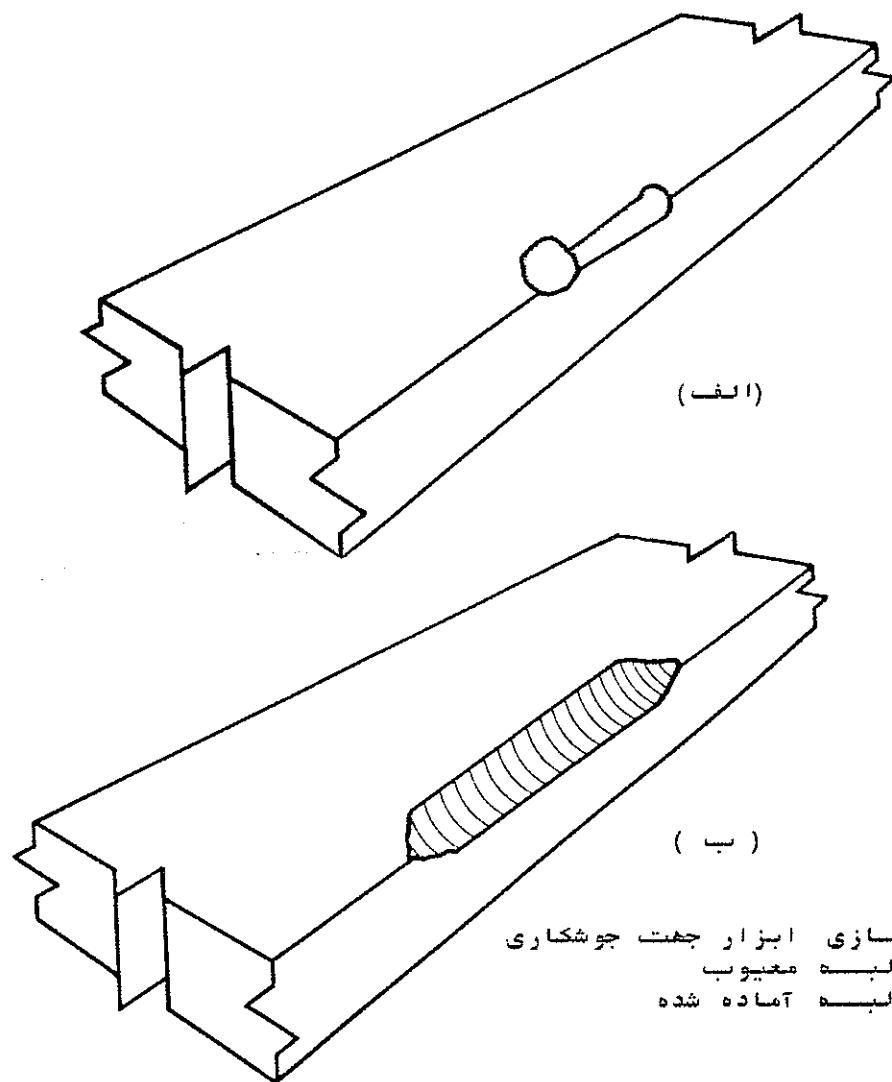

آماده سازی ابزار جهت جوشکاری
الف) لبه معیوب
ب) لبه آماده شده

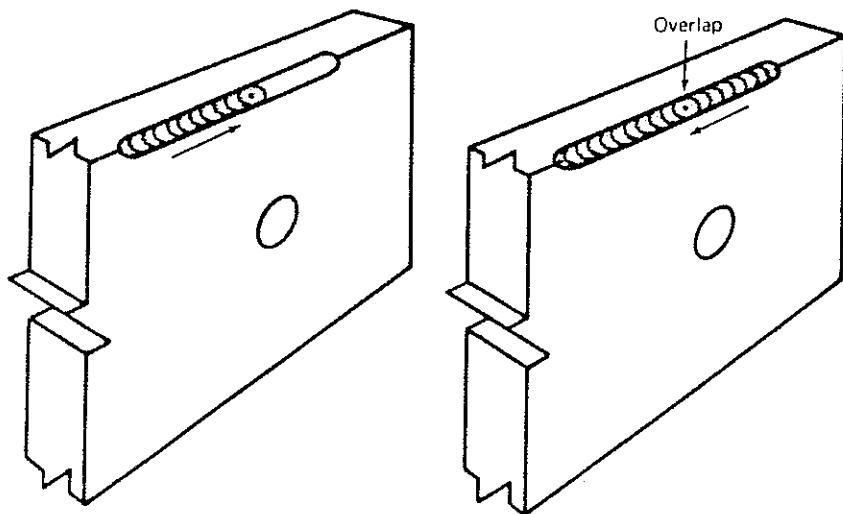

برای میانعت از شکردهاشتن جوش در لبه ها همواره جوشکاری را از گوش ها بطرف مرکز شروع کنید.

برشکاری و شیارزی با الکتروود نگالی GOUGING

الکتروودهای گرافیتی

با روکش نازکی

از مس جهت بهبود

خاصیت هدایت

الکتریکی یکی از

دوشهای سریع و

تمیز در برشکاری و

شیار زنی فولادها و

چدنها است.

استفاده از این

الکتروود شیاز به

انبر خاصی دارد که

روی آن سوراخی

جهت دمش هوای

فشرده یا اکسیژن

تعیینه شده است.

الکتروود در حین



برشکاری همواره

باید تحت زاویه‌ای

برابر ۵ الی ۱۵

درجه با سطح کار

قرار داشته باشد.

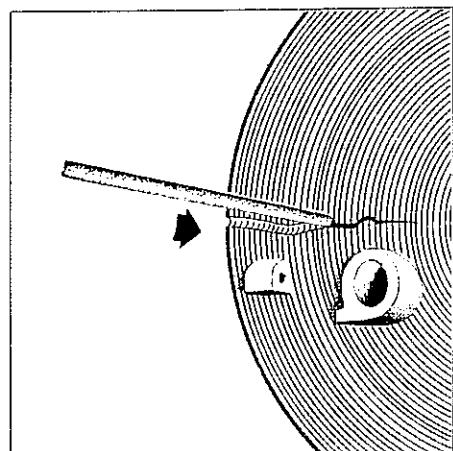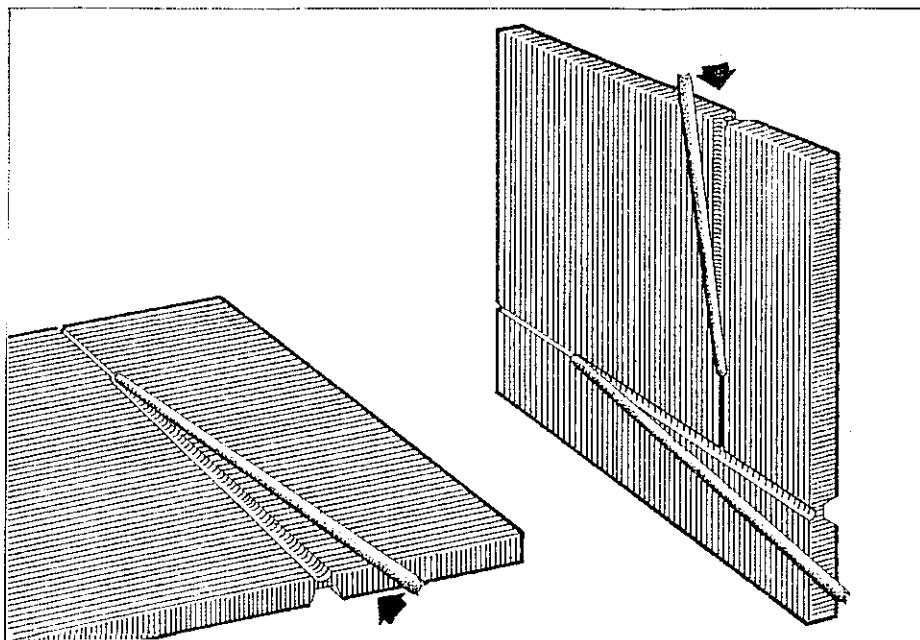

چکشهای سنگ شکن

چکشهای سنگ شکن معمولاً از فولادهای پر منکنز آوستینیتی (HADFIELD) به روش ریختکری ساخت میشود، اما بعضاً از سازه‌گان آنها را از فولاد کم آلیاژ ریختکی LOW ALLOY CAST STEEL نیز تولید میکنند.

روش ساده تمايز این فولادها از یکدیگر استفاده از آهنربا است. فولاد پر منکنز دارای ساختار آوستینیتی است و غیر مغناطیس می‌باشد در حالیکه فولاد کم آلیاژ توسط آهن ربا جذب میکردد.

در این پیوست روش جوشکاری چکشهای ساخته شده از فولاد منکنیزی شرح داده شده است.

جوشکاری

پس از آماده‌سازی ، تمیزکردن و بازرسی نواحی معیوب مطابق دستورالعمل پیوست (۱) ، جوشکاری ناحیه آماده شده را با الکترودهای سرم با پاسهای حتی المقدور کوشاه شروع کنید ، دقتشود که قطعه کار تحت هیچ شرایطی بیش از حد ، گرم شود . حد مطلوب گرما وقته است که بلافاصله پس از جوشکاری گرمای فلز در ۶ الی ۷ سانتی متری جوش بادست قابل تحمل باشد (گرمای حاصله دست را نسوزاند) . الکترودهای زنگ نزن آوستینیتی نظیر AWS: E312-16 با وجود کرانی قیمت بهترین نتیجه را خواهد داشت ، هر چند که الکترودهای آوستینیتی منکنیزی نیز میتوان استفاده کرد . پرکردن با الکترود سرم باید تا نزدیک سطح قطعه (در حدود ۲ الی ۳ پاس تا سطح کار) ادامه بیابد . به این ترتیب خواص مکانیکی و مقاومتیه ضربه جوش و ناحیه تعمیری بختری خواهد شد .

جهت سختکاری سطحی از الکترودهای مختلفی میتوان استفاده کرد :

در صورتیکه چکش تھاضر به های سنگین قرارداد شده باشد ، الکترودهای AWS: EFeMn-A با EFeMn-B یا ۱۳ الی ۱۴ درصد منکنیز و قابلیتکار سختی نوصیه میشوند . همانطور که قبلًا " اشاره شد یکی از مهمترین نکات ، به حداقل رساندن حرارت داده شده ^① HEAT INPUT به فلز پایه و فلز جوش میباشد . از پیش گرم کردن فولاد آوستینیتی منکنیزی اکیداً " باید پرهیز



کرد چون برخلاف اغلب فولادها، این فولاد بعد از سرد کردن سریع خواص ضربه بخشش روی خواهد داشت و در اثر پیش گرم کردن یا پس گرما یکشندگی و شکننده می‌شود.

در مواردی که چکش‌ها تحسساً یکشندگی و ضربه متوسط باشند الکترودهای دارای کارباید کروم نظیر AWS: EFeCr-Al بازدهی خوبی دارند. جوش حاصل از این الکترودها معکن است دچار ترکاهای بسیار ریزی شود، اما بدون هیچ مشکلی کار خواهد کرد.

یادآوری می‌شود که الکترودهای سخترا هرگز نباید بیش از ۳ اسی ۳ پاس جوشکاری کرد، چون علاوه بر افزایش خطر ترکبرداشت، مقاومت به ضربه شاهیه تعمیری را کاهش داده و احتمال شکسته شدن قطعه در حین کار افزایش می‌یابد.

مشخصات الکترودهای مناسب برای جوشکاری فولاد مگنتی

نام	AWS طبقه‌بندی الد	مشخصات								
		C	Mn	Ni	Cr	Mo	V	Si	P	Re
Mo-Ni	EFeMn-A	0.5-0.9	11-16	3-6	0.5	—	—	1.3	0.03	با تینانده
Mo-Ni-Cr	۵	0.6-0.85	14-17	2-4	2.5-4.0	—	—	0.2-0.7	0.02	با تینانده
Mo-Mo	EFeMn-B	0.5-0.9	11-16	—	0.5	0.6-1.4	—	0.3-1.3	0.03	با تینانده
Mo-Cr	۵	0.3-0.6	14-15	1.0	14-15	0.3-1.7	0-0.6	0.2-0.5	—	با تینانده
Cr-Ni-Mo	۵	0.5	4.5	10	20	1.4	—	0.6	—	با تینانده

الف) طبقه بندی الکترودها بر مبنای استاندارد AWS: A5.13 است.

ب) ترکیب شیمیائی بر اساس جوهرهای متولید است.

پ) حداقل مقادیر

ئ) الکترودهای شرم جهت لایه‌های پرکن

$$\text{E.I.60} \quad \text{Heat Input} = \frac{I^2 t}{S}$$

حرارت انتقالی برابر با نیز ناشی از کرمای قوس الکتریکی را در واحد طول میتوان با فرمول زیر محاسبه کرد:

$S = \text{سرعت پیشرفت جوشکاری} \times \text{سانتی متر در دقیقه}$

$I = \text{شدت جریان} (\text{آمپر})$

$t = \text{اختلاف پتانسیل قوس (ولت)}$

$\text{Heat Input} = \frac{I^2 t}{S}$ در هر سانتی متر (وول بر سانتی متر)

با رعایت موارد ذیل میتوان حرارت داده شده را کاهش داد.

الف) نگهداری غول قوس کوتاه

ب) اجتناب از حرکت زیکزکی الکترود


پ) استفاده از جوشکاری با طول کوتاه

ئ) تأمین زمان کافی جهت سرد کردن جوشها یا سرد کردن جوش بطرق دیگر

محورها

جوشکاری :

الف) پرکردن

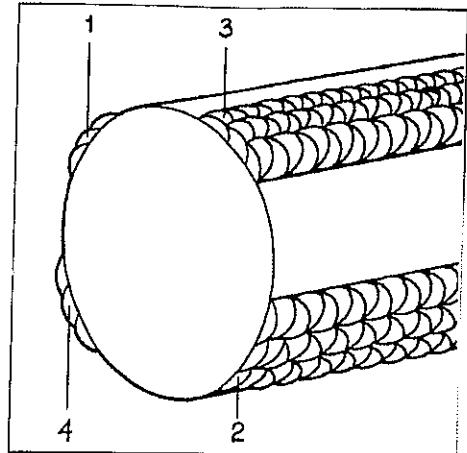

نواحی فرسوده را بوسیله الکتریود ڈگالی یا سنکسزنسی برداشت و سپس جفت ترکیابی بازرسی کنید.
محورهای از نوع فولاد آلیاژی و فولاد پر-کربن بدون درنظر گرفتن قطر و محورهای قطعه فولاد کربنی ساده قبل از جوشکاری حتماً باید پیش کرم شوند. دمای پیش کرمايش در فولادهای با کربن معادل CARBON EQUIVALENT %۰/۴۵ تا %۰/۶ برابر ۲۰۰ درجه سانتی گراد و فولادهای با کربن بیش از %۰/۶ برابر ۳۵۰ درجه سانتی گراد توصیه میشود.

جفتگاهش احتمال پیچیدگی و تاب برداشت جوشکاری را با تناسبی نظیر آنچه که در شکل دیده میشود انجام دهید تا حرارت داده شده متعادل و یکنواخت توزیع شود. پس از جوشکاری محور را با مواد نسبتی پوشانید تا به آرامی خنک گردد.

ب) اتصال

مثاسبترین درز اتصال بخصوص برای محورهای ضخیم درز جوش U شکل می باشد در صورتیکه امکان ایجاد این نوع درز فراهم نباشد از درز اتصال [X] شیز میتوان استفاده کرد. دمای پیش کرمايش و کلیه ملاحظات پیش گفته در بالا بایستی رعایت گردد.

الکترود مصرفی :


در این حالت هم مانند اکثر موارد تعمیری الکترودهای سرم از فبیل AWS: E 312-16 یا غیره جهت لایه های پرکن در اتصال یا ترمیم نواحی فرسوده توصیه میشود. برای پاسهای رو در صورتیکه محور سخت کاری نشده باشد، الکترودهای استحکام بسالا ظییر AWS: E9018- که مقاوم به شرک نیز هستند، توصیه میشوند. در صورتیکه محور سخت کاری شده باشد ، الکترودهای کرم - منکنز (۳ الی ۴ درصد کروم و حدود ۱٪ منکنز) مناسب هستند. سختی جوش حاصل از این الکترودها در حدود ۳۰ الی ۳۵ راکول (HRC) می باشد.

بازسازی و تعمیر ساختک دستگاههای راهسازی

در این پیوست روشها، ملاحظات و نکات مهم در بازسازی ساختکهای دستگاههای راهسازی به اختصار بررسی میگردد:

الف) تاثیر نحوه حرکت الکترود در میزان امتصاص الکترود با فلز پایه ذوب شده (درجه

رفت) DILUTION

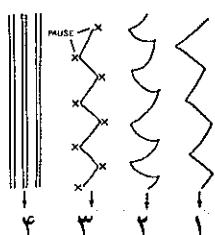

۱- حداقل امتصاص

۲- با امتصاص متوسط

۳- امتصاص کم

۴- حداکثر امتصاص ممکن

ب) روکش کردن ناخن با جوشای طولی .

مناسب برای تیغه هایی که در مناطق سنگی کار میکنند.

پ) روکش کاری با جوشای عرضی مناسب برای کار در مناطق ماسه ای و خاکی .


ت) روکش کاری با جوشای متقاطع مناسب برای مواردی که ترکیبی از دو حالت بالا باشد.

ج) روکش کردن ناخن تو جهت افزایش عمر ناخن .


ج) هرگز ناخن را در هر دو جهت رو و زیر روکش نکنید چون همانطور که در شکل دیده میشود، احتمال شکستن ناخن افزایش خواهد یافت.

د) روکش کردن ناخن از پاشین سبب فرسایش سریع ناخن میشود .


ه) بازسازی ناخنی که نوک آن در اثر کار فرسوده شده باشد .

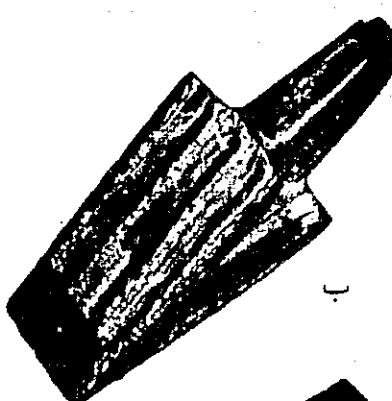


ب

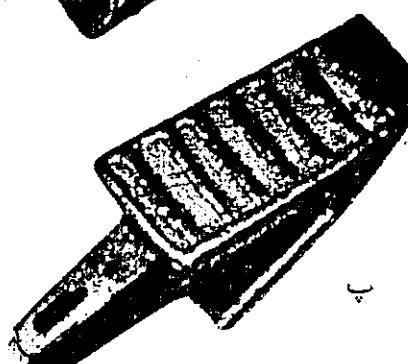


ب

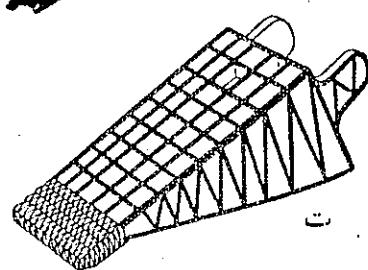


ت

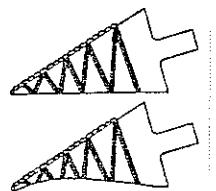


ج

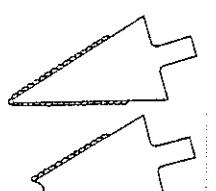

ج

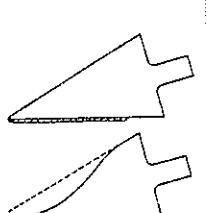

د

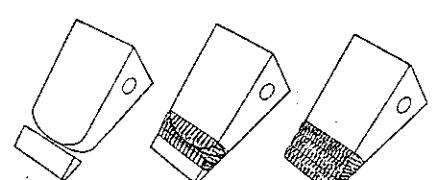

ه

جوشکاری ریل هااتصال دو ریل به یکدیگر :

ریل های راه آهن از فولادهای کربن متوسط منگنزی، پر کربن منگنزی یا کم آلیاژ پر کربن تولید می شوند.

در جدول ذیل طبقه بندی استاندارد UIC 860 آورده شده است. ریل های مورد استفاده در راه آهن کشور ما عموماً از نوع GRADE 900A می باشند.

طبقه بندی UIC از فولادهای ریل


استاندارد	تیرکیب شیمیایی %				مقادیر	کششی
UCI 860	C	Mn	Si	Cr	N/MM2	
GRADE 700	.۰۴-۰.۱۶	.۰۸-۱.۲۵	.۰۰۵-۰.۳۵	-	۶۸۰ - ۸۳۰	
GRADE 900A	.۰۶-۰.۱۸	.۰۸-۱.۳	.۰۱-۰.۱۵	-	۸۸۰ - ۱۰۳۰	
GRADE 900B	.۰۵۵-۰.۷۵	۱.۳-۱.۷	.۰۱-۰.۱۵	.۰۸-۰.۱۳	۸۸۰ - ۱۰۳۰	
GRADE 1100	.۰۶-۰.۱۸۲	.۰۸-۱.۳	.۰۳-۰.۱۹	-	> ۱۰۸۰	

جوشکاریالف) آماده سازی درز اتصال

پس از تمیزکاری دو سر ریل آنها را به فاصله ۱۵ تا ۱۸ میلی متر از یکدیگر روی یک قطعه پشت بند BACKING قرار دهید. جهت خشی کردن کشیدگی شاشی از انقباض جوش دو سر ریل ها می بایستی ۱/۵ تا ۲ میلی متر از خط افق بالاتر قرار گیرند (به شکل [] مراجعه شود). پشت بند مورد استفاده میتواند از کرافیت ساخته شود و یا بطور آماده از فروشندگان و سایل جوشکاری تهیه گردد.

ب) جوشکاری


اولین لایه جوش در جوشکاری ریل ها بسیار مهم بوده و در واقع نتیجه کار تا حد زیادی به کیفیت این لایه بستگی دارد. پس از پیش کرمانیش ۲۰ سانتی متر از

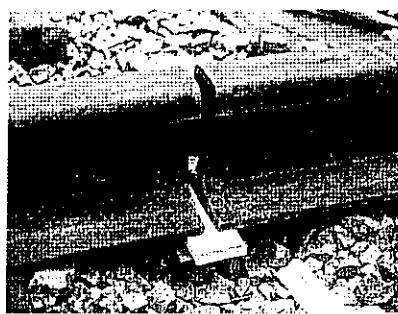

شکل ۶-الف قراردادن قطعه پشت بند




شکل ۶-ب جوشکاری پاس اول

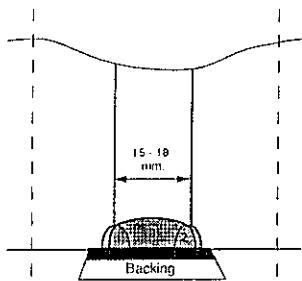

شکل ۶-پ ترتیب جوشکاری پاس اول



شکل ۶-ج جوشکاری پاس بعدی

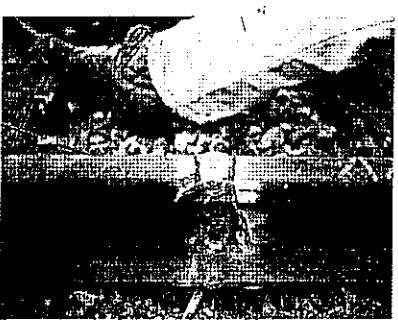

شکل ۶-ه تمامی از جوش تمام شده

دو سر دیل دو حدود ۳۵۰ سا ۴۰۰ درجه

سانتی کراد لایه اول را طی سه پاس

طبق شکل ۶-پ جوشکاری کنید.

بعد از اتمام این مرحله قطعه پشت-

بند را برداشته و دو طرف درز اتصال

را با بلوكهای مسی که به شکل مقطع

ریل ماشینکاری شده اند بپوشانید.

دماي محل جوشکاري مي بايسنی مجددا"

کشتول شده و به سطح دماي پيش گرمايش

برسد و در تمام مدت جوشکاري ثابت

نگهداشته شود. قطر الکترود مصروفی در

این مرحله باید حداقل ۴/۵ میلی متر

بوده و جوشکاري با حرکت دادن الکترود

در داخل شیار بصورت طولی و عرضی انجام

شود. مکشهاي کوشه در دو طرف دیواره

ریل می شوند به پر شدن کامل کمک

زيادي کنند.

فاصله الکترود از سطح مذاب (طول قوس)

باید در حداقل ممکنه نگهداشته شود و

چون در غير ایضهورت احتمال تشکیل

حضره های گازی وجود خواهد داشت.

جوشكاري را سا ۱ الی ۲ ميلی متري

سطح ریل ادامه داده تا در صورت شیکه لازم

باشد از الکترودهای با سختی تقریبا"

معادل با سختی ریل استفاده شود. نکته

مهم در مورد الکترودهای سخت آنستکه

بیش از ۲ الی ۳ پاس جوشکاري نشوند،

جوشکاری دیل هاتعمیرات تکه مرکزی :

تکه مرکزی در راه آهن تعویض خطوط قطارها را بعده دارد. بعلت ضربات ناشی از برخورد چرخ قطارها تکه های مرکزی بیش از دیگر اجزاء تحت سایش و فرسودگی قرار دارند. طبق استاندارد UIC این قطعات را میتوان از فولادهای کربنی منکنیزدار یا فولادهای پرمکنیز آوستنتیتی تولید کرد. تکه های مرکزی مورد مصرف در راه آهن ایران عمدها " از نوع فولاد منکنیز آوستنتیتی است.

مشخصات تکه مرکزی طبق استاندارد UIC

استاندارد	UCI 866	تركيب شيمياشي %			مقاآمت کششی N/MM2
		C	Mn	Si	
AM-STEEL	.۰۹-۱/۳	۱۱-۱۴	.۰۴	۶۷۰	

روش تعمیر :

بهترین نتیجه تعمیرات تکه مرکزی وقتی حاصل میشود که عمق فلز آسیب دیده کمتر از ۶ میلی متر باشد. در نتیجه این اجزاء همواره بایستی بازرسی شده و با مشاهده اولین آثار فرسودگی بیش از ۳ میلی متر از خط خارج کشته و تحت تعمیر قرار گیرند.

جوشکاری :

پس از آماده سازی، تعمیر کاری و بازرسی نواحی معیوب مطابق دستور العمل پیوست شماره [۱]، جوشکاری را با پاسهای کوتاه (حداکثر ۵۰ میلی متر) طبق شکل شروع کنید. از پیش گرمایش قطعه اکیدا " پرهیز کرده و موافق باشد که دمای قطعه در هیچ زمانی

چون خطر ترکیدگی جوش و ناحیه مجاور آن افزایش خواهد یافت، بهر صورت جوشکاری را حداقل تا ۳ میلیمتر بالاتر از سطح ریل ادامه دهید تا امکان سنگ زدن بخوا مناسبی وجود داشته باشد. جوش ریل را وقتیکه هنوز کاملاً "داعی میباشد بوسیله چکش سرگزد با ضربات آرام و متواالی بکوبید PEENING و بلاfaciale سنکازنی اولیه را انجام دهید. پس از اتمام سنگ زنی موضع جوش و ۲۰ سانتی متر از اطراف آنرا تا دماهی حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه تنفس زوایی شماشید (پس کر مایش) و آنرا با پوشش‌های نسوز بپوشانید تا به آرامی سرد گردد.


بعد از سردشدن قطعه تا دمای محیط ناحیه جوش باید بطور نهائی ماشینکاری شود. هیچ نوع بریدگی کشار جوش UNDERCUT یا حفره‌های کازی به سطح رسیده مورد قبول نمی‌باشد.

الکترود مصرفی

مناسبترین الکترودها جهت پر کردن درز اتصال ریل ها الکترودهای روپوش فلیایی از ردۀ E10018-X ، E9018-X ، E11018-X ، AWS: A5.5 E 12018-X و E11018-X از این الکترودها ضمن داشتن استحکام بالا بقدرتی کافی در مقابل ترک برداشتن مقاوم بوده و انعطاف‌پذیری خوبی دارد. این الکترودها نسبت به رطوبت بسیار حساس بوده و بایستی کاملاً "خشک مصرف شوند. رعایت دستور العمل سازندگان جهت خشک کردن الکترودها الزامی است.

در صورت‌نیاز به سخت سطحی همانطور که قبلاً اشاره شد ۲ یا ۳ پاس آخر را میتوان با الکترودهای کرم - منکنز (حدود ۳ تا ۴ درصد کرم ۱٪ منکنز) جوشکاری کرد. سختی ناشی از این الکترودها در حدود ۳۳ تا ۳۶ راکول (میباشد. الکترودهای حاوی کارباید کرم کرچه سختی بیشتری دارند، اما در مقابل ضربه حساس‌ترند و زودتر ترک‌برمیدارند.

نیاید به بالاتر از ۳۰۰ درجه سانتی گراد برسد. کوبیدن آرام قطعه در حالیکه هنوز گرم میباشد به کاهش و آزاد شدن تنشهای ناشی از جوشکاری کمک خواهد کرد.

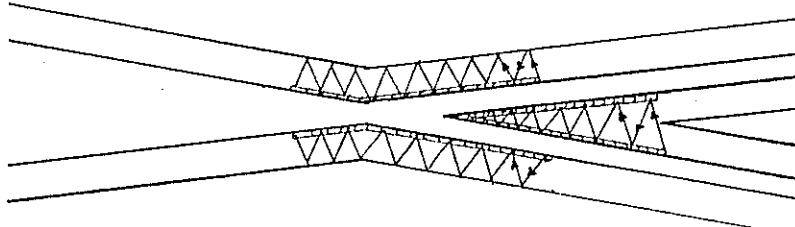

شکل [۷] الف) ضریب و روش جوشکاری




شکل [۷] ب) تکه مرکزی پس از جوشکاری و قبل از سنکرنسی

الکترودهای مصرفی :

همانطور که در پیوست شماره [۳] نیز اشاره شد ، بهترین الکترود جهت لایه‌های پرکن الکترودهای زنگن آوستنیتی نظیر AWS : E 312-16 هستند . برای پاس‌های رو و روکشکاری سطح الکترود AWS A5.13 : E Fe Mn-A با خاصیت کارسختی توجه می‌شود .

مشخصات الکترودهای مناسب جوشکاری تکه مرکزی

الکترود AWS	تیرکیب شیمیایی %					مقادیر کششی N/MM2
	C	Mn	Ni	Cr	Si	
E 312-16	۰.۱۱	۱۷.۷	۱.	۲۸	۰.۵	الکترود ضرم جهت لایه‌های پرکن
E Fe Mn-A	۰.۰۵-۰.۰۹	۱۴-۱۶	۳-۶	۰.۰۵	۱۰۳	حداکثر ۲ الی ۳ پاس جوشکاری شود

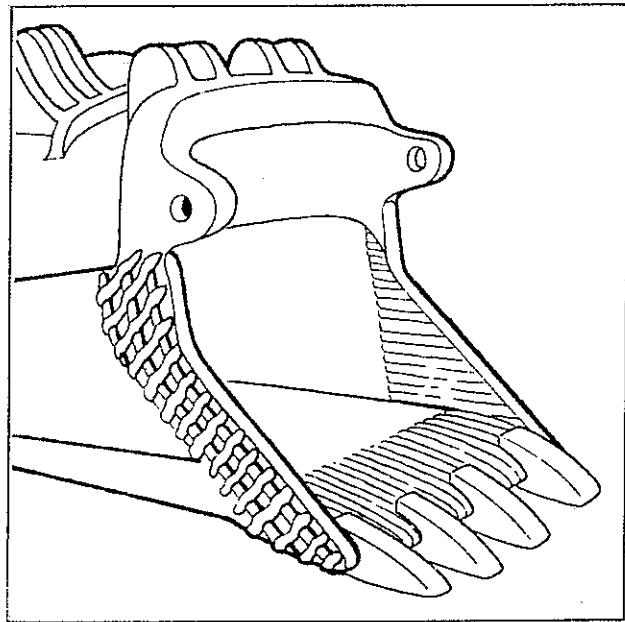جوشکاری باکت ها :


باکت ها عموماً "تحت شرایط سایش و ضربه توام" قرار دارند. جوشکاری با الکترودهای سخت در دو طرفگوشه های باکت (داخل و خارج) و سمت بالای تیغه جلو CUTTING EDGE میتواند صورت کیرد (از لایه دادن جهت زیرین تیغه جلو اکیدا" خسودداری شود. شکل و جهت لایه ها میتوانند بصورت تک خط DOT یا متقطع باشد. دوش جوشکاری متقطع بهترین مشتبه را در بر خواهد داشت.

جوشکاری :

پس از تمیز کردن نواحی مورد نظر از گریس، چربی ها و دیگر آلودگی ها، جوشکاری باید بنحوی انجام شود که امتناع الکترود با فلز باکت در کمترین حالت ممکنه باشد (پیش گرمایش نواحی در صورتیکه فلز از نوع پر منکنز آوستنیتی نباشد حتمی و ضروری است. دمای پیش گرمایش ۲۰۰ الی ۳۰۰ درجه سانتی کراد). دمای پیش گرمایش در تمام مدت جوشکاری بایستی ثابت نگهداشته شده و پس از جوشکاری نواحی مورد نظر را با مواد عایق بپوشانید تا به آرامی خنک شود.

در صورتیکه امکان پیش گرمایش وجود نداشته باشد، طول هر پاس دبایستی از ۵ سانتی - متر در یک مرحله تجاوز کند و جوشکار باید قادر باشد که در تمام مراحل جوشکاری ناحیه کنار خط جوش را با دست نمس نماید.


روکش کاری ساختهای دستگاههای راهسازی و معدنی

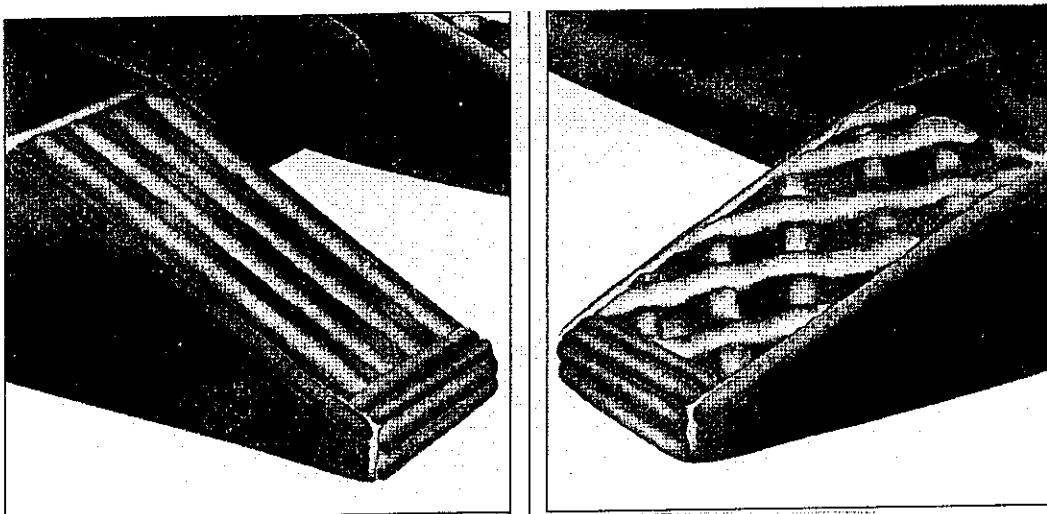

ساختهای دستگاههای راهسازی و معدنی عمدها " از نوع فولادهای کم آلیاژ LOW ALLOY دریختگی یا آهنگری FORGING تولید میشوند . جهت ساخت هایی که در مناطق ماسه ای یا سنتکهای خرد شده کار میکنند ، الکترودهای حاوی کارباید کرم بهترین بازدهی را خواهند داشت . در چنین مواردی شکل روکش کاری میتواند مانند شکل سمت چپ بصورت تک خطی و در جهت طول باشد .

در صورتیکه ساخت ها در مناطق سنتکی کار کنند ، بخوبی استفاده شود که حاوی حداقل کارباید کرم باشند . شکل روکش کاری در این حالت متقاطع خواهد بود . اگر جنس ساختها از نوع پرمنگنز آوستینیتی باشد استفاده از پیش کرمانیش سبب خواهد شد که کار انجام شده بازدهی مناسبتری داشته باشد . در مورد ساختهای منگنزی جوشکار باید دقیق باشد که فلز زیاد کرم نشود . روکش کاری فقط باید در قسمت ساخت انجام شود و از جوشکاری بالا و پائین ساخت بطور توام " جدا " خودداری کردد ، چون در غیر اینصورت ساخت بشدت شکنده خواهد شد .

بازسازی کفشک دستگاههای راهسازی و ساختمانی

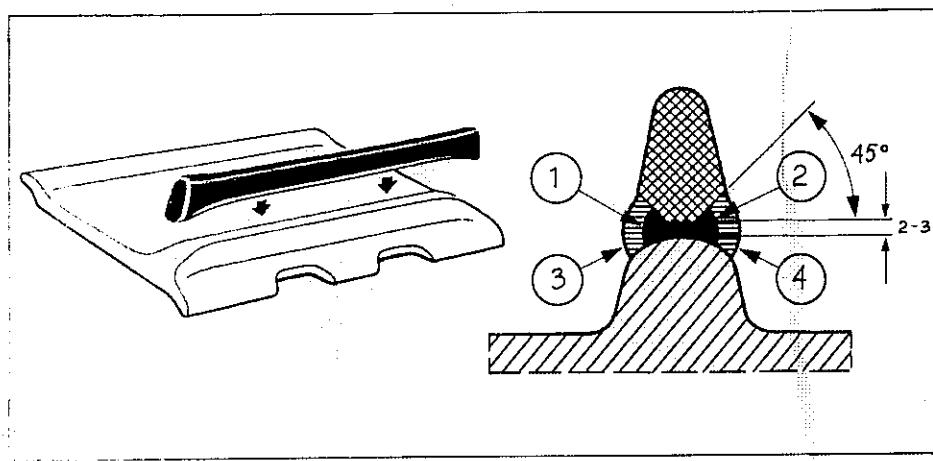

ساخته‌کنی شیخه‌های برجسته زیر کفشکهای دستگاههای راهسازی تخلیه بلدوزر و بیل مکانیکی را میتوان با جوش یکقطعه میله کرد یا چارگوش از فولاد سخت تعمیر کرد. روش تعمیر میتواند بشرح ذیل باشد :

۱- تمیز کاری ناحیه مورد نظر.


۲- تنظیم و قراردادن قطعه فولاد سخت در محل ، ممکن است که سک زدن کفشک جهت تنظیم دقیق لازم کردد.

۳- جوشکاری در اتصال مطابق شکل بالا .

در صورتیکه کفشک از نوع فولاد پرمنگنز آوستنیتی (هادفیلد) باشد از الکترود ردیف DIN 8555: E8- 200 Ckz Cr-Ni-Mn تخلیه کرده شود (فولاد پرمنگنز غیرمغناطیسی است و توسط آهنربا جذب نمی گردد).

اگر کفشک از فولاد کم آلیاژ باشد (این فولادها مغناطیسی هستند) الکترودهای ردیف E7018 برای جوشکاری کاملاً مناسب می باشند.

بازسازی قرقره های جر شقیل CRANE WHEEL

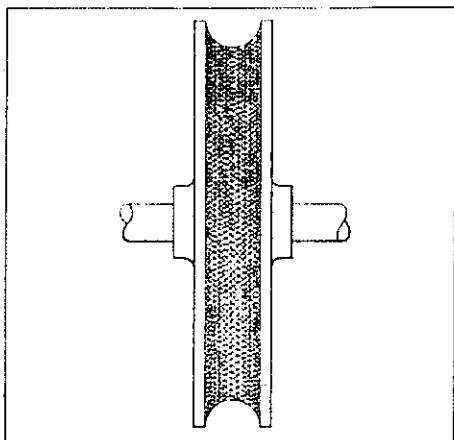


قرقره های جر شقیل عموماً از فولادهای پرکربن مقاوم به سایش تولید میشوند. بعلت شکل دیسکی این قرقره های نصب آنها روی یک محور چرخان و سپس جوشکاری آن در حال گردش آهسته ارزانترین و ممتازترین روش تعمیر است. بعلت کربن زیاد پیش کردن سایش قرقره تا حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ درجه سانتی گراد، ثابت نگهداشت آین دما درین جوشکاری و پوشاندن قطعه با مواد نسوز جهت خنک شدن آرام و آهسته ضروری است.

الکترود مصرفی

بسته به شرایط و موقعیت کار جهت روکش کاری قرقره ها از الکترودهای مختلفی میتوان استفاده کرد. الکترود رده E1-300 DIN 8555 با ۳ تا ۴ درصد کرم و ۶٪ تا ۹٪ درصد منکنز در اغلب حالات جوابگوی نیازهای کاری خواهد بود.

تیغچه‌های فرزن

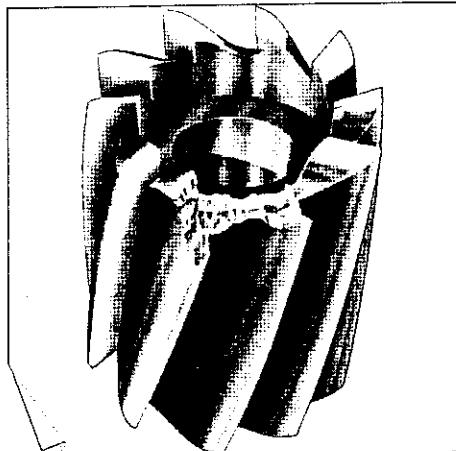

ناحیه شکسته شده تیغچه را سنگزده و کاملاً صاف کشید. پس از بازرسی جهت کنترل احتمال ترک و تمیزکاری تیغچه را حدود ۳۵۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد حرارت داده و جوشکاری را با پاسهای کوتاه شروع کنید.



پس از هر پاس در حالیکه فلز جوش هنوز سرخ می‌باشد با چکش بطور متواالی کوبیده شود PEENING. پس از اتمام

جوشکاری عملیات ماشینکاری انجام کبرد. دمای پیش‌کرمایش در تمام مدت جوشکاری و ماشینکاری باقیستی شافت نگهداشته شود و در انتهای قطعه را با مواد نسوز بپوشانید تا به آرامی سرد گردد.

الکترود ممروضی


الکترودهای روکش AWS A5.13: E Fe5 B حدود ۶۰ تا ۶۵ راکول HRC مناسبترین نوع الکترود می‌باشند. در صورتیکه سختی ناچیه تعمیری بحسب مذکور نرسید با دوبار تمپر کردن در دمای ۵۰۰ تا ۵۵۰ درجه سانتی گراد بمدت یک ساعت حداکثر سختی حاصل خواهد شد.

مارپیچ شفاییه بتن و آسفالت

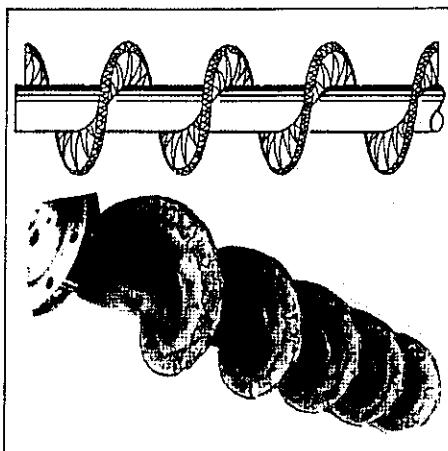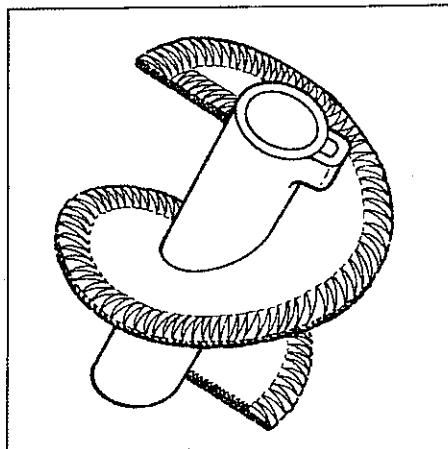

مناطق فرسوده را از بقایای بتن یا آسفالت تمیز کرده و در صورت لزوم بوسیله سنگازنی یا الکترود ذغالی تواحی را صاف و پرداخت کنید. در صورتیکه عمق و وسعت مناطق تعمیری زیاد باشد، ابتدا با الکترودهای RDE E7018 نقاط فرسوده را پوشاند و پس از آن با الکترودهای کارباید AWS A5.13 : E Fe Cr-A1 کرم نظیر که مقاومت به سایش بسیار خوبی دارد درجه دود ۲ تا ۳ پاس روکش سخت رسوب داده شود. جهت نگهداری حوضچه مذاب WELD POOL و ممانعت از ویژش مذاب در لبه های کار استفاده از کفشهای مسی کمک زیادی خواهد نمود. در بسیاری از اوقات سنگزدن و آرایش نهایی کار لزومی نداشته و مارپیچ تعمیر شده مستقیماً قابل استفاده خواهد بود.

سیلندر موشور (بدنه موشور) و سر سیلندر

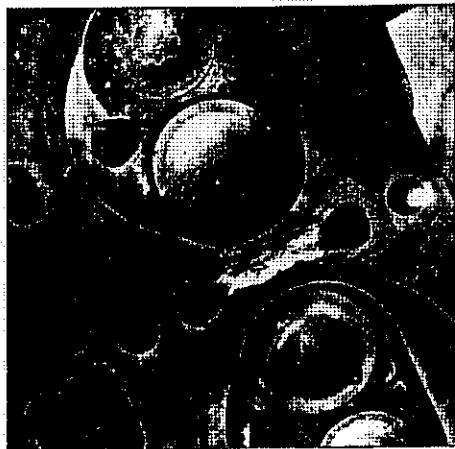


سیلندر موشور و سر سیلندر اغلب قریب-
با تفاق ماشین آلات از چندما تولید میشوند
(در بعضی از ماشین آلات سر سیلندرها
آلومینیومی هستند). مشکل اصلی در این
قطعات ترک برداشتن بوده و بندرت عیوب
دیگر بوجود میآیند.

جوشکاری :

جوشکاری سیلندر و سر سیلندر می بایستی بطریق سرد COLD WELDING و بدون استفاده از
پیش کرمانیش صورت گیرد.

- ۱- طول هر پاس جوش از ۲۵ میلی متر تجاوز نکند.
- ۲- پس از اتمام هر پاس جوشها با چکش به آرامی و بصورت مستوا لی کوبیده PEENING شوند.
- ۳- حرارت داده شده به فلز بایستی در حداقل ممکن‌ه باشد، بسحویکه جوشکار در هر لحظه قادر به لمس جوش و نواحی اطراف آن با دست باشد.
- ۴- از کوچکترین قطر الکترود و پائین ترین حریان جوشکاری (آمپر) استفاده شود.
- ۵- جوشکاری از کوشها بطرف مرکز قطعه و از قطعات نازکتر بطرف قطعات ضخیم تر انجام شود.
- ۶- از حرکات زیگزاگی الکترود در عرض باند جوش خودداری گردد.
- ۷- قبل از هر کاری دو انتهای ترک بوسیله سوراخ های ریز مسدود شود تا ترک در حین جوشکاری گسترش نماید.
- ۸- در صورت امکان حتماً جوشکاری در حالت شخت صورت گیرد.
- ۹- فقط از الکترودهای با پایه نیکل نظیر ENiFe-C1 AWS : A5.15 استفاده گردد.

بازسازی شیرها

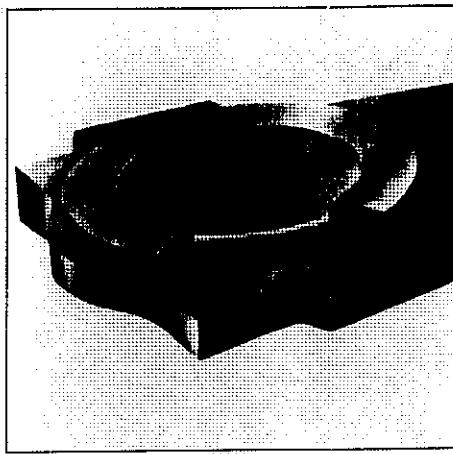

تشمینگاه شیرها VALVE SEAT بسته به

ابعاد و اندازه آن به یکی از طریق ریختگی یا آهنگری تولید میشوند. این اجزاء بخصوص در شیرهای مورد استفاده در پالایشگاهها و نیروگاهها که در تماس با سیالات داغ، تحت فشار و با سرعت زیاد هستند، همواره در معرض سایش شدید قرار دارند. انتخاب الکترود جهت روکش کاری این اجزاء تحت تاثیر عوامل مختلفی بویژه نوع

سیال، جنس فلز اصلی و درجه حرارت بھرہ برداری قرار دارد. الکترودهای با پایه کبالت (از نوع استالایت) نظیر AWS A5.13 : E Co Cr-A در این مواردی که دمای بھرہ برداری بیش از ۵۰۰ درجه سانتی گراد باشد و الکترودهای از جنس فولاد زنگ نزن پرکرم فریتی - مارنتزیتی (الکترود با ۴۳٪ کروم) با سختی در حدود ۴۶-۴۹ راکول HRC در مواردی که دمای بھرہ برداری زیر ۵۰۰ درجه سانتی گراد باشد توصیه میگردد. پیش کرمانیش قطعه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد و جوشکاری فقط ۲ الی ۳ پاس با الکترودهای مذکور الزامی است.

四
卷之四

الكتاب المقدس في العصر الكنسي الأول كارييريل وبلاتوني ليلا

[۱۴]

	C	Cr	Si	Mn	No	Ni	Co	V	V	Nb	Cu	Ti	Re	Sn	S	P	HRC	مشترک
IWS A5.13 : E Pe Cr Al	۰/۱۰	۳۵															۴۰	کار
DIN 8555 : B6 - 55	۰/۷۰	۱/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۶۰ - ۶۵	کار
IWS A5.13 : E Pe Cr Al	۰/۱۰	۳۵															۴۰	کار
DIN 8555 : B3 - 55P	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۶۰ - ۶۵	کار
IWS A5.13 : E Pe Cr Al	۰/۱۰	۳۵															۴۰	کار
DIN 8555 : B4 - 60S	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۶۰ - ۶۵	کار
IWS A5.13 : E Pe Cr Al	۰/۱۰	۳۵															۴۰	کار
DIN 8555 : B6 - 55 R	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۶۰ - ۶۵	کار
IWS : E Pe Cr Al	۰/۱۰	۳۵															۴۰	کار
DIN 8555 : B5 - 55	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۶۰ - ۶۵	کار
IWS : E Pe Cr Al	۰/۱۰	۳۵															۴۰	کار
DRAKE LINES																		
DREDGE BUCKET																		
DIN : E6 - 55	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۶۰ - ۶۵	کار
DIN : E1 - 300	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۶۰ - ۶۵	کار

استدفان الکترولیز اسلام کاربرال معدنی فولاد

صفحه ۳ از ۷

مشخصات الکترولیز		مشخصات اکتیو	
مشخصات		مشخصات	
C	Cr Si Mn Mo Ni Co V NiB Cu Ti Fe Sn S P	HRC	مشتق راکول
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	۰.۰۵

۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	از رکوردویی های نیشتم اجنبات کرده و از درستی بینیل کی ۳۰۰ درجه سانتیگراد استفاده نموده
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-

۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-

۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-

۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-

۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-

۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-

۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-

۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-
۰.۰۵	۰.۰۵	۴۰ - ۴۲	-

الشيخ عبد الله بن الحارث روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلتكم من بابكم فلما
أدخلتموه من بابكم فلما دخلتموه من بابكم فلما دخلتموه من بابكم فلما دخلتموه من بابكم

八
卷之二

مشتری را کمک کنید								اطلاعات
C Cr Si Mn Mo Ni Co Ti V Nb Cu Ti Pe Sa S P								مشتری را کمک کنید
ANS : E Fe Cr Al	۱ / ۰	۲۵						۶.
ANS A5.13 : E Co Cr-A	۱ / ۳۹	۴۰ - ۶						بلزه مولای استالیت و در مدلیل برک برداشتن مکار است
DIN 8555 : E5 - 45 R	۰ / ۳۷	۴۷ - ۶۹						بلزه مولای استالیت و در مدلیل برک برداشتن مکار است
DIN : E1 - 300	۰ / ۳۷	۴۷ - ۶۹						بلزه مولای استالیت و در مدلیل برک برداشتن مکار است
DIN : E6 - 55	۰ / ۳۷	۴۷ - ۶۹						بلزه مولای استالیت و در مدلیل برک برداشتن مکار است
ANS A5.13 : E Fe Mn-4	۰ / ۱۸	۴۷ - ۶۹						بلزه مولای استالیت و در مدلیل برک برداشتن مکار است
DIN 8555 : E8 - 200 CK2	۰ / ۱۸	۴۷ - ۶۹						بلزه مولای استالیت و در مدلیل برک برداشتن مکار است
ANS A5.13 : E Fe Mn-B	۰ / ۱۸	۴۷ - ۶۹						بلزه مولای استالیت و در مدلیل برک برداشتن مکار است
DIN : E6 - 55	۰ / ۱۸	۴۷ - ۶۹						بلزه مولای استالیت و در مدلیل برک برداشتن مکار است
ANS : E Fe Mn -A	۰ / ۱۸	۴۷ - ۶۹						بلزه مولای استالیت و در مدلیل برک برداشتن مکار است
مشکل کهنه‌بای نکس از جنس فولاد سختگیری								مشکل کهنه‌بای نکس از جنس فولاد سختگیری
مشکل کهنه‌بای نکس از جنس فولاد سختگیری								مشکل کهنه‌بای نکس از جنس فولاد سختگیری

انواع الکترولاپر اسماں کا برائما منہجی لیہ

منہج ۷ از ۷

نوع سلسلہ ایجاد

بردازد

نام	سنسنی دارکول	سنسنی
AMS : E 312 - 16	۰.۱۳٪ / ۰.۲٪	۰.۱٪ / ۰.۲٪
AMS : E Ni - Cr	۰.۱٪ / ۰.۲٪	۰.۱٪ / ۰.۲٪
AMS : E Ni Fe - Cr	۰.۱٪ / ۰.۲٪	۰.۱٪ / ۰.۲٪
AMS : E 312 - 16	۰.۱٪ / ۰.۲٪	۰.۱٪ / ۰.۲٪
AMS : E Cu Sn C	۰.۱٪ / ۰.۲٪	۰.۱٪ / ۰.۲٪

منابع مراجعه

- WELDING HAND BOOK - VOLUME 4 (AWS) -۱
- REPAIR WELDING HAND BOOK (ESAB AB) -۲
- THE PROCEDURE HAND BOOK OF ARC WELDING (LINCOLN CO.) -۳
- ۴- تکنولوژی جوشکاری - امیرحسین کوکبی (جامعه ریخته گران)
- WELDING : SKILLS AND TECHNOLOGY (DIVE SMITH) -۵
- ۶- مهندسی خوردگی - ترجمه دکتر ساعتچی (دانشگاه صنعتی اصفهان)