



جـوـشـکـارـیـ جـهـان

سـیرـ وـ سـ پـ حـیـیـ پـور

جوشکاری چدن

چدنهای یکی از مواد پر مصرف در صنعت هستند. سیالیت خوب همراه با دمای نسبتاً "پائین" ذوب آنها را به فلزی مناسب جهت ریخته‌گری تبدیل شوده است. با بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی چدنهای بوسیله عملیات حرارتی و آلیاژ کردن روز بروز دامنه استفاده از این فلز گسترده‌تر می‌شود. اما بهر حال تا به امروز چدنهای صنعتی مقاومت به ضربه ناچیزی داشته و ترک خوردن یا شکسته شدن آنها در حین بهره‌برداری امری است که فراوان و خ میدهد. نظر به نیاز کارگاههای ساختمانی جهت جوشکاری و بازسازی قطعات چدنی اقدام به ترجمه آزاد مقاله WELDING OF CAST IRON از اشتشارات موسسه ESAB شده است. امیدوارم که مفید واقع کردد.

سیر و س یحیی‌پور

۱۳۷۱/۳/۱۵

مقدمة

با افزودن کربن به آهن خالص نقطه ذوب آهن از ۱۵۳۴ درجه سانتی گراد (برای آهن خالص) به ۱۱۴۷ درجه (برای ۴/۳٪ کربن) کاهش می یابد. این کاهش درجه حرارت سبب سهولت ذوب چدنها شده و مصرف آنرا کاستری داده است. چدن به آلیاژی از آهن و کربن اطلاق میکردد که بین ۲ تا ۵ درصد کربن داشته باشد. وجود کربن بالا بعلاوه مقادیر بالغه زیادتری از گوگرد و فسفر نسبت به فولادها سبب کاهش جوش پذیری چدنها میشود. چدنهاي ساده معمولاً با خواصی نظیر انعطاف پذیری کم، سختی پائین، مقاومت کششی پائین و ضربه پذیری ناچیز شناخته میشوند. جهت بهبود خواص فوق چدنهاي آلیاژی با محدوده وسیعی از عملیات حرارتی بوجود آمده اند. نوع و میزان عناصر آلیاژی به مشخصات چدن بستگی دارد. انواع اصلی و معروف چدن عبارتند از :

۱- چدن خاکستری

۲- چدن سفید

۳- چدن چکشخوار MALLEABLE

۴- چدن نشکن DUCTILE

۵- چدن با گرافیت فشرده

۶- چدن آلیاژی

چدن خاکستری

چدن خاکستری پر مصرف ترین نوع چدن در صنعت است . (حدود ۷۰٪ از کل تولید چدن ها) . ساختار میکروسکوپی این چدنها شامل ورقه هایی از گرافیت در زمینه ای از فریت ، پرلیت یا هر دو می باشد . بعلت رنگ گرافیت که خاکستری است مقطع شکسته شده این نوع چدن به رنگ خاکستری است و همین منشاء نامگذاری آنست . گرافیت بسیار ترد و شکننده بوده و عملاً بدون استحکام است و همین امر سبب کاهش شدید مقاومت چدن می شود . چدن خاکستری معمولاً دارای حدود ۴/۵% کربن و ۳% سیلیس است . چدنها قدمی بعلت داشتن مقادیر نسبتاً زیاد گوگرد و فسفر فوق العاده به جوش بودند ، اما امروزه با کنترل عناصر فوق جوش پذیری چدنها خاکستری بمیزان زیادی افزایش یافته است .

چدن سفید

چدن سفید بعلت سختی زیاد مقاومت به سایش بسیار خوبی دارد و اغلب به همین منظور تولید می شود . ترکیب شیمیائی آن شبیه چدن خاکستری است ، اما مقدار سیلیس آن کمتر می باشد و کاهی اوقات عناصر پایدار کننده کارباید نظیر کرم ، مولیبدن و وانادیوم به آن افزوده می شود . ساختار میکروسکوپی چدن سفید شامل ذرات کارباید پخش شده در یک زمینه مارتینزیتی یا پرلیتی است . رنگ کارباید سفید بوده و به همین علت مقطع شکسته شده این چدن سفید رنگ می باشد .

کاربایدها بسیار سخت و شکننده هستند و در نتیجه باعث افزایش سختی چدن می شوند . این نوع چدن را با سرد کردن سریع CHILLED تولید می کنند . اگر چه گزارشاتی در مورد پر کردن سطحی با مفتولهای فولادی نرم در دست است ، اما بطور کلی این چدنها جوش پذیر نبوده و جهت جوشکاری توصیه نمی شوند .

چدن نشکن DUCTILE CAST IRON

ترکیب شیمیائی چدن نشکن مشابه چدن خاکستری است اما درصد فسفر و گوگرد آن کمتر است . منتهی در حین انجام ، گرافیت بجای ورقه ای بشکل کروی رسوب می کند . این امر معمولاً با افزودن مقدار بسیار کم و کنترل شده منیزیم

درست قبل از ریختن مذاب به داخل قالب صورت میگیرد. خواص مکانیکی چدن نشکن در حالت آنیل شده تقریباً " شبیه فولاد نرم است.

جوش پذیری این نوع چدن از فولاد ضعیف‌تر بوده اما در صورت رعایت تکنیک صحیح جوشکاری، پیش گرمايش و پسگرمايش مناسب، پائین‌شگمداشت درجه رقت DILUTION و انتخاب الکترودم مناسب جوشکاری آن با موفقیت امکان پذیر است.

چدن با گرافیت فشرده CG - IRON

شكل گرافیت در این نوع چدن، بشکل واسطه‌ای بین گرافیت ورقه‌ای و گرافیت کروی است. در نتیجه خواص چدن‌های با گرافیت فشرده، حد واسطه از خواص چدن خاکستری و چدن نشکن می‌باشد. در اینجا نیز نظیر چدن‌های نشکن عمل ضخیم کردن گرافیت با افزودن مقادیر کم و کنترل شده عاز منیزیم، تیتانیوم و سریم صورت میگیرد. جوش پذیری این چدن شبیه چدن خاکستری است.

چدن چکش خوار MALLEABLE CAST - IRON

چدن چکش خوار که در کشور ما به چدن قیچی نیز مرسوم است از عملیات حرارتی روی چدن‌های سفید بدست می‌آید و قابلیت ضربه پذیری آن از چدن خاکستری بهتر است. در مقایسه با چدن خاکستری دارای کربن و سیلیس کمتری بوده و ساختار میکروسکوپی آن شامل گرافیت برگی شکل در زمینه‌ای از فریت، پرلیت یا مارتنتزیت تمپر شده می‌باشد. خواص مکانیکی، این چدن بسیار شبیه به چدن‌های نشکن می‌باشد. در جوشکاری چدن‌های چکش خوار احتمال ایجاد یک منطقه نازک با خواص شبیه چدن سفید در باند جوش و نواحی تحت تاثیر حرارت آن وجود دارد اما این مسئله در اکثر مواد مشکلی بوجود نخواهد آورد. با کم کردن کربن بوسیله عملیات حرارتی DECARBURIZING HEAT TREATMENT در مناطق جوش و نواحی اطراف آن قابلیت جوش‌پذیری چدن‌های چکش خوار بمزیز ان زیادی بهبود می‌یابد.

چدن‌های آلیاژی ALLOYED CAST IRON

عنصر آلیاژی جمیت بالابردن خواص مهندسی نظیر مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش، استحکام و غیره به چدنها اضافه می‌شوند. بطور مثال افزودن

شیکل مقاومت به خوردگی و اضافه کردن شیکل همراه با کرم مقاومت به سایش و استحکام را بهبود می بخشد.

جوش پذیری چدن‌های آلیاژی نسبتاً "خوب بوده و شبیه چدن‌های نشکن است. اما چدن شیکل دار سخت NI-HARD خواصی ظییر چدن سفید دارد و برای جوشکاری توصیه نمی شود.

عوامل موثر در جوش پذیری چدنها

چدن‌هایی ظییر چدن سفید و چدن شیکل دار سخت NI-HARD به سبب تردی زیاد نسبت به تغییرات حرارت در حین جوشکاری حساس هستند و به احتمال زیاد دچار ترکیدگی خواهند شد. در چدن‌هایی ظییر WHITE-HEART MALLEABLE CAST IRON بعلت ایجاد حفره‌های کازی در حین جوش، جوشکاری با مشکل همراه است. اما در صورت رعایت روش درست جوشکاری دیگر انواع را میتوان با موفقیت جوشکاری کرد. جوشکاری موفق چدنها بطور عمد در کرو کاهش عوامل زیر قرار دارد:

- ممانعت از تنشهای انتقامی COLLING STRESSES.
- اجتناب از طرحای پیچیده در قطعات ریختگی.
- ممانعت از سخت شدن ناحیه تحت تاثیر حرارت ZAZ.
- جلوگیری از نفوذ کربن در چدن در حین جوشکاری و برشکاری.
- تمیز کردن چدن از روغن‌های نفوذ کرده به داخل فلز.

۱- تنشهای انتقامی

حجم فلز جوش در حین انجام و سردشدن کاهش یافته و در نتیجه دچار شیروی‌های انتقامی میشود. بعلت تردی BRITTLENESS چدنها و شیروی زیاد تنشهای انتقامی احتمال شرک برداشت جوش و نواحی اطراف آن وجود دارد. تنشهای انتقامی را میتوان با رعایت موارد ذیل بحداقل رساند.
- انجام جوشکاری بسحوی که کمترین مقدار حرارت به چدن برسد. به این منظور جوشها را باید حتی المقدور با پاسهای کوتاه انجام داد.

اجتناب از حرکات زیگزاگی الکترود ، استفاده از جریان جوشکاری (آمپر) کمتر و سرعت بالاتر جوشکاری سبب خواهد شد که حجم فلز جوش در هین انقباض کمتر شود و در نتیجه تنفس انقباضی نیز کوچکتر خواهد بود . جوشکاری چند لایه به این علت که حرارت جوشکاری لایه بالاتر نقش تنفس زدائی و تمپر کردن لایه پائینی را دارد ، توصیه میشود .

استفاده از الکترودهای نرمتر

مقدار و بزرگی تنفس های پسماند در اجسام بیش از همه به تنفس تسلیم YIELD STRESS مواد بستگی دارد . مواد نرمتر به عبارت دیگر مواد با تنفس تسلیم پائین تر هستند . به همین دلیل استفاده از الکترودهای آلیاژ نیکل و مس در جوشکاری چندها روز بروز وسیعتر میشود .

چکش زدن (کوبش) PEENING

کوبش ضربات متوالی با چکشایی که نوک تیز نباشد ، بعلت ایجاد تنفس های فشاری COMPRESSIVE STRESSE در فلز جوش که در تقابل با تنفس های پسماند کششی قرار دارد ، احتمال ترک برداشتن را کاهش میدهد . کوبش PEENING در پاس اول و پاس آخر جوشکاری مجاز نیست .

پیش گرما یش

پیش گرما یش به دو طریق در کاهش تنفس های پسماند موثر است :


- الف) با ایجاد یک شب حرارتی مناسب که سرعت سرد شدن جوش را کم میکند .
- ب) با افزایش دمای چدن تنفس تسلیم YEILD STRESS پائین آمده و در نتیجه تنفس پسماند ضعیفتری نسبت به دمای معمولی ROOM TEMP . ایجاد میگردد .

۴- اجتناب از طرحهای پیچیده

هر چه شکل قطعه چدنی دارای طرح ساده تری باشد ، جوشکاری آن راحت تر انجام خواهد گرفت . قطعات با اشکال پیچیده بعلت داشتن نقاط تمرکز

تنش ، بیشتر در معرض خطر ترکیدگی هستند . در چنین قطعاتی استفاده از پیش گرمایش بعنوان یک کمک موثر توصیه میشود . پیش گرمایش سبب میشود که قطعه دچار انبساط شده و برای مقابله با تنشای انقباضی آماده تر شود (شکل ۱) . بعنوان یک دستور کلی بهتر است که تمام قطعه یا قسمت بزرگی از آن با دمای کمتری گرم شود تا یونکه ناحیه کوچکی با دمای بالاتر پیش گرمایش شود . گرم کردن قطعه میباشد به آرامی صورت گیرد تا از ایجاد تنش های حرارتی ناخواسته جلوگیری شود .

شکل [۱] : اثرات پیش گرمایش

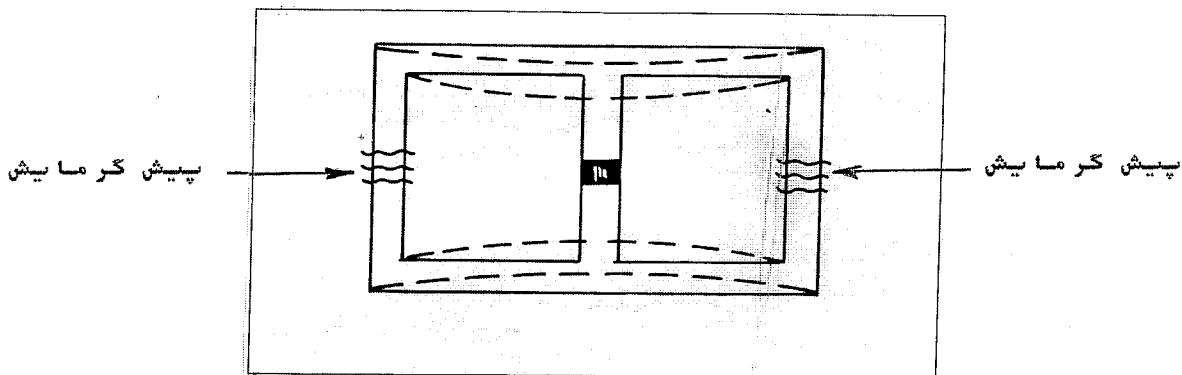

خطوط نقطه چین نشانکر انقباض قطعه در شرایطی است که از پیش گرمایش استفاده نشود .

بهترین روش پیش گرمایش استفاده از کوره های عملیات حرارتی است . بوسیله این کوره ها گرم کردن قطعه بصورت کاملاً " یکنواخت صورت میگیرد . مناسبترین دمای پیش گرمایش غیر مستقیم INDIRECT PREHEATING محدوده عزیز درجه حرارت سرخ شدن است و این دمای باید در تمام مدت جوشکاری نگهداری شود در صورتیکه حرارت دادن تا دمای فوق ممکن شباشد گرم کردن قطعه تا دمای سیاه شدن BLACK HEAT نیز موثر واقع خواهد شد . بعنوان یک دستور العمل کلی باید به خاطرداشت که قطعات با طرح پیچیده تر نیاز به دمای پیش گرمایش بالاتری دارند .

۳- ناحیه‌ء تحت تاثیر حرارت H.A.Z

ناحیه‌ء تحت تاثیر حرارت در جوشکاری چدنها بعلت تغییرات شاخو استه ی حرارت معمولاً "ترد و شکننده" میشود. وجود ناخالصی‌های بادمای ذوب پائین که میتواند سبب ذوب جزئی مناطقی از این ناحیه شود، احتمال ایجاد ترک را افزایش میدهد. پیش‌گرما یش قطعات مخصوصاً "دردماشی حدود ۵۰۰ درجه سانتی گراد سختی ناحیه‌ء تحت تاثیر حرارت را به مقدار زیادی کاهش داده و جوشکاری با حرارت داده شده HEAT INPUT کمتر یا به عبارت دیگر جوشکاری با سرعت بیشتر، الکترودهای نازکتر و جریان الکتریکی (آمپر) پائین‌تر سبب شاکتر شدن ناحیه‌ء تحت تاثیر حرارت میشود.

۴- جدایش و نفوذ کربن در چدنها CARBON PICK-UP FROM BASE METAL

تجزیه‌ء گرافیت (کربن آزاد) و نفوذ آن بداخل فلز اصلی مسئله‌ای است که همواره در جوشکاری چدنها اتفاق می‌افتد. با رعایت موارد ذیل میتوان مقدار نفوذ کربن را کاهش داد.

الف) بکارگیری دمای پیش‌گرما یش بالا همراه با سرعت سردشدن آهسته در مواردی که از الکترودهای پایه‌ء آهن جمیت جوشکاری استفاده میشود.

ب) استفاده از الکترودهایی که شرایط نفوذ کربن به داخل جوش را ایجاد نکنند، نظیر الکترودهای با پایه‌ء نیکل یا مس.

۵- روغنهاي رسوب کرده در چدن

چدنها بعلت داشتن کربن آزاد (گرافیت) جذب کننده‌ء بسیار خوبی در مورد روغنها هستند. چنانچه چدنی برای مدت طولانی با روغن در تماس باشد. روغنها تا عمق زیادی بداخل فلز نفوذ کرده و رسوب میکنند. روغنهاي باقيمانده در لایه‌های زیر سطوح جوشکاری در اثر حرارت جوش بخار شده و علاوه بر ایجاد ناخالصی سبب بوجود آمدن حفره‌های گازی میشوند. بهترین روش پاک کردن روغن استفاده از حلالمای مخصوص PROSITY

یا حرارت دادن قطعه در دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد بمدت ۴ تا ۸ ساعت می باشد. در صورتیکه روشمای فوق مقدور نباشد برشکاری با الکترود دغایی GOUEING و سنگ زنی تیز تا حدی موثرند. اگر در هر صورت در حین جوش حفره های کازی پدیدار شدند، تنها راه حل ممکنه سنگ زدن جوش معیوب تا حدی که فقط لایه نازکی از آن باقی بماند و سپس جوشکاری مجدد است. در بعضی از شرایط ممکن است که تکرار این عمل چندین بار ضرورت پیدا کند.

روشی جوشکاری

تمیزکاری :

بعمل پیش گفته و از آنجاییکه چدنها بطور کلی از نظر مقاومت مکانیکی بخصوص مقاومت به ضربه ضعیف هستند تمیزکاری چدنها قبل از جوشکاری از هرگونه آلودگی و ماده خارجی نظیر زنگ، روغن، گریس، گرد و غبار وغیره که میتوانند مقاومت اتصال جوش را کاهش دهد از اهمیت خاصی برخوردار است.

آماده سازی درز اتصال :


- زاویه پنج درز اتصال چدنها بایستی بزرگتر از فولادهای معمولی بوده و معمولاً در حدود ۸۰ تا ۹۰ درجه در نظر گرفته میشود.

- کلیه گوشها و زوایای درز اتصال باید دارای انحنای مناسب باشد تا از تمرکز حرارت در گوشهای تیز اجتناب گردد.

- طرح اتصال (U) شکل یکطرفه یا دو طرفه نسبت به دیگر طرحهای اتصال برتری داشته و در کاهش تندها موثر است.

- جهت تعمیر و جوشکاری ترکها می بایستی ترک را کاملاً "سنگ زد" تا بصورت یک درز با پهنای کافی درآید. بهترین حالت آنستکه سنگ زدن یا برشکاری تا حدی انجام گیرد که ریشه ترک در حدود ۳ تا ۳ میلی متر باز شود.

شکل [۲] : آماده‌سازی درز اتمال در جوشکاری چدن

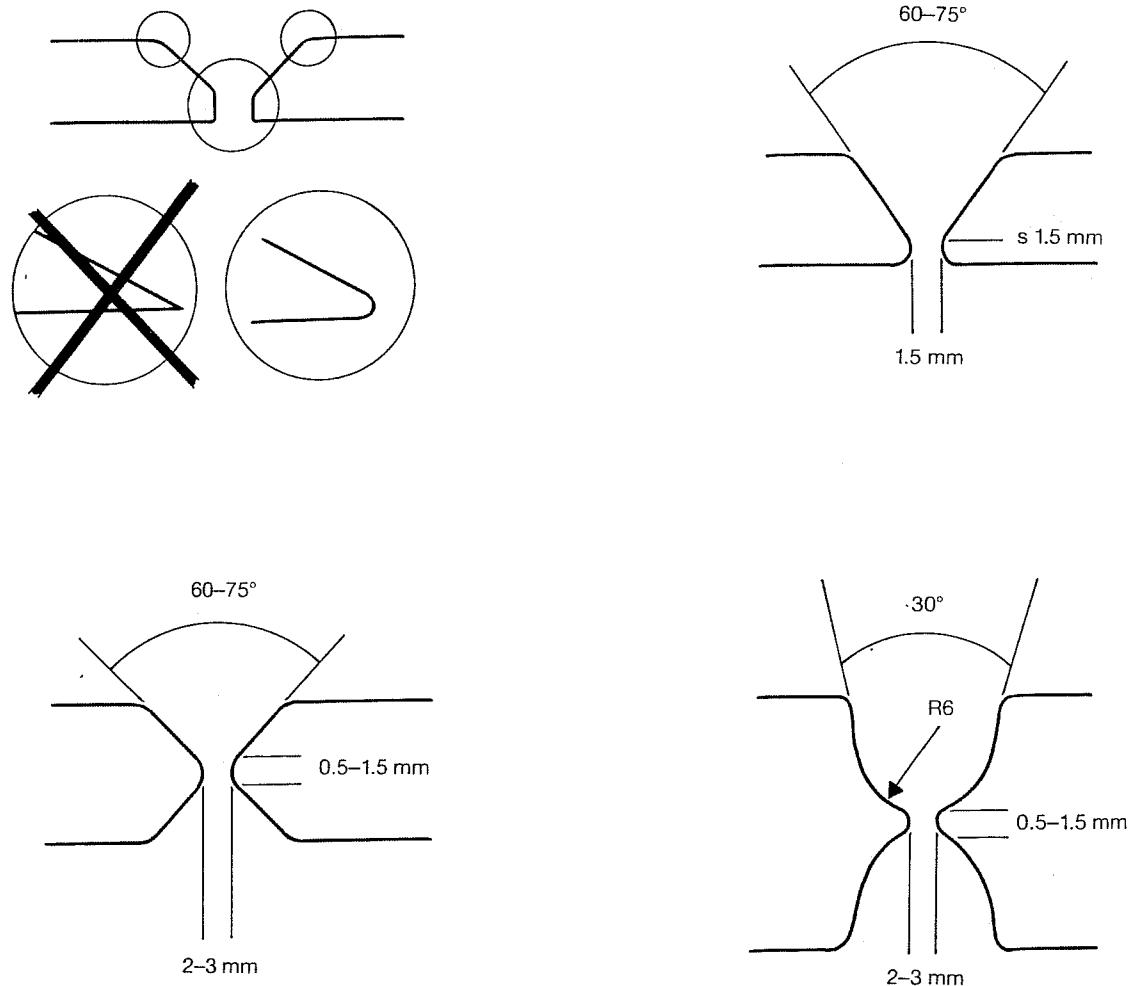

پیش گرمايش :

دلایل استفاده از پیش گرمايش در سطور قبیل باختصار تشریح شد. دمای پیش گرمايش مورد استفاده به عوامل متعددی بستگی دارد که ذیلاً اشاره میشود:

- دمای ۱۰۰ - ۸۰ درجه سانتی گراد

مهمترین نقش دما در حد فوق خشک کردن و طوبت سطوح مورد جوشکاري است اما قادر نیست که هیدروژن نفوذ کرده به فلز را از بین ببرد.

- دمای ۳۰۰ - ۲۵۰ درجه سانتی گراد

دمای مذکور عمدتاً در جوشکاری چدنها نشکن DUCTILE جهت مقاومت از تشکیل ساختار مارتینزیتی در شاهیه تحت تاثیر حرارت بکار می‌رود. گرچه کاهی اوقات جهت مقاومت از رسوب و جدایش سمنتیت انتکتوئید پیش گرمایش بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتی گراد در جوشکاری این چدنها استفاده می‌شود، اما بطور کلی پیش گرمایش بیش از ۳۰۰ درجه برای چدنها نشکن توصیه نمی‌شود.

- دمای ۲۵۰ - ۵۰۰ درجه سانتی گراد

حد نهائی پیش گرمایش کلیه چدنها معمولاً "تاخددود ۵۰۰ درجه سانتی گراد" است. دمای های بالاتر گرچه مناسبترند، اما در صورت کاربرد می باشند سرعت گرم کردن و سرد کردن چدن کاملاً کنترل شده و به آرامی صورت گیرد.

- دمای ۵۰۰ - ۶۰۰ درجه سانتی گراد

دمای فوق معمولاً "وقتی بکار می رود" که کاهش سختی شاهیه تحت تاثیر حرارت تا حد ممکنه در چدنها خاکستری و چدنها با گرافیت فشرده مدت نظر باشد. بعنوان یک نتیجه کبیری کلی در مورد پیش گرمایش میتوان گفت که هرچه دمای پیش گرمایش بالاتر باشد، سختی شاهیه تحت تاثیر حرارت کمتر شده و مقاومت به ضربه جوش بالاتر خواهد بود. جوشکاری چدنها بر اساس دمای پیش گرمایش میتوان بصورت ذیل خلاصه کرد.

- جوشکاری سرد (دمای معمولی)

- جوشکاری نیمه گرم (درجه حرارت پیش گرمایش در حدود ۳۰۰ درجه سانتی گراد)

- جوشکاری گرم (دمای پیش گرمایش در حدود ۵۰۰ درجه سانتی گراد)


تکنیک های جوشکاری

- تکنیک لایه دادن BUTTERING

در جوشکاری با کیفیت بالا و جوش چدنها به فلزات دیگر نظیر انواع فولاد برای کاهش امتزاج الکتروود ذوب شده با فلز اصلی در دو طرف اتصال از تکنیک لایه دادن استفاده می‌شود. این عمل سبب میگردد که فازهای سرد و شکنده

ناشی از امیزاج فلزات بحداقل رسیده و جوش حاصل دارای شرمی و اشعطاف - پذیری بالاتری باشد. لایه دادن همچنین در عملیات سطحی یاروکشکاری چدنها و بطور کلی فلزات کاربرد وسیعی یافت است. نکته اصلی در لایه دادن عبارت است از تنظیم شرایط بکونهای که پاسهای بعدی نسبت به پاسهای قبلی همواره مقدار کمتری از فلزات پایه را در خود داشته و بستدریج لایه های ذوب شده "عمدتاً" از جنس فلز الکترود که مرغوبیت و اشعطاف پذیری بالاتری دارد تشکیل شوند.

شکل [۴]

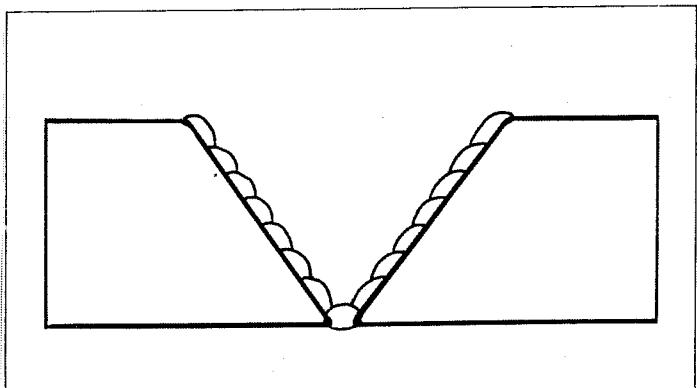

ب) لایه دادن چند پاسه

الف) لایه دادن چند پاسه

- تکنیک جوشکاری سرد COLD WELDING

این تکنیک معمولاً در مورد قطعاتی بکار میروند که حجم جوش مورد نظر کم بوده یا قطعه چندی بیش از حد بزرگ و سنگین باشد و یا پیش گرماش قطعه بدلایلی ممکن و مقدور نگردد. در جوشکاری سرد از آنجاییکه کنترل سرعت سرد شدن نواحی اطراف جوش به آهستگی مقدور نمیباشد، سعی می شود که پهنا و وسعت ناحیه تحت تاثیر حرارت تاحد امکان محدود نگردد. برای دستیابی به هدف فوق رعایت موارد زیر توصیه میگردد:

- طول هر پاس جوش از ۲ تا ۳ سانتی متر تجاوز نکند.
- از کوچکترین قطر الکترود و کمترین جریان (آمپر) جوشکاری استفاده شود.

-- قطب DC منفی برای الکترود انتخاب کردد امتراج الکترود بافلز اصلی بحداقل ممکن کاهش یابد.

-- دمای کل قطعه در هیچ زمانی از ۱۰۰ درجه سانتی گراد تجاوز نکند.

-- جهت کاهش و متعادل کردن شتشما از روش کام به پس BACK-STEP (شکل ۴) استفاده شود.

-- پس از انجام هر پاس در حالیکه جوش هنوز کاملاً " DAG و سرخ میباشد با چکش رکرد به آرامی و با ضربات متواالی کوبیده PEENING شود (از کوبیدن دو انتهای جوش در لبه ها خودداری کردد).

- جوشکاری نیمه گرم SEMI-HOT WELDING -

این روش که دمای پیشگر مایش آن در حدود ۲۰۰ درجه سانتی گراد است، عمدتاً در رابطه با جوشکاری چدنهاي شکن DUCTILE بکار گرفته میشود. در صورتیکه دمای پیش گرمایش جهت پائین آوردن سختی نواحی اطراف جوش کافی نباشد، از پیش گرمایش در حدود ۲۵۰ درجه سانتی گراد هم میتوان استفاده کرد. جهت اجرای جوشکاری نیمه گرم موارد ذیل توصیه میگردد.

-- دمای پیش گرمایش در تمام مدت جوشکاری ثابت نگهداری شود.

-- جوشکاری با پاسهای کوتاه (حداکثر ۵ میلیمتر) انجام گرفته و از حرکات زیگزاگی الکترود خودداری شود.


-- از روش کام BACK STEP (شکل ۴) استفاده شود.

-- از الکترودهای با قطر کم و جریان جوشکاری (آمپر) متوسط استفاده گردد.

-- پس از انجام هر پاس جوش با چکش سر رکرد کوبیده PEENING شود.

-- پس از جوشکاری قطعه بینحوی نگهداری شود که سرد شدن آن به آهستگی صورت گیرد.

شکل [۴] : روش جوشکاری گام به پس BACK STEP

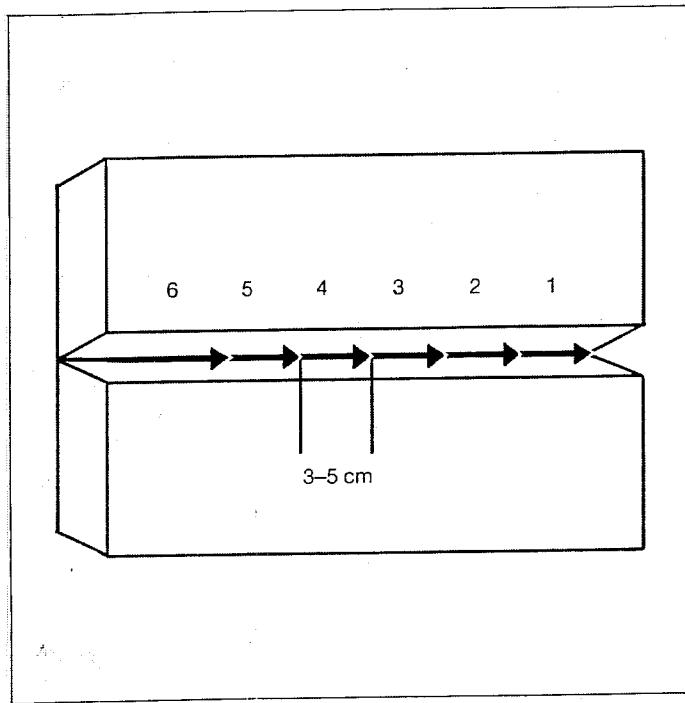

- جوشکاری گرم HOT WELDING -

چون گرم کردن و شافت نگهداشتن در جات حرارت بالا در قطعات سنگین و حجمی اغلب دشوار می باشد، روش جوشکاری گرم معمولاً "در جوشکاری قطعات کوچک و سبک چدنای خاکستری و چدنای CG و SG بکار میرود. اما باید در نظر داشت که پیش گرما یش چدنای SG بالاتر از ۳۵۰ درجه سانتیگراد توصیه شمی شود. متأسفانه این الکترود جهت جوشکاری گرم الکترودهای ردیف AWS A5.15:ENiFe-Ci می باشند. سرد کردن آهسته قطعه پس از جوشکاری الزامی است.

(الف) پس گرما یش POST WELD HEAT TREATMENT

اگرچه در بعضی از موارد بدون عملیات حرارتی پس گرما یش شیز قطعه جوش شده سالم خواهد بود، اما جهت بهبود خواص مکانیکی، مقاومت به ضربه و جوش

و شایعه تحت تأثیر حرارت، گرم کردن اتصال پس از جوشکاری (پس گرمایش) توصیه میگردد. تنفس زدایی پس از جوشکاری بخصوص در مواردی که از الکترودهای با پایه آهن استفاده شود الزامی است.

ب) سرعت سرد شدن

از آنچه ایکه چدنها در برابر تنفسهای ناشی از انقباض بسیار حساس هستند، یکی از موارد عمومی که رعایت آن در اغلب جوشکاری چدن ضروری است، فراهم آوردن شرایطی است که قطعه و یا لااقل منطقه جوش و سواحی اطراف آن به آهستگی سرد گردد. سرد کردن آهسته میتواند بوسیله پوشاندن قطعه با مواد شیوه یا قراردادن آن درون ماسه خشک و گرم و یا کوره های عملیات حرارتی تأمین شود.

الکترودهای معرفی

الکترودهای روپوشدار جهت جوشکاری چدنها در محدوده وسیعی از ترکیب شیمیائی و خواص مکانیکی تولید میشوند. بسته به ترکیب شیمیائی الکترودهای جوشکاری چدن را میتوان به گروههای زیر طبقه بندی کرد:

- الکترودهای فولادی
- MILDE STEEL COMPOSITION
- الکترودهای چدنی
- CAST IRON COMPOSITION
- الکترودهای نیکلی
- PURE NICKEL
- الکترودهای نیکل - آهن
- NICKEL - IRON COMPOSITION
- الکترودهای آلیاژ مس
- COPPER-TIN COMPOSITION

جوش حاصل از الکترودهای چدنی و فولادی بسیار سخت و شکننده بوده و نسبت به ترک برداشتن حساس میباشد. این الکترودها جهت اتصال دو قطعه به یکدیگر مناسب نیستند و کاربرد آنها عموماً محدود به تعمیرات سطحی قطعات ریختگی بزرگ نظیر پر کردن حفره ها و مکهای سطحی است. جوشکاری با الکترودهای فوق نیاز به پیش گرمایش بالائی دارد. الکترودهای چدنی یا فولادی همچنین در

تعمیرات اجزاء چدنی که مدت زیادی در دمای بالا کارکرده باشند نظیر مانیفولد اگزوز، درب کوره‌های کک سازی و غیره عملکرد خوبی دارند. رنگ جوش حاصل از این الکتروودها با قطعه اصلی همخوانی دارد.

الکتروودهای نیکلی AWS: A5.15 E Ni-C1 که حاوی حدود ۹۸٪ نیکل هستند جوشی نرم و انعطاف‌پذیر ایجاد کرده و چون گرافیت حاصل از ذوب در حین جوشکاری قابلیت اتحلال در این فلز را ندارند، در نتیجه جوش در حین سرد شدن دچار انقباض حجم نخواهد شد. رنگ جوش این الکتروودها با رنگ قطعه همخوانی نداشتند و این مسئله در مواردی که انتباطق رنگ اهمیت داشته باشد مشکل‌ساز خواهد بود. در چنین مواردی پاس آخر جوش را میتوان با الکتروودهای فولادی یا چدنی انجام داد. جوشکاری کلیه چدنها بجز چدن‌های حاوی گوگر دوفسفر زیاد با این الکتروودها مقدور بوده و نیاز به پیش گرمایش مستوسطی دارد.


الکتروودهای نیکل - آهن AWS: A5.15 E Ni Fe-C1 که حاوی حدود ۴۵٪ آهن و ۵٪ تا ۵۳٪ درصد نیکل هستند، خواصی شبیه به الکتروودهای نیکلی داشته اما از نظر کیفیت جوش و استحکام مرغوب‌ترند. بهمین دلیل در جوشکاری چدن‌های نشکن DUCTILE که مقاومت‌رند، عمدتاً از این الکتروودها استفاده میشود.

الکتروودهای آلیاژ مسی خود به گروههای مختلفی تقسیم میشود. نوع مرغوب این الکتروودها عمدتاً "آلیاژ مس - قلعه" هستند. رنگ جوش حاصل از این الکتروودها کاملاً با رنگ زمینه متفاوت بوده و بعلت نرمی زیاد ماشینکاری آن بر احتی امکان پذیر نیست. جوشکاری با الکتروودهای مسی بدون پیش گرمایش نیز ممکن میباشد. جوش این الکتروودها در مقایسه با الکتروودهای نیکلی در جوشکاری قطعات چدنی که تحت دمای بالا هستند نظیر مانیفولد اگزوز نتیجه مناسبتری دارد.

تعمیرات اجزاء چدنی

الف) تعمیر ترک

در صورت مشاهده ترک در قطعات چدنی قبل از هر کاری میبایستی طول دقیق ترک را بوسیله بازرگانی چشمی با ذره بین قوی یا آزمایش مایعات نافذ یا آزمایشات غیر مخرب دیگر تعیین کرد. اقدام بعدی مماثلت از اشتشار ترک در حین تعمیر است. راه حل مستداول در این موارد سوراخ کاری دو انتهای ترک بوسیله متنهای بقطر ۳ میلی متر یا کمتر میباشد. پس از آن باید ناحیه معیوب را همراه با مقداری از فلز سالم بوسیله سنگ زنی یا برشکاری با الکترود دغالتی بنحو مناسبی برداشت و در صورت نیاز لبه های کار را جهت جوشکاری پخت. اگر بخشی از ترک تا لبه های قطعه استداد یافته باشد، ترتیب و جهت جوشکاری را باید بگونه ای انتخاب کرد که جوش از لبه کار شروع شده و بطرف وسط قطعه پایان یابد.

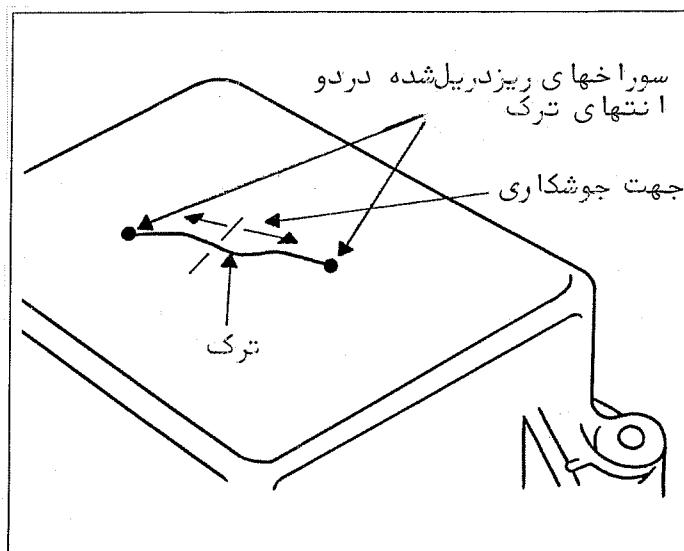

شکل [۵] : آماده سازی ترک جهت تعمیرات

ب) بازسازی اجزاء شکسته شده به چدنی

قطعات و اجزاء شکسته شده به چدنی را میتوان به روشهای متعددی جوشکاری و بازسازی کرد. در اینجا یکی از روشهای متد اول بازسازی بررسی میگردد.

- پس از بازرسی دقیق نواحی معیوب، این نواحی باید تا رسیدن به فلز سالم سنگ زده شود.


- کلیه گوشه‌ها و لبه‌های تیز بسحو مناسبی کرد شده و دارای اشناگردد.

- در صورت نیاز به پخ کاری لبه‌ها حداقل با زاویه ۴۵ درجه شیب داده شود و پس از آن لبه‌های پخ زده شده (شیب دار) حداقل یک لایه بوسیله الکترودهای نیکل AWS A5.15: E Ni-Ci یا الکترودهای نیکل-آهن AWS A5.15: E Ni Fe-Ci BUTTERING روش کاری شود.


- از یک قطعه ورق فولادی شرم مشابه جزء شکسته شده به چدنی ساخت شود (ورق فولادی با قطعه چدنی باید بگونه‌ای تنظیم گردد که ریشه درز اتصال ROOT حداقل ۲ میلی متر فاصله آزاد داشته باشد).

- ورق فولادی به قطعه چدنی خال جوش گردد.

- جوشکاری با پاسهای حتی المقدور کوتاه شروع شده و ترتیب پاسها بگونه‌ای تنظیم شود که حداقل تنش ایجاد گردد. (شکل ۷)

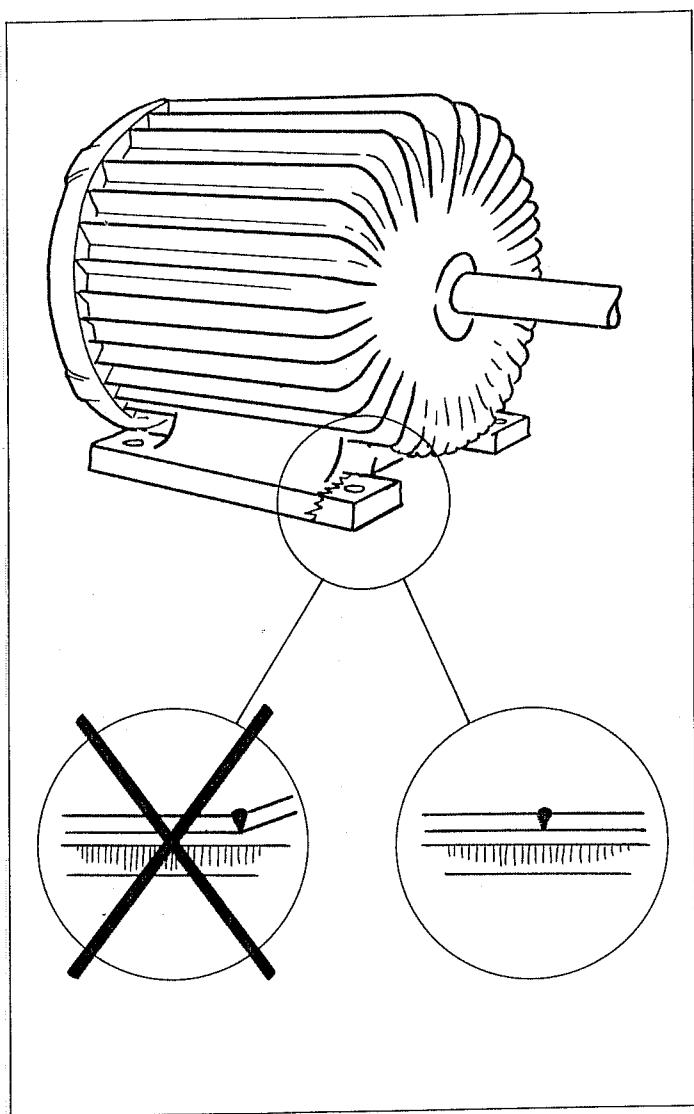

شکل [۶]

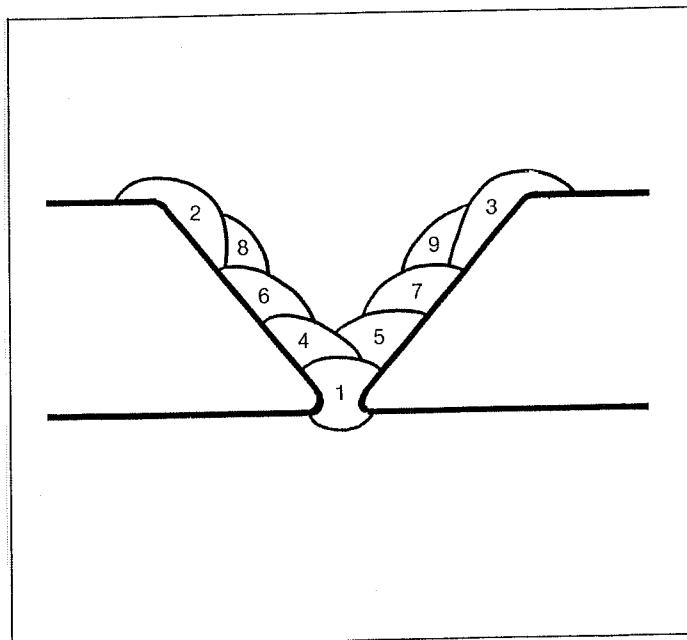

شکل [۷] ترتیب جوشکاری

- پس از انجام هر پاس (بجز پاسهای اول و آخر) در حالیکه جوش هنوز سرخ و داغ میباشد بایستی با ضربات مستوالی و آرام کوبیده PEENING شود.

پ) جوشکاری چدنهاي سوخته و BURNT CAST IRONS

چدنهاي که مدت طولاني در دماهاي بالاتر از ۴۰۰ درجه سانتي گراد کار گردد باشند بمرور دچار اکسیداسيون عمقي خواهند شد، اينگونه چدنها داراي خواص و مشخصات ذيل می باشند:

- ۱- داراي لایه سطحي کاملاً آشكار اکسیدي هستند.
- ۲- سختي آنها بيشتر از حد معمول است.
- ۳- کمابيش دچار اکسیداسيون عمقي هستند.

اکسیداسيون عمقي چدنها با مكانيسم هاي مختلفي اتفاق مي افتد. با تفويد اکسيژن بداخل فلز در طول ورقه هاي گرافيتی از يكطرف گرافيت بصورت کاز هاي CO و CO₂ تجزие ميگردد و در صورت ادامه حرارت و دخول اکسيژن بيشتر گرافيت کاملاً می سوزد و در داخل چدن فضا هاي خالي ايجاد خواهد شد. از طرف ديگر ممکن است که ابتدا لایه هاي آهن اطراف ورقه هاي گرافيتی اکسید شوند. اين لایه هاي اکسیدي گرافيت را در بر گرفته و آنرا از اکسیداسيون حفظ ميکنند اما چون حجم مخصوص اکسید از آهن خالص بيشتر می باشد. تشکيل لایه هاي اکسیدي با افزايش حجم و ايجاد فشار داخلی همراه خواهد بود که در اينصورت چدن متورم ميگردد.

به علل فوق جوشکاري چدنهاي سوخته بسیار سخت و مشکل می باشد. توصيه ميشود که جهت جوشکاري اين چدنها مناطق فرسوده بوسيله الکترود ڈغالی یا سنگ زني رسيدين به چدن سالم و بدون عيب برشکاري گردد. پس از پاك کردن منطقه فرسوده از بقایاي سنگ زني یا برشکاري در صورتیکه هنوز فلز اصلی باقیمانده باشد، منطقه مذكور باید با الکترودهای از نوع فولاد شرم روکشکاري گردد. در غير اينصورت با قراردادن يك قطعه ورق از فولاد شرم در محل برش شده، جوشکاري اصلی با الکترودهای نیکل - آهن یا الکترود آلياً مس با رعایت ملاحظاتی که در فصول قبل ذكر شد انجام كيرو.

منابع مراجع

WELDING HANDBOOK VOLUME 4 (AWS) - ۱

۲- راهنمای جوشکاری چدن و آلو مینیم - امیرحسین کوکبی (جامه ریخته گران)

THE PRECEDURE HAND BOOK OF ARC WELDING (LINCOLN CO.) - ۳

۴- اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدنها - محمد علی گلغدار
(دانشگاه صنعتی اصفهان)