


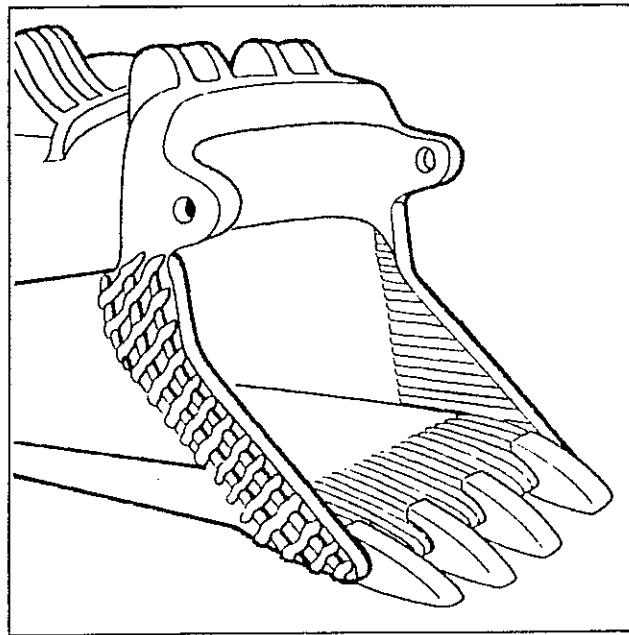

سخت کاری سطحی بوسیله جوشکاری الکترون دستی



سیروس یحیی پور

فهرست مطالب

مفرد

۱	<u>بخش اول :</u> انواع فرسایش
۱	- فرسایش ناشی از تماس دوفلز
۳	- فرسایش ناشی از ذرات ریز و سخت معدنی
۳	- فرسودگی در اثر ضربه
۳	- فرسودگی ناشی از حرارت ، اکسیده شدن و خوردگی
۴	<u>بخش دوم :</u> انتخاب الکتروود مناسب
	- الکتروود برای لایه های پرکننده ، ضربه گیر و
۴	تحت تاثیر سایش
	- الکتروود مناسب برای سایش در برابر ذرات ریز
۷	معدنی
	- انتخاب الکتروود برای شرایطی که سایش با
۱۰	ضربه های سنگین همراه باشد
	<u>پیوستها :</u>
	پیوست شماره [۱] : انتخاب الکتروود بر اساس کاربردهای صنعتی
۱۱	صنعتی فولاد
۱۸	پیوست شماره [۲] : تعمیرات تکه مرکزی
۲۱	پیوست شماره [۳] : بازسازی شیرها
۲۲	پیوست شماره [۴] : بازسازی قرقره های جرشقیل
	پیوست شماره [۵] : روکش کاری ناخنهای دستگاہهای راهسازی
۲۳	و معدنی

با پیشرفت صنایع و نیاز به افزایش درجه حرارت، فشار و سرعت و دستگاه‌های صنعتی، امروزه از ماشینها و اجزای آنها که عموماً " فولادی هستند، خواص مختلفی انتظار می‌رود. از مهمترین این خواص مقاومت در برابر سایش، مقاومت به ضربه و مقاومت به اکسیداسیون یا پوسته شدن در دماهای بالا هستند. ساخت‌کل قطعه یا ابزار از فولادهای آلیاژی و مرغوب‌که خواص مورد بحث را به تمامی دارا باشد، اغلب بسیار گران بوده و هزینه تولید و نگهداری دستگاه را افزایش می‌دهد. بهمین جهت انتخاب فولادهای معمولی و ارزان قیمت و رسوب لایه یا لایه‌هایی از آلیاژ مقاوم روی سطوح معین به روشهای مختلف کاربردهای وسیعی یافته است. عملیات سطحی با فرآیندهای جوشکاری، فلزپاشی، استفاده از مواد پلیمری و غیره قابل انجام بوده و این پدیده هم بعنوان یک فرآیند تولید و ساخت و هم بعنوان روشی جهت تعمیر و بازسازی اجزاء فرسوده قابل استفاده است.

یکی از روشهای مرسوم و ارزان در سطح سختی، سختکاری بوسیله فرآیندهای جوشکاری بخصوص جوشکاری الکتروود دستی است. اما در کشور ما علیرغم رواج و گستردگی جوشکاری با الکتروودهای روپوشدار کمتر به این قابلیت مهم آن توجه میشود. بهمین جهت نگارنده سعی کرده است که گوشه‌هایی از این فن را معرفی نماید.

نوشته حاضر براساس کتابی نسبتاً قدیمی از سری انتشارات شرکت ESAB تنظیم گشته است. اما بسته به سلیقه و تجربه نگارنده بسیاری از مطالب آن حذف و تصحیح گشته و یا مطالبی به آن افزوده شده است. باشد که مفید واقع شود.

سیروس یحیی‌پور

۱۳۷۱/۱/۲۵

سخت کاری سطحی بوسیله جوشکاری

بخش اول : انواع فرسایش

فرسودگی دستگاهها و وسایل صنعتی امری است حتمی و اجتنابناپذیر. در مکانیزم فرسایش عوامل متعددی بصورت جداگانه یا در ترکیب با یکدیگر مؤثرند، در نتیجه برای حصول به بهترین بازدهی در تعمیرات موبایستی ویژگیهای هر مورد خاص در نظر گرفته شود.

برای آنکه درک ساده و روشنی از عوامل موثر در فرسایش بدست آید، در ذیل آنها را در دسته های جداگانه با مشخصات و خواص کاملاً متفاوت مورد بررسی قرار میدهیم.

- فرسایش ناشی از تماس دو فلز METAL TO METAL WEAR

(فرسایش در اصطکاک یا چسبندگی)

این نوع فرسایش معمولاً ناشی از لغزش یا دوران دو سطح فلزی نسبت به یکدیگر میباشد. برای مثال :

حرکت یک محور SHAFT نسبت به پلبرینگی که با فشار روی آن جازده شده یا حرکت طولی گوشواره های زنجیر LINK CHAIN نسبت به چرخش رولیکها در ماشین آلات سنگین راهسازی میتواند سبب چنین فرسایشی شود.

مکانیزم خوردگی فرسایشی را معمولاً چنین در نظر میگیرند که برجستگیهای میکروسکوپی سطوح فلزی تحت فشار (حتی اگر سطوح کاملاً صیقل شده باشند) بطور سطحی به یکدیگر جوش خورده و در نتیجه حرکت نسبی بعدی نواحی جوش خورده شده میشوند و ذرات فلزی بجای میمانند. این ذرات بخاطر کوچک بودن و گرمای حاصل از اصطکاک فوراً اکسید میشوند. این عمل بارها و بارها تکرار شده و باعث از بین رفتن فلز و تجمع ذرات اکسیدی میشود.

وضعیت سطوح از لحاظ زبری یا صیقل بودن، فشار تماس CONTACT PRESSURE و جنس فلزات از عوامل مهم در کاهش یا افزایش این نوع خوردگی هستند. بطور کلی، اگر سطوح تحت تماس از یک جنس بوده و سختی مشابه ای داشته باشند به آسانی با یکدیگر جوش خورده و خوردگی فرسایشی راحتتر اتفاق می افتد. در بسیاری از موارد با اعمال یک یا چند روش ذیل میتوان خوردگی فرسایشی را به حداقل رسانید و یا حذف کرد.

- ۱- استفاده از گریس یا روغنهای با گراندروزی پائین و چسبندگی بالا (HIGH TENCITY) . چون روکشهای فسفات متخلخل بوده و مواد روغنی را بهتر در خود نگهداری میکند، روغنکاری بهمراه فسفات کردن سطوح اثر بهتری دارد.
- ۲- افزایش سختی فلزات در تماس با یکدیگر (باید توجه داشت که حتی المقدور از فلزات با سختی یکسان استفاده نشود).
- ۳- استفاده از واشرهای مناسب برای کم کردن ارتعاشات و حذف هوا.
- ۴- افزایش زبری بین سطوح در تماس با یکدیگر. گاهی اصطکاک را زیاد کرده و مانع لغزش میشود.

در جدول شماره [۱] مقاومت نسبی به خوردگی فرسایشی مواد مختلف نشان داده شده است.

جدول شماره [۱] مقاومت مواد مختلف از نظر خوردگی فرسایشی

ضعیف		متوسط		خوب	
آلومینیم	روی	چدن	روی	چدن	آلومینیم
آلومینیم	روی	مس	روی	چدن	آلومینیم
چدن	روی	برنج	روی	چدن	آلومینیم
پلاستیک	روی	روی	روی	چدن	آلومینیم
باکالیت	روی	چدن	روی	چدن	آلومینیم
فولاد ابزار	روی	چدن	روی	چدن	آلومینیم
روکش کرم	روی	چدن	روی	چدن	آلومینیم
چدن	روی	چدن	روی	چدن	آلومینیم
چدن	روی	چدن	روی	چدن	آلومینیم

منبع : مهندسی خوردگی
ترجمه : دکتر ساعتچی (صفحه ۱۲۱)

- فرسایش ناشی از ذرات ریز و سخت معدنی FINE PARTICLE MINERAL ABRASION

(سایش تحت تنشهای کم)

این نوع فرسایش در اثر عبور یا لغزش ذرات معدنی سخت از روی سطوح فلزی بوجود می‌آید. هویک از ذرات بصورت یکا ابزار برنده کوچک عمل میکند و در اثر برخورد با قطعه آنرا بصورت سطحی می‌خراشد، در نتیجه هرچه ذرات سخت‌تر بوده و گوشه‌های تیزتری داشته باشند و با سرعت بیشتری با فلز برخورد کنند میزان فرسایش افزونتر خواهد شد. بعنوان مثال :

دستگاهها و ماشین آلات صنعتی در عملیات انباشت و برداشت و حمل و نقل مواد سیلیسی با این نوع فرسایش روبرو هستند. بطور کلی فلزات با سختی بالاتر در مقابل این نوع فرسایش مقاوم‌ترند.

در عین حال ساختار میکروسکوپی و وضعیت سطوح SURFACE CONDITION نیز از عوامل موثر در این نوع فرسودگی محسوب می‌گردند.

- فرسودگی در اثر ضربه IMPACT WEAR

(کننده شدن فلز یا فرسودگی ناشی از تنشهای سنگین)

مواد عموماً در اثر تصادم تغییر شکل داده و یا بطور موضعی میشکنند. ذرات نیز در اثر ضربه و یا تحت فشارهای سنگین خورد میشوند. در شرایطی که فقط ضربه مطرح باشد، مواد چقرمه و یا سمج TOUGH MATERIAL از خود مقاومت بیشتری نشان داده و حداکثر بدون آنکه دچار شکستگی شوند تغییر شکل میدهند. اما معمولاً در عمل ضربه با عوامل ساینده نیز همراه است. بهمین دلیل فکهای آسیابهای صنعتی علاوه بر مقاومت به ضربه می‌بایستی سطوح مقاوم به سایش را هم دارا باشند.

معمولاً در چنین مواردی از فولادهای با ۱۴٪ منگنز استفاده میشود، که با داشتن خاصیت کارسختی WORK-HARDENING علاوه بر سطح سخت، مغزی نرم و انعطاف‌پذیر دارند.

- فرسودگی ناشی از حرارت، اکسید شدن و خوردگی WEAR CAUSED BY HEAT, OXIDATION & CORROSION

در محیط‌های صنعتی معمولاً علاوه بر فرسایش ناشی از عوامل مکانیکی، فرسودگی در اثر خوردگی و اکسیداسیون نیز وجود دارد. شوکهای حرارتی در ابزارها و قالبهای آهنگری

FORGING و گرمکار HOT WORKING تنشهای حرارتی ایجاد میکنند که در اثر تداوم و تکرار ممکن است شکستهای خستگی FATIGUE FAILURE را بوجود می آورد. اگر این شوکهای حرارتی با محیط اکسیدی نیز همراه باشند در اثر تکرار انبساط و انقباض، لایه های اکسید شده سطحی مداوماً میشکنند و ممکن است که اکسیداسیون تا اعماق فلز ادامه پیدا کند.

بخش دوم : انتخاب الکتروود مناسب

=====

الکتروودهای مورد استفاده در سختکاری را میتوان براساس خواص و شرایط فرسوده کننده تقسیم بندی کرد. در جداول شماره [۲] و [۳] نمونه ای از این تقسیم بندی ها آورده شده است.

انجمن جوشکاری آمریکا نیز A.W.S دو استاندارد را تحت عناوین "الکتروودها و مفتولهای سختکاری سطحی AWS AS.13" و "الکتروودها و مفتولهای ترکیبی سختکاری سطحی AWS A5.21" تدوین کرده است.

در این استانداردها آلیاژهای مختلف مناسب برای سختکاری، عوامل موثر در انتخاب و بکارگیری الکتروودها و مفتولها معرفی شده اند.

الکتروود برای لایه های پرکننده، ضربه گیر و تحت تاثیر سایش

BUILD-UP / BUFFERLAYERS / FRICTIONAL WEAR

با الکتروودهایی که فلز جوش حاصل از آنها سخت میباشد، نیایستی بیش از ۲ الی ۳ پاس جوشکاری کرد، چون جوش حاصل در اثر عدم انعطاف پذیری دچار ترک و شکستگی SPALLING OF خواهد شد. جهت کاهش احتمال وقوع چنین عیوبی معمولاً در پاسهای زیرین و میانی از الکتروودهای کم آلیاژ یا کم کربن انعطاف پذیر و نرم بعنوان پرکننده استفاده میشود و الکتروودهای سخت مقاوم به سایش را جهت روکش کاری لایه های آخر بکار می برند.

ایندکس ایپ الکترود مناسبت گسارنی سطلدی

جدول شماره [۲]

نوع آلیاژ	انگلسورود توصیه شده	%	ترکیب فیمنیایی الکترود	سختی و اکول HRC	خواص جوش تولیدی	گسارنیسورد
نورده کم آلیاژ	DIN 8555: B1-300	C Si Mn Cr	۲۰ - ۴۰ ۰/۱ ۰/۵ ۰/۷ ۷/۳	مقاوم به فریبه	لایه های پرکننده - محیط با سایش متوسط	سایش در اثر دران سطلدی - سایش دقت
نورده کم کربن						
نسوراد بیلا ۱۴	AWS A5.13: B PeMn-B AMS A5.13: B PeMn-A	C Si Mn S P Ni	۲۵ - ۴۵ ۱/۱ ۱ ۱۳ ۰/۷۵ ۰/۰۱ ۰/۰۱ ۳/۵	مقاوم به فریبه گسار سختی	فریبه های سنگین - سایشیکی جهت تداخل های سنگین	فسسوریه - سایش
نورده سارنتز پیتی	AWS A5.13: B Pe 5 B DIN 8555 : B 6-55	C Si Mn Cr Mo V W	۵۰ - ۶۵ ۰/۹ ۰/۳ ۰/۷ ۴/۵ ۷/۵ ۱/۶ ۲	مقاوم به فریبه سخت		
نورده های ساگر پیتد	AWS A5.13: B Pe Cr A 1	C	۵۵ - ۶۵	سخت و شکننده		سایش در اثر دران سطلدی - سایش دقت
نورده های ساگر پیتد	DIN 8555 : B 10-60Z	C Cr	۲۳ ۲۲			سایشهای کم
آلیاژهای بیلا پیتد	AWS A5.11: B Ni Mo Cr-1	C Cr Ni	۲۵ - ۴۰	مقاوم به خوردگی		سایشهای خوردنده
کیسه و سینگن	AWS A5.13: B Co Cr-A	C Cr Ni W	۲۴ ۱۵ ۱۶ ۴	مقاوم به کرسا		سایشهای با درجه حراره بیلا

راهنمای انتخاب الکترودهای سخت کاری بر اساس نوع فرسایش

جدول شماره [۳]

نوع فرسایش	فرسایش ناشی از تماس دو فلز	فرسایش ناشی از ذرات ریز معدنی (جدون فرجه)	فرسایش همراه با فرجه متوسط	ظور دگی عمومی
نوع فولاد پایه				
فولاد کم کربن	الکتروود کرم، منگنز (۳ تا ۴% کرم و ۱% منگنز)	الکترودهای کارباید - کرم ۴۳% کرم و ۴/۵% کربن	الکتروود کرم - مولیبدن ۵% کرم، ۱% آلی، ۱% کربن و ۰/۴% مولیبدن	E 312- 16
فولاد کم آلیاژ	الکتروود کرم، منگنز (۳ تا ۴% کرم و ۱% منگنز)	الکترودهای کارباید - کرم ۴۳% کرم و ۴/۵% کربن	الکتروود کرم - مولیبدن ۵% کرم، ۱% آلی، ۱% کربن و ۰/۴% مولیبدن	E 312- 16
چدن	AWS A5.15 ENi - C1			AWS 5.15 : WNi-C1
فولاد با ۱۳% کرم	AWS A5.4 E312- 16	الکترودهای کارباید - کرم ۴۳% کرم و ۴/۵% کربن	الکتروود کرم - مولیبدن	E 312 - 16
فولاد منگیزی آوستنیتی	AWS A5.4 E312- 16	الکترودهای کارباید - کرم ۴۳% کرم و ۴/۵% کربن	الکتروود منگیزی آوستنیتی	E 312 - 16
فولاد زنگ نیکل آوستنیتی	AWS A5.4 E312- 16	الکترودهای کارباید - کرم ۴۳% کرم و ۴/۵% کربن		

در جدول شماره [۴] الکترودهای مناسب برای لایه‌های پرکننده و ضربه‌گیر پائوچه به جنس فلز اصلی توصیه شده‌اند.

جدول شماره [۴]

فلز اصلی	الکتروود مناسب برای لایه‌های پرکننده و ضربه‌گیر	% Ni Cr Mn Si C				
		C	Si	Mn	Cr	Ni %
فولاد معمولی، فولاد ریخته‌گی و کم‌آلیاژ	DIN 8555: E1-300	۰/۱	۰/۵	۰/۷	۳/۲	
فولاد پرکربن - فولاد ابزار	DIN 8555: E8-200 CKZ	۰/۱	۰/۵	۰/۶	۱۸	۸-۹
	AWS A5.4: E312-16	۰/۱	۰/۸	۱/۳-۱/۵	۲۹	۱۰
فولاد با ۱۴% منگنز	DIN 8555: E8-200 CK2	۰/۱	۰/۵	۰/۶	۱۸	۸-۹
	AWS A5.13: EFC Mn-A	۰/۷۵		۱۴		۳/۵

در جوشکاری فولادهای منگنز بالا نباید از الکترودهای غیر آوستنیتی استفاده کرد. چون جوش حاصل فوق‌العاده سخت میشود و ممکن است سبب ترک خوردن یا ورقه ورقه شدن ناحیه تحت تاثیر حرارت و بانند جوش گردد. در فولادهای معمولی و فولادهای ریختگی برای لایه‌های پرکننده و ضربه‌گیر، الکترودهای از رده DIN 8555: E1-300 توصیه میگردد. چون فلز جوش مرغوبتر از فلز اصلی میباشد و احتمال ترک برداشتن جوش کاهش می‌یابد. الکترودهای کم آلیاژی با داشتن مقاومت به ضربه خوب و سختی متوسط برای لایه‌های پرکن قطعاتیکه تحت فرسایش قرار دارند مناسبند. برای مثال:

جوشکاری محورها، ریلها، غلطکها و غیره با این نوع الکترودها نتایج بسیار خوبی بهمراه داشته است.

الکتروود مناسب برای سایش در برابر ذرات ریز معدنی


الکترودهای از جنس کارباید خصوصا " الکترودهای با کارباید کرم بهترین مقاومت را در برابر چنین سایش‌هایی دارا هستند. ساختار میکروسکوپی جوش حاصل از این الکترودها دارای میزان قابل توجهی کارباید میباشد و ذرات کارباید با سختی در حدود HV ۲۰۰ ویکرز سبب میشوند که سختی متوسط جوش به حدود HRC ۶۰ را کول یا بالاتر رسیده و مقاومت بسیار عالی در برابر سایش‌های همراه با تنش‌های کم از خود نشان بدهد.

با قراردادن لایه‌ای از کوارتز خردشده روی صفحات و لغزاندن آنها روی یکدیگر طی

زمانی معین مقاومت الکترودها و فلزات مختلف در مقابل چنین سایشی اندازه گیری گردید. کاهش وزن بعد از اتمام زمان آزمایش مطابق با دیاگرام شماره ۵ بوده است. از دیاگرام بوضوح پیداست که جوشهای حاصل از الکترودهای کارباید در این آزمایش بیشترین مقاومت را نشان داده اند. در مواردی که سایش با تنش های سنگین همراه باشد الکترودهای مارتنزیتی با سختی بالا و چقرمگی متوسط TOUGHNESS از مناسب ترین الکترودها محسوب میشوند. در نمودار شماره [۶] نیز این نتایج به شیوه دیگری نشان داده شده است.

نمودار شماره [۵]


آزمایش مقاومت جوش حاصل از الکترودهای مختلف در مقابل سایش

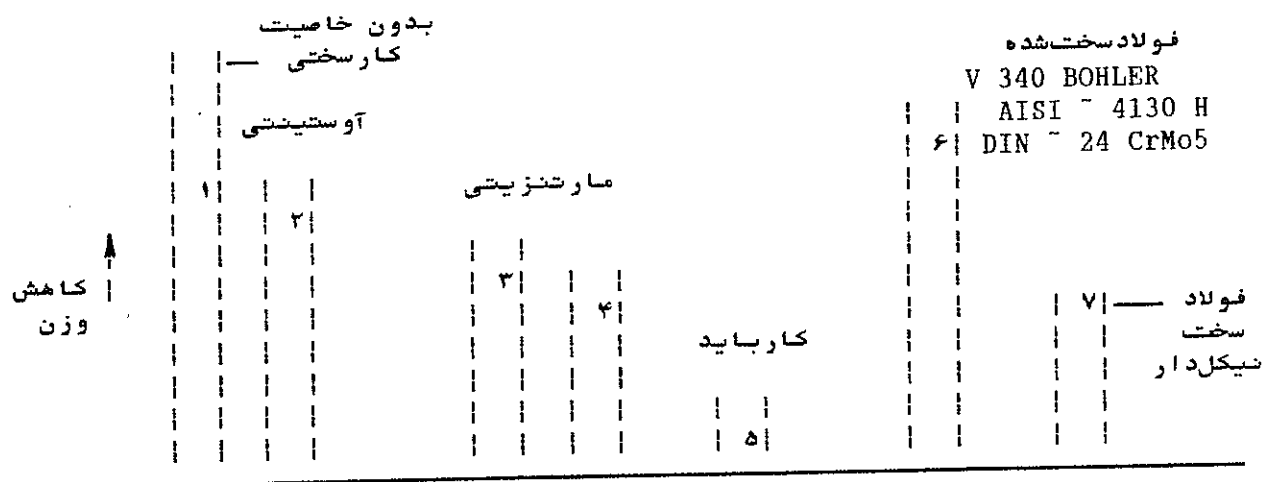

% ترکیب شیمیائی جوش حاصل از الکترودهای نمودار شماره [۵]

No.	C	Cr	Mn	Ni	P	S	Si	Mo	W	V
۱	۱/۱		۱۳				۰/۶			
۲	۰/۷۵		۱۴	۳/۵	۰/۰۲	۰/۰۱				
۳	۰/۷	۱۰	۰/۷				۰/۶			
۴	۰/۹	۴/۵						۷/۵	۱/۸	۱/۵
۵	۴/۵	۳۳								
۶	۰/۲۶	۱/۱	۰/۷				۰/۳	۰/۲۵		

حدود ۵۰% ساختار میکروسکوپی از کارباید کروم تشکیل شده است
فولاد سخت شده

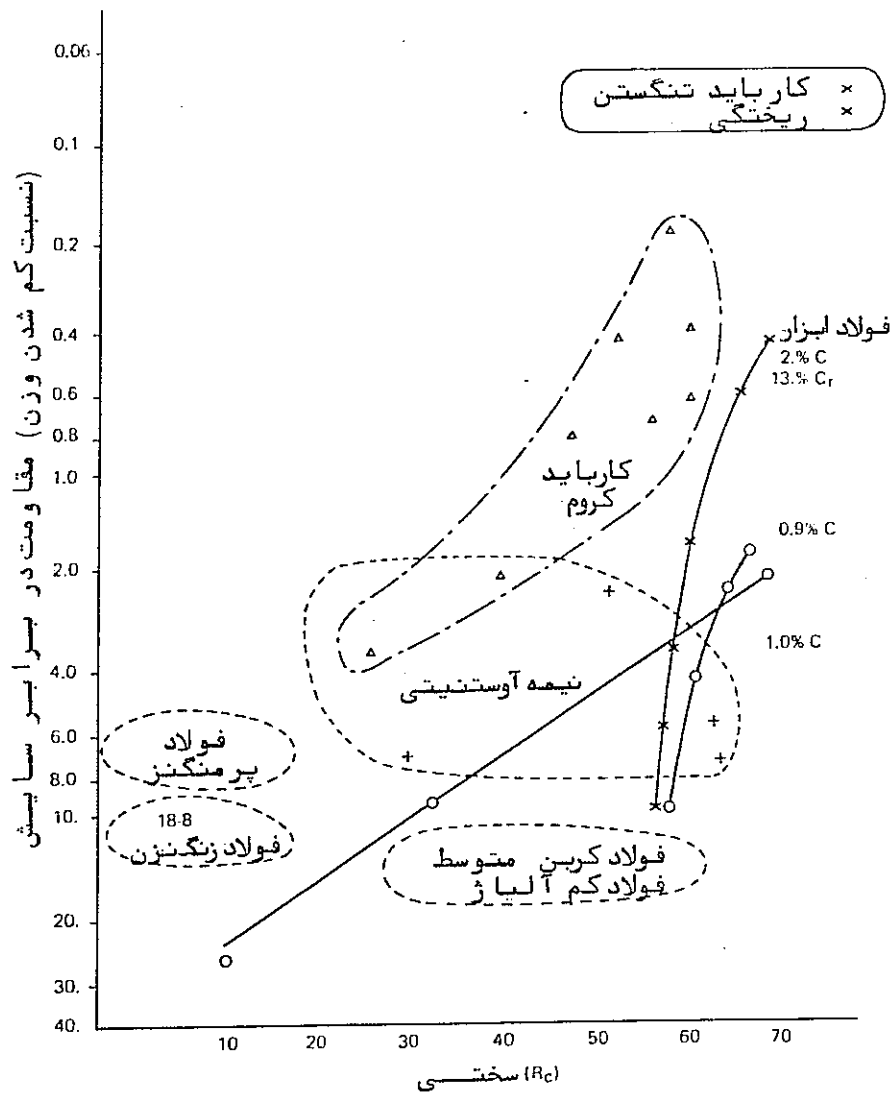

نمودار نسبت سختی و مقاومت به سایش در فولادهای مختلف

انتخاب الکتروود برای شرایطی که سایش با ضربه‌های سنگین همراه می‌باشد .

فولادهای با ۱۴٪ منگنز بواسطه ساختار میکروسکوپی آوستنیتی می‌توانند ضربات سنگین را بدون آنکه دچار تغییر شکل و یا شکستگی گردند تحمل نمایند. این فولادها در آسیابهای صنعتی، ریلها، چکشها و دیگر قطعاتی که تحت ضربه هستند بکار می‌روند.

الکتروودهای آوستنیتی منگنز بالا از قبیل E Fe Mn-8 و E Fe Mn-A 5.13 برای روکش‌کاری سطحی چنین فولادهایی توصیه می‌شوند. باید در نظر داشت که این الکتروودها فقط برای عملیات سطح سختی یا پاسهای نهایی مناسبند و در اتصال دو قطعه یا لایه‌های پرکننده حجیم بهتر است که از الکتروودهای زنگ‌نزن آوستنیتی (هرچند که گران قیمت هستند) استفاده شود.

الکتروودهای مارتنزیتی با داشتن سختی بالا و ضربه پذیری متوسط در مواردیکه سایش با ضربه‌های متوسط همراه باشد کارآیی خوبی دارند.

الکتروودهای نوع کارباید با آنکه در مقابل سایشهای کم تنش بسیار عالی عمل میکنند، بدلیل ترد بودن و احتمال شکستگی آنها در مقابل ضربه‌های سنگین در این موارد کارایی ندارند و توصیه نمی‌شوند.

انتخاب الکترود پر اساس کاربدهای صنعتی فولاد

صفحه ۳ از ۷

کلاس الکترود و افزودنی	نسبت در صد عناصر آلیگمنت الکترود											سختی واکول HRC	ملاحظات				
	C	Cr	Si	Mn	Mo	Ni	Co	V	Nb	Cu	Pb			Fe	Sn	S	P
کاربید منگنیت بجن	AMS A5.13 : B Fe Cr Al	۲/۵	۳۳													۶۰	
		۰/۷	۲	۴	۰/۳											۵۸ - ۶۲	از روغنکاری های ضخیم اجتناب گردد. در دهای بجنی از ۲۰۰ درجه سانتی گراد استفاده نمود
تیغه های لم زن - بجن و افزودنی	DIN 8555 : B6 - 55	۰/۷	۱۰/۵	۰/۵	۰/۷											۵۵ - ۵۸	
	AMS : B Fe Cr Al	۲/۵	۳۳													۶۰	
میله و انصاف	DIN B1 - 300	۰/۱	۳/۲	۰/۵	۰/۷											۲۱ - ۲۴	
	AMS : B Fe Cr Al	۰/۳۵	۱۳	۰/۵	۰/۳											۵۱ - ۵۶	در مورنگه جوش به سلفینکاری نیاز داشت باشد نمونه میگرد که این عملیات قبل از اینکه دهای جوش به کمتر از ۲۰۰ درجه سانتی گراد برسد، انجام گردد
تیغه های آستین صفه سابق	AMS : B Fe Cr Al	۲/۵	۳۳													۶۰	
	AMS A5.13 : B Fe Sb	۰/۹	۲/۵		۲/۵			۲	۱/۶							۶۰ - ۶۵	با دوزهای سنگین کردن به سختی ۶۵ واکول میخوان دست یافت
تیغه های پر افری نلرانه	DIN 8555 : B3 - 55F															۶۰ - ۶۴	پیش گرمایی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتی - گراد توصیه میشود
	AMS : B Fe Cr Al	۲/۵	۳۳													۶۰	
وینر انورد	DIN : B6 - 55	۰/۷	۱۰/۵	۰/۵	۰/۷											۵۵ - ۵۸	
	DIN : B6 - 55R															۵۱ - ۵۶	
تیغه های پر افری جوب	DIN : B3 - 55F															۶۰ - ۶۴	جوش جوب مطابق نوردهای سخت گردنده در روغن است

انتخاب الکترود بر اساس کاربردهای صنعتی فولاد

بیریت فارو

مجموعه از ۷

کلاس فولاد	مجموعه و مشخصات الکترود													سختی راکول HRC	ملاحظات				
	C	Cr	Si	Mn	Mo	Ni	Co	W	Nb	Cu	Ti	Fe	Sh			S	P		
ساخته های کاتال کن (پر پیچ)	AMS : B Fe Cr Al	۲/۵	۳۳															۶۰	
اجزاء آب بندی کننده شیرها	AMS A5.13 : B Co Cr-A	۱	۲۹				۶۰	۵											
	DIN 8555 : B5 - 45 R	۱۰/۱۳	۱۳/۰/۵/۰/۳															۴۴ - ۴۹	لنبر جوش دارای ساختار مارتنزیتی - تریبی میباید و در مطابقت سریش خاص است
کفک تریز (نصف سایش)	DIN : B1 - 300	۰/۱۱	۳/۲/۰/۵/۰/۷															۴۱ - ۴۴	جوش حاصل دارای سطح کمی "سان می باند" و سختی در حدود ۸۰ اسی ۱۰ برابر تقر الکترود در یک پاس قابل روغکاری است
کفک تریز (نصف تریز)	DIN : B6 - 55	۰/۷/۱۰/۵/۰/۵/۰/۷																۵۵ - ۵۸	الکترودی است که کار با آن بسیار راحت بوده و حتی با جراثیم و رسوبات ساده نیز قابل استفاده است
فولاد پر منگنز (مهندسی)	AMS A5.13 : B Fe Mn-4	۰/۷۵		۱۳	۳/۵													۲۵ - ۴۰	جوش دارای ساختار آوستنیتی است و خاصیت کار سختی دارد
	DIN 8555 : B8- 200 Cr2	۰/۹۱	۱۸/۰/۳	۶	۹														مختص برای لایه های پرکن و مقاوم در برابر تریز
سنگ فلکهای نگی از جنس فولاد منگنزی	AMS A5.13 : B Fe Mn-B	۷/۹		۱۳															کار سفت شده جوش حاصل قابلیت کار سختی سه برابری را داراست
	DIN : B6 - 55	۰/۷/۱۰/۵/۰/۵/۰/۷																	
سنگ فلک منگروسی	AMS : B Fe Mn-A	۰/۷۵/۱۰/۵/۰/۵/۰/۷																۲۵ - ۴۰	لنبر جوش مقاوم به تریز بوده و خاصیت کار سختی دارد

استان الکترولیت اساس کاربرد های صنعتی فولاد

صفحه ۷ از ۷

کلاس فولاد	مشخصات الکترولیت	مقادیر											محدود	ملاحظات			
		C	Cr	Si	Mn	Mo	Ni	Co	N	V	Nb	Cu			Ti	Fe	Sn
صیقلی سطحی ضد زنگ	ANS : B 312 - 16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
انواع چندینا پلک پودر پوسته و جنیه دانه نوله چینی کلاچ	ANS : B Ni - C1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
فولاد زنگ نزن به فولاد معمولی	ANS : B 312 - 16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
فولاد نزن به فولاد	ANS : B Cu Sn C	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
فولاد مس به فولاد	ANS : B Cu Sn C	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
فولاد نزن طلح دار	ANS : B Cu Sn C	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

محدود

ملاحظات

الکترودهای با پایه جهت جوش

انواع چندینا


جهت جوش چندینا نیز مطابق است

انتخاب الکتروذیر اساسی کاربرد های صنعتی فولاد

کلاس فولاد	سبوع و مشخصات الکتروذیر													سختی و آکول HRC	ملاحظات			
	C	Cr	Si	Mn	Mo	Ni	Co	W	V	Nb	Cu	Ti	Fe			Sn	S	P
سببیه علامت زن سببیه های سرد کار سببیه های قلیجی سرد کار سببیه نوز	AMS : B Fe 5B		0.19	0.7/5	0.17/5			2	1.1/2								۶۰ - ۶۵	آلیاژ الکتروذیر نظیر فولادهای مندیتر است
	DIN : E - 3 - 55 - t		0.16	1.0/9.1/5					2/5									۶۰ - ۶۴
کتاب اکسپوزژن پلاستیک سببیه های گرم کار آلیاژ بیرونی گرم کار	AMS : B Co Cr-A		1	2.1				۶.۰	۵								۴۰ - ۴۴	در مقابل خوردگی و سایش در دماهای بالا مقاوم است
	DIN : B3 - 50 S		0.35	1/5				2	8	0.8								۵۳ - ۵۷
EMBOSSING TOOLS آلیاژ پرصفت کاری سببیه های گرم کار کتاب اکسپوزژن کتاب نورچنگ سازیبش خورشی پلاستیک سببیه های قلیجی گرم کار	AMS : B Co Cr A		1	2.1				۶.۰	۵									نیلز جوش مطابق استاندارد استیل استیل
	DIN : B3 - 50S																	۵۳ - ۵۷
فولادهای با پوشش پشیری کم (فولاد پشیری)	DIN : B8 - 200 CK2		0.05	1.7/5	0.3/2			1										نیلز جوش مطابق به قریب لایه های گرم کن فولاد استیل و اتصال فولادهای پشیری
	AMS : B 312 - 16		0.13	0.9/5	0.7/1/1			1										


بازسازی شیرها

نشمینگاه شیرها VALVE SEAT بسته به ابعاد و اندازه آن به یکی از طریق ریختگی یا آهنگری تولید میشوند. این اجزاء بخصوص در شیرهای مورد استفاده در پالایشگاهها و نیروگاهها که در تماس با سیالات داغ، تحت فشار و با سرعت زیاد هستند، همواره در معرض سایش شدید قرار دارند. انتخاب الکتروود جهت زوکش کاری این اجزاء تحت تاثیر عوامل مختلفی بویژه نوع

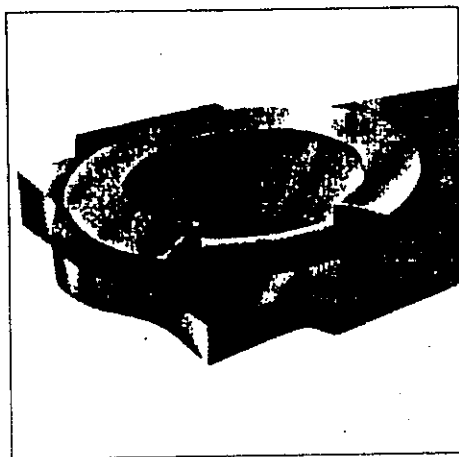

سیال، جنس فلز اصلی و درجه حرارت بهره برداری قرار دارد. الکتروودهای با پایه کبالت (از نوع استالایت) نظیر AWS A5.13 : E Co Cr-A برای مواردی که دمای بهره برداری بیش از ۵۰۰ درجه سانتی گراد باشد و الکتروودهای از جنس فولاد زنگ نزن پرکرم فریتی - مارتزیتی (الکتروود با ۱۳% کرم) با سختی در حدود ۴۹-۴۴ راکول HRC در مواردی که دمای بهره برداری زیر ۵۰۰ درجه سانتی گراد باشد توصیه میگردند. پیش گرمایش قطعه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد و جوشکاری فقط ۲ الی ۳ پاس با الکتروودهای مذکور الزامی است.

بازسازی قرقره‌های جرثقیل CRANE WHEEL

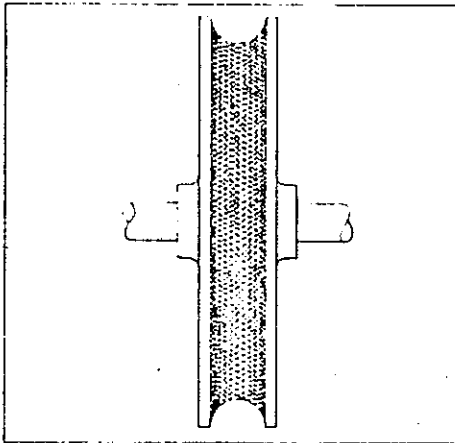


قرقره‌های جرثقیل عموماً از فولادهای پرکربن مقاوم به سایش تولید میشوند. بعلمت شکل دیسکی این قرقره‌ها، نصب آنها روی یکسجور چرخان و سپس جوشکاری آن در حال گردش آهسته ارزانترین و مناسبترین روش تعمیر است. بعلمت کربن زیاد پیش‌گرمایش قرقره تا حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد، ثابت نگهداشتن این دما در حین جوشکاری و پوشاندن قطعه با مواد نسوز جهت خنک شدن آرام و آهسته ضروری است.

الکتروود مصرفی



بسته به شرایط و موقعیت کار جهت‌روکش‌کاری قرقره‌ها از الکتروودهای مختلفی میتوان استفاده کرد. الکتروود رده E1-300: DIN 8555 با ۳ تا ۴ درصد کرم و ۰.۶ تا ۱ درصد منگنز در اغلب حالات جوابگوی نیازهای کاری خواهد بود.

روکش کاری ناخنهای دستگاههای راهسازی و معدنی

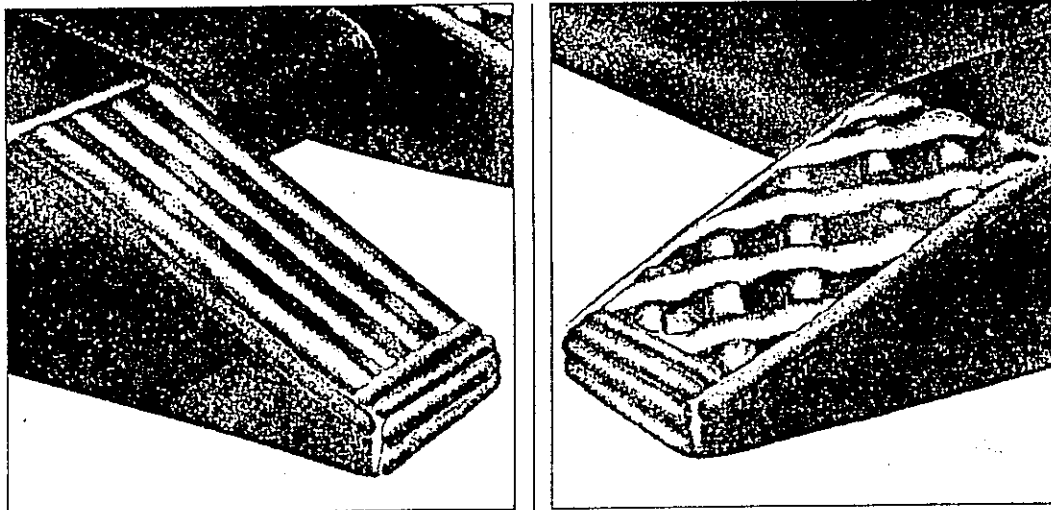

ناخنهای دستگاههای راهسازی و معدنی عمدتاً از نوع فولادهای کم آلیاژ LOW ALLOY ریختگی یا آهنگری FORGING تولید میشوند. جهت ناخن هائی که در مناطق ماسه‌ای یا سنگ‌های خرد شده کار میکنند، الکترودهای حاوی کارباید کرم بهترین بازدهی را خواهند داشت. در چنین مواردی شکل روکش کاری میتواند مانند شکل سمت چپ بصورت تک خطی و در جهت طول باشد.

در صورتیکه ناخن‌ها در مناطق سنگی کار کنند، بهتر است از الکترودهائی استفاده شود که حاوی حداقل کارباید کرم باشند. شکل روکش کاری در این حالت متقاطع خواهد بود. اگر جنس ناخنها از نوع پرمنگنز آوستینیتی نباشد استفاده از پیش‌گرمایش سبب خواهد شد که کار انجام شده بازدهی مناسبتری داشته باشد. در مورد ناخنهای منگیزی جوشکار باید دقت کند که فلز زیاده گرم نشود. روکش کاری فقط باید در قسمت ناخن انجام شود و از جوشکاری بالا و پایین ناخن بطور "جدا" خودداری گردد، چون در غیر اینصورت ناخن بشدت شکننده خواهد شد.

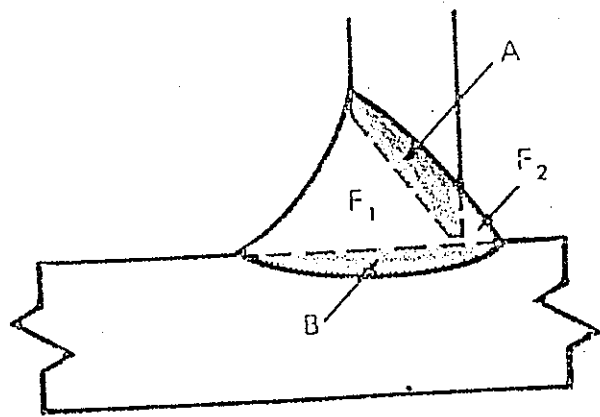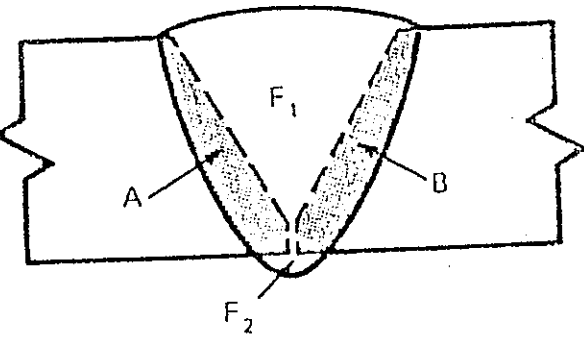


درصد فلز A % = $\frac{A}{A+B+(F_1+F_2)} \times 100$

درصد فلز B % = $\frac{B}{A+B+(F_1+F_2)} \times 100$

% در صد کل A و B = $\frac{A+B}{A+B+(F_1+F_2)} \times 100$



استفاده از فلز غیر کننده اما محدود

بدون استفاده از فلز غیر کننده

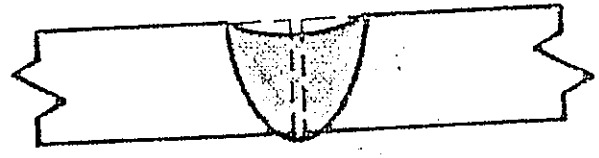


درصد رقت بالا

100%

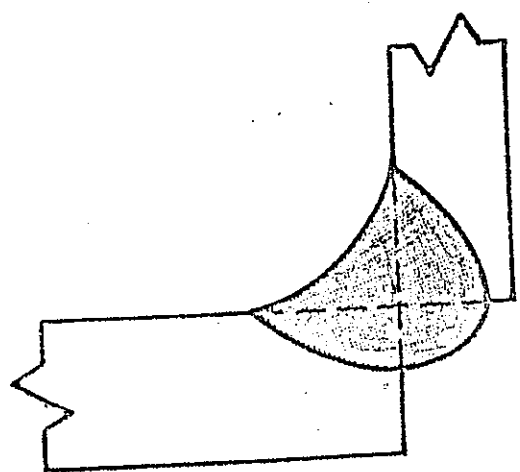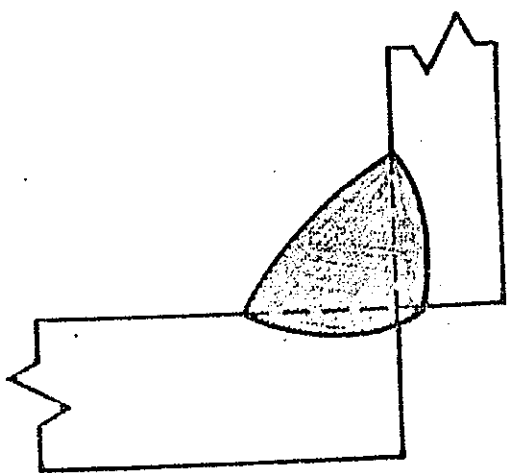


درصد رقت حدود ۲۵%


درصد رقت حدود ۹۵%

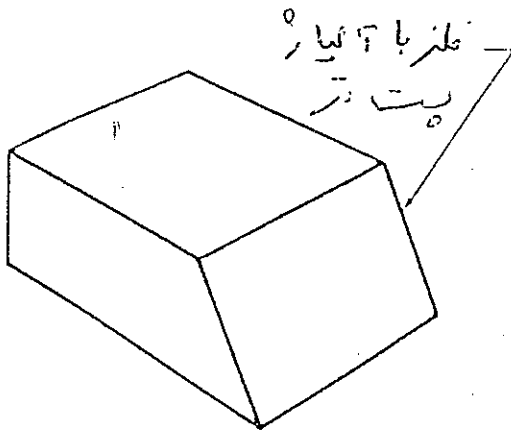


لبه آماده شده جهت جوشکاری

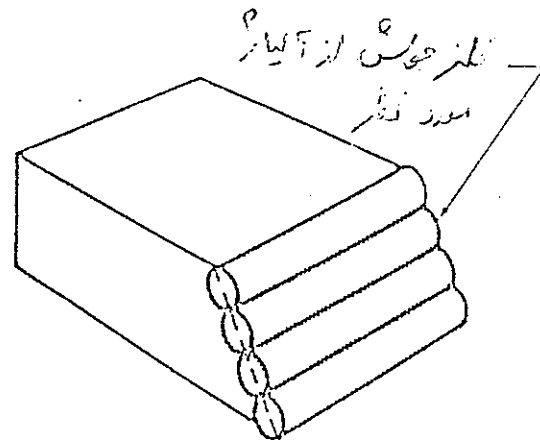


سطح لایه داده شده

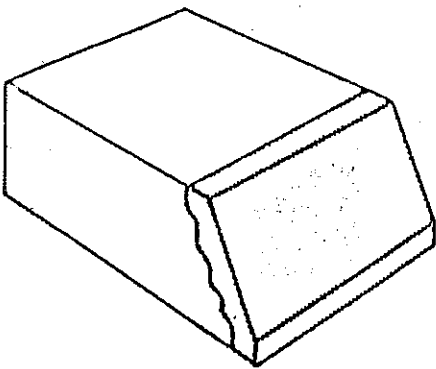




سطح لایه داده شده و آماده جهت جوشکاری نهایی

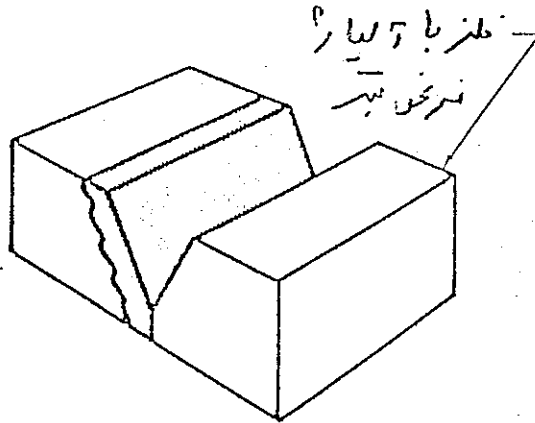

فلتر جوش

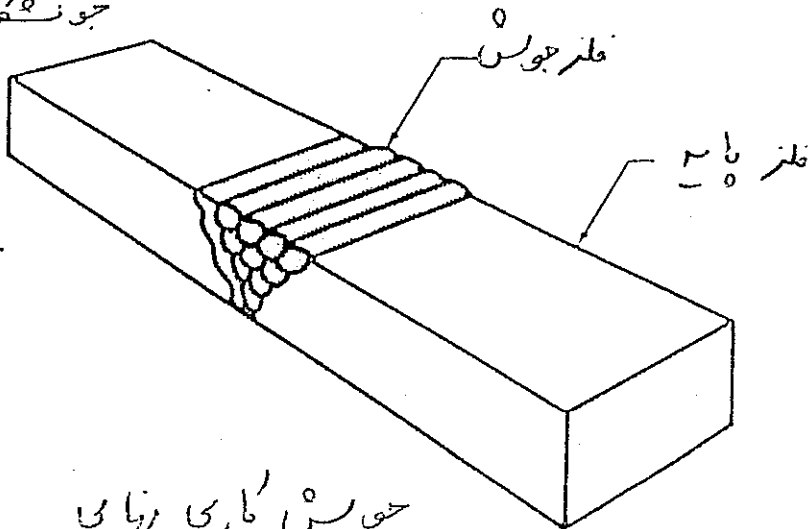


جوش کاری نهایی

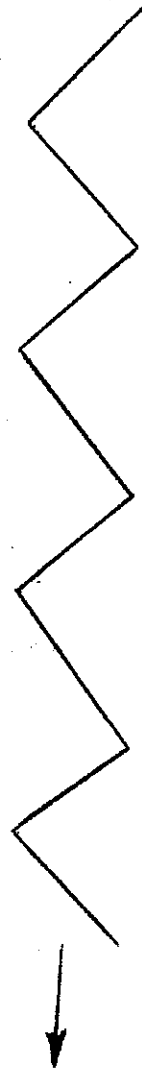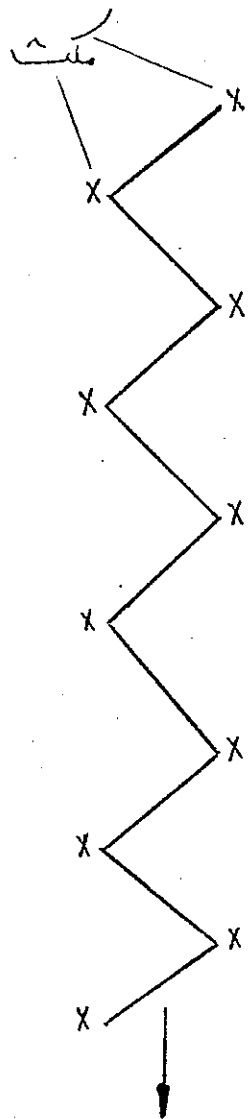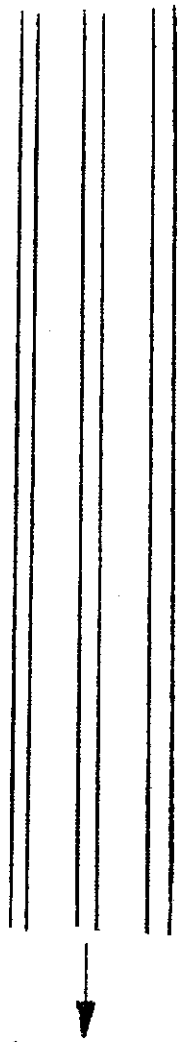


منابع مراجعه

- ۱- WELDING HAND BOOK - VOLUME 4 (AWS)
- ۲- REPAIR WELDING HAND BOOK (ESAB AB)
- ۳- THE PROCEDURE HAND BOOK OF ARC WELDING (LINCOLN CO.)
- ۴- تکنولوژی جوشکاری - امیرحسین کوکبی (جامعه ریخته گران)
- ۵- WELDING : SKILLS AND TECHNOLOGY (DIVE SMITH)
- ۶- مهندسی خوردگی - ترجمه دکتر ساعدچی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

نباید به بالاتر از ۲۰۰ درجه سانتی گراد برسد. کوبیدن آرام قطعه در حالیکه هنوز گرم میباشد به کاهش و آزاد شدن تنشهای ناشی از جوشکاری کمک خواهد کرد.

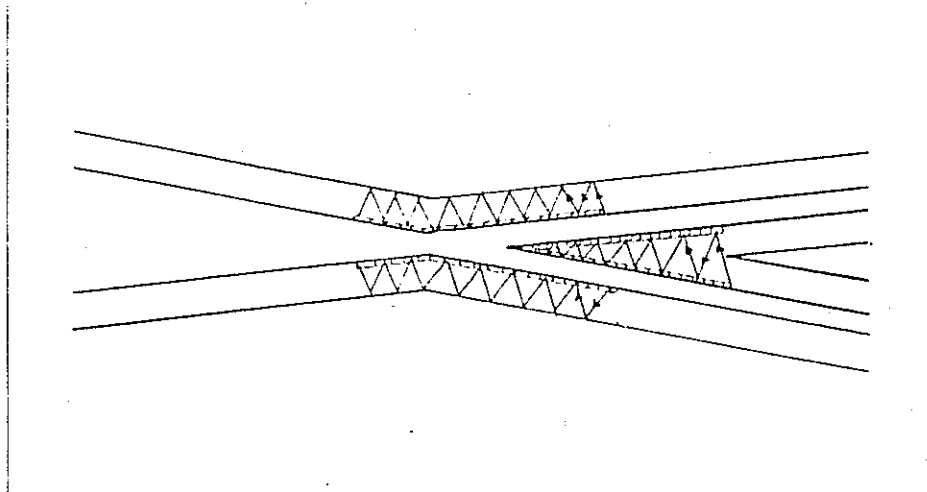

شکل [۷] الف) تشریح و روش جوشکاری

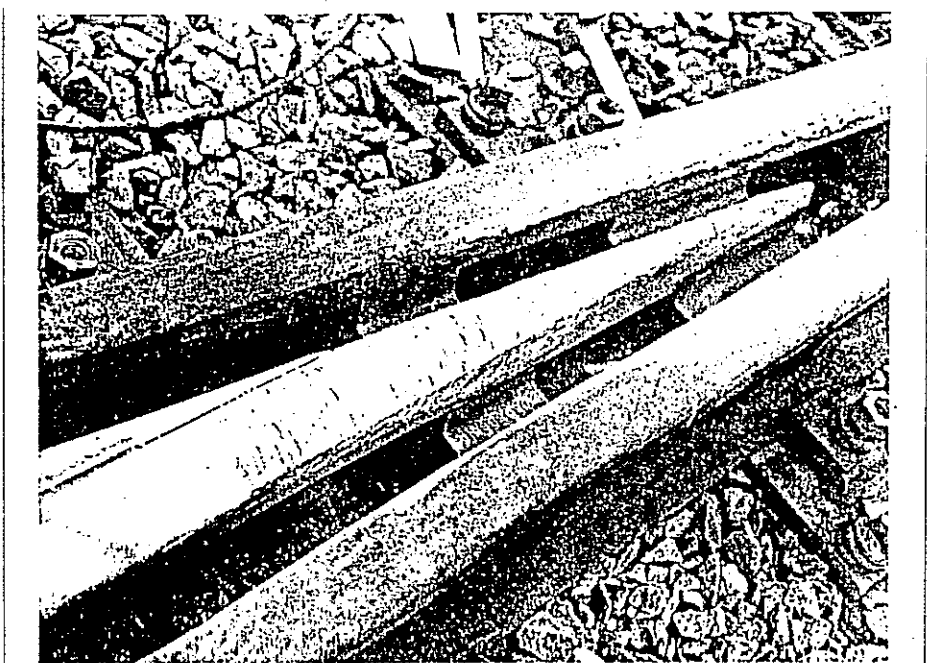

شکل [۷] ب) تکه مرکزی پس از جوشکاری و قبل از سنگزنی