


جوشکاری آلومینیوم

واحد تولید اکسیژن

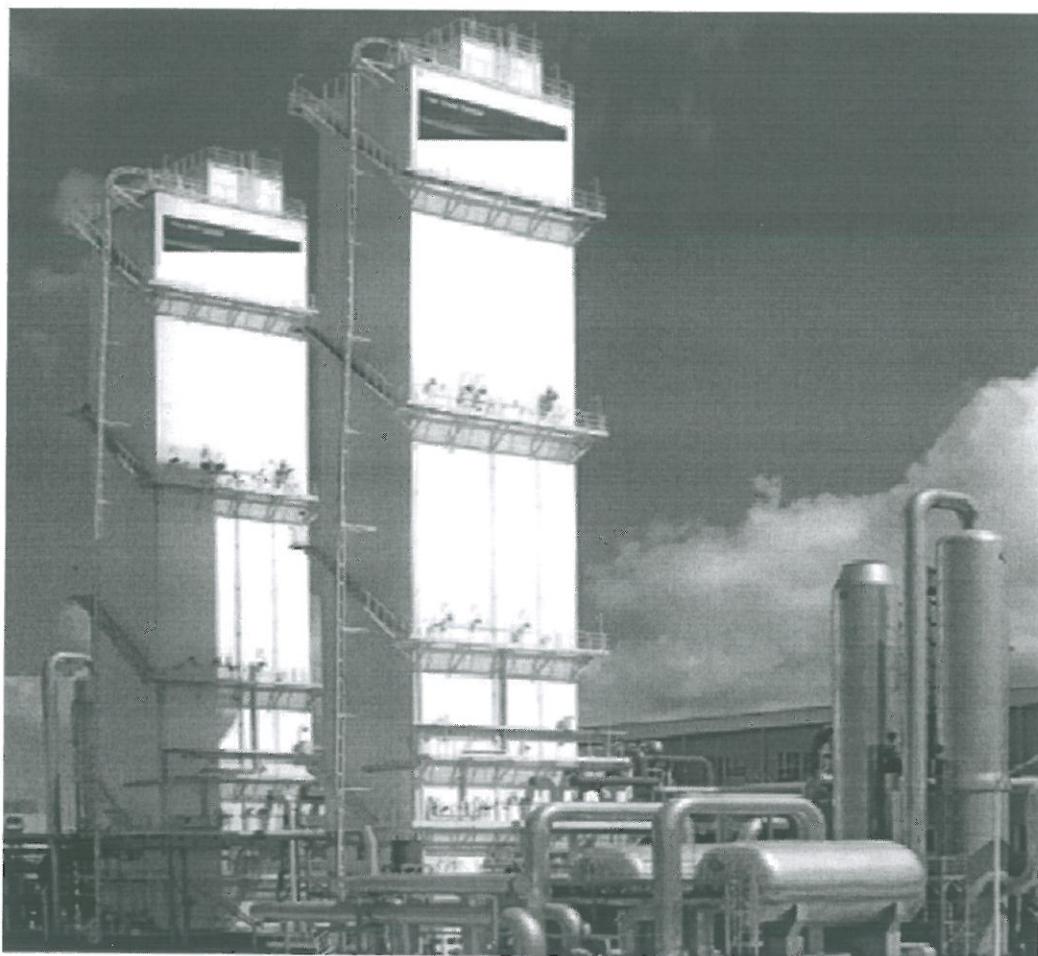

سیروس یحیی پور

" گز ارش تحقیقات انجام شد در مورد جوشکاری آلو مینیو م "

مقدمه :

از هنگام آغاز تعمیر ات جوشها معمیو بولوه های آلو مینیو می درون کلد باکس و احد اکسیژن، ملاحظه گردید که اشکالات عمد اید رجهت دستیابی به جوشها سالم و عاری از عیب وجود دارد. در بررسیهای اولیه مشخص گردید که جوشکاریهای تعمیر اتی عیب مشترکی دارند که عبارتست از عدم امتزاج فلز جوش بواسطه لایه اکسیدی سطح آلو مینیو م.

تلashهای بعدی جهت رفع این عیب خیلی مفید و اقمعنگر دید و این امر باعث شد که تحقیقات مختصری در این زمینه انجام پذیرد.

امید است بار عایت تو صیه هاشی که از این تحقیقات حاصل گردیده است، مشکل مو جود در و احد اکسیژن مرتفع گردد.

۱- خواص آلو مینیو م و آلیاژهای آن:

آلومینیوم خالص فلزی است نرم و سبک، با این وجود برخی از آلیاژهای آن از نظر استحکام در مقایسه و زنی با فولاد قابل مقایسه‌اند. آلو مینیو م از قابلیت انعطاف پذیری (DUCTILITY) بسیار خوبی در ده ماههای زیر صفر برخوردار بوده و در برابر خوردگی بسیار مقاوم است.

عنصر مختلف مانند مس، منگنز، سیلیسیم، منیزیم و غیره بر روی خواص آلو مینیو م تاثیر گذارد طیف وسیعی از آلیاژهای اپدید می‌باشد که از استحکام مکانیکی، مقاومت در بر ایر خوردگی و قابلیت ماشینکاری بسیار مطلوبی برخوردارند.

آلیاژهای کارشده آلو مینیو م را میتوان به دو دسته اصلی بر حسب قابلیت پذیرش عملیات حرارتی طبقه بندی نمود. گروه اول تحت عملیات حرارتی میتوانند به خواص مکانیکی مطلوب دست یابند در حالیکه عملیات حرارتی برگردانه و میتوانند اثر می‌باشد.

بوله‌ها و برج کلد باکسهای واحد اکسیژن مجتمع فولاد از آلیاژهای کارشده و از نوع دوم می‌باشد " NON-HEAT TREATABLE WROUGHT ALOYS " این گروه از آلیاژهای ساخت و مقاوم میگردد و بوسیله نورد سرد، کشیدن (DRAWING) و عملیات عملیات سرد کاری مشابه خواص مکانیکی آنها بهبود می‌یابد.

آلومینیو م و آلیاژهای آن با انواع فرآیندهای جوشکاری، زردن جوشکاری (BRAZING)،

لچیم کاری، چسبهای مخصوص و طرق مکانیکی قابل اتصال ببیند یگر میباشد جوشکاری آلو مینیوم با استفاده از روش‌های MIG و TIG متداولتر از سایر روش‌های بوده و جوشکاری لوله‌های آلو مینیومی و احمد اکسیژن نیز بار و شو شو است.

۱-۱ خواص حرارتی:

آلومینیوم خالص در دمای ۱۲۲۰ درجه فارنهایت ذوب میگردد، لیکن آلیاژ‌های آن بر حسب میزان عنصر آلیاژی دارای نقطه ذوب بین در محدوده ۹۰۰ الی ۱۲۲۰ درجه فارنهایت میباشند.

هنگام میکردن آلو مینیوم تادهای جوشکاری حرارت داده میشود، هیچ‌گونه تغییر نکدر آن مشاهده نمیشود جوشکار کم تجویی به ممکن است بهمین دلیل عمق مذاب ابر انتخیص ندارد و با نگهداری بیش از حد قوس در یک نقطه سبب فوکه از شدن و بالارفتن حلالت گاز در مذاب گردیده در اثر آن تخلخل در جوش پیش آمد و یا اینکه نفوذ بیش از اندازه اتفاق شود.

۱-۲ جذب گازها و اثرات آن بر جوش:

قابلیت حل شدن گازها (بخصوص هیدروژن) در مذاب آلو مینیوم زیاد نبوده و با تقلیل دما، میزان حللات کاهش می‌یابد در حین سرد شدن مذاب، پس از اینکه حجم گاز از حد اشباع گذاشت، گاز اضافی بصورت حبابهای شروع به جو اندان، رشد و شناور شدن نموده و در صورت امکان از مذاب خارج میگردد. به هر حال بخشی از این گازهای میاند اندان‌های جامد در حال رشد حبس شده و بصورت تخلخل بیاسور اخهای کمری شکل در فلز جوش باقی میمانند. از عواملی که باعث ایجاد این عیوب میگردند، میتوان موارد زیر اشاره کرد: و جود لایه اکسیدی که عموماً در ایران طبیعت است.

- رو انساز (FLUX) مخصوص آلو مینیوم که فوق العاده جاذب الرطوبه میباشد.

- چربی و آلدگینهای سطح کار و مفتول جوشکاری.

- ترکیب، فشار و مقدار جریان گاز محافظه، قطر نازل سرامیک، فاصله نازل تا سطح کار و ضعیت جوشکاری.

۱-۳ دستگاه جوشکاری:

امروزه در دستگاههای مدرن و پیشرفته TIG ایجاد قوس الکتریکی توسط مدار فرکانس بالا انجام میگیرد و با عدم تماس الکترود تنگستن با سطح کار میز انجام می‌گیرد در جوش به حد اقل رسیده و نیز فرسایش و آلدگینه کوتک الکترود کمتر اتفاق میافتد.

در اینگونه دستگاهها ایجاد و قطع قوس الکتر یکی توسط مکانیزمهای (پد الیاتکم) ای که در انبر جوشکاری تعبیه میشود (بتدیریج صورت گرفته و با اجتناب از قطع ناگهانی قوس الکتر یکی از بوجود آمدن حفره انقباضی (SHRINCAGE CRATER) که عموماً "باترکهای ستاره‌ای شکل (CRATER CRACKS) همراه است، جلوگیری میشود. همچنین در بعضی از دستگاههای فو قمد از هاشی تعبیه شده که شکل امواج الکتر یکی را بصورت مرتب تغییر میدهد و زمان هر نیم سیکل قابل تنظیم است. بدین ترتیب میتوان عمل تمیز کردن تا حدیه جوش (برد اشتنشابیه اکسیدی) بوسیله قوس را افزایش و عمق نفوذ و پهنای جوش را کنترل نمود.

دستگاههای جوشکاری TIG موجود در واحد اکسیژن از انواع قدیمی میباشند و بعلاوه تاکنوں چندین بار نیز بطریقه غیر مطمئن تحت تعمیر قرار گرفته اند، لذا کیفیت کار کرد آنها مورد تردید میباشد. این امر در جوشکاریهای آزمایشی که در این و واحد انجام گرفت بخوبی مشهود بود. بنابر این ضروریست جهت دستیابی به جوشها با کیفیت مطلوب از دستگاه TIG مناسب استفاده بعمل آید.

۳- الکترود تنگستن:

شكل و نحوه آماده سازی نوک الکترود، وضعیت قرار گرفتن الکترود در انبر جوشکاری و تمیز نگهداری اشتمنوک آن از آلودگیهای مذکوب از عوامل مهم دستیابی به جوش سالم در روش جوشکاری TIG محسوب میگردد.

۴- گاز محافظه:

بطور کلی در جوشکاریهایی که با گاز محافظه انجام میشوند (TIG-MIG) بر حسب کیفیت کار و نوع آلیاژ جوشکاری از گازهای آرگون، هلیم، نیتروژن، اندیروید کربنیک و یا مخلوطی از آنها استفاده میشود. درجه خلوص و درصد ترکیب مخلوط گازهادر کیفیت جوش حاصل بسیار موثر است. در جوشکاری لوشهای آلومینیومی و واحد اکسیژن از گاز آرگون استفاده میشود که بایستی طبق توصیه طراح شرایط زیر را دار اباشد:

حد اقل	۹۹/۹	درصد حجمی)	درجه خلوص آرگون
حد اکثر	۰/۰۰۲	(درصد حجمی)	اکسیژن
حد اکثر	۰/۱	(درصد حجمی)	نیتروژن
حد اکثر	۰/۰۱	(درصد حجمی)	هیدروژن
حد اکثر	۰/۰۲	میلیگرم در لیتر	رطوبت

افز ایش ناخالصی ها حتی بممیز ان بسیار ناچیز در کیفیت و خو اص جوش حاصل موثر و اقع میشود . نظر باینکه کیفیت گاز آر گون مصرفی در و احد اکسیژن مورد تردید قر ارد اشت نمونه ای از آن به آزمایشگاه و احد احیاء شماره (۱) مجتمع ار سال شد و مشخص گردید که میز ان اکسیژن موجو ددر گاز آر گون مصرفی بیش از حد مجاز بود که جهت انجام جوشکاری روی لوشهای موردنسب نمی باشد .

تو ضیح اینکه و جود گاز اکسیژن بیش از حد مجاز در گاز آر گون میتوانندیکی از عوامل مهم تشکیل اکسید آلو مینیوم در حین جوشکاری باشد که سبب عدم امتزاج می گردد .

۵-آماده سازی لبه ها جهت انجام جوشکاری :

از عوامل دیگری که در کیفیت جوش حاصل اثر اتفاق او اندیاد دارد، نحوه آماده سازی لبه ها جهت انجام جوشکاری میباشد . لبه ها بایستی بگونه ای و بادر نظر گرفتن این مطلب که تا ۵/۴ میلیمتر ضخامت کار لزو می به ایجاد فاصله ریشه جوش (ROOT GAP) نمیباشد، آماده سازی شوند . بنابر این لبه های دو قطعه ای که جوشکاری میشووند بایستی کاملاً در کنار یکدیگر قرار گرفته و هیچگونه فاصله ای بین آنها ایجاد نگردد .

حال جوشکاری (TACK WELDS) که جهت نکهداری و قطعه بیکدیگر ایجاد میشوند بایستی مشخصات یک جوش سالم را داشته و در نهایت بعنوان بخشی از جوش نهایی در محل باقی بمانند در غیر اینصورت بهتر است اتصال دو قطعه بطریقی غیر از حال جوش صورت پذیرد . آزمایشاتی که در این زمینه انجام گردید نشان داد که میتوان با احتراز از حال جوش نتایج بهتری بدست آورد .

۶-تشکیل اکسید آلو مینیوم :

از ابتدای شروع کار پیمانکار فعلی در و احد اکسیژن، حین انجام آزمایش مهارت جوشکار امن معرفی شده، صرف نظر از عیوب بناشی از عدم مهارت جوشکار این یا مناسب نبود دستگاه جوشکاری، عیوب بی بصورت عدم امتزاج (LACK OF FUSION) در خط میانی ریشه جوش در تمام نمونه های جوشکاری شده مشاهده گردید . با انجام تغییراتی در تکنیک جوشکاری، آماده سازی لبه ها و چندین عامل از عوامل این عیوب که گمان میرفت در بوجود آوردن این عیوب موثر باشند، عیوب موجود به حد اقل ممکنه کاهش داده شد لیکن هرگز بطور کامل از میان نرفت . جهت تحقیقات بیشتر در شناسائی و تعیین عواملی که در بوجود آوردن این عیوب نقش داشته اند، از تعدادی از درز جوشکاری بعمل آمد و فیلم های پرتو نگاری شده از

نقاط سالم و معیوب جوشها بایکدیگر مقایسه گردید و معلوم شد که این عیب دار ای عمق زیادی بود و کاملاً در ریشه جوش نفوذ کرده است. در این رابطه لازم دانسته شد که نمونه ها جهت انجام آزمایشات متالوژیکی به آزمایشگاه ارسال گردد. با بررسی نمونه های بوسیله میکروسکوپ متالوگرافی مشخص شد که عیب مو جودناشی از وجود یکلايه اکسیدی است که باعث عدم امتزاج لبه های مورد جوشکاری میگردد اکسید آلو مینیوم AL2 O3 قشر پیوسته و مدار میباشد که بابalar فتن درجه حرارت به ضخامت آن افزوده میگردد. این اکسید که دارای درجه ذوب بنسبت "بالائی میباشد، دیرگد از بوده و در آلو مینیوم مذکوب حل نمیگردد و یکی از مشکلات اصلی در جوشکاری این فلز محسوب میشود. بطور کلی آلو مینیوم و آلیاژ های آن هنگامیکه در معرض هوافر ارمیگیرند، یکلايه اکسید ببر روی سطح آنهاتشکیل میگردد. این لایه اکسید با بسته قبلي یاد رحین عملیات جوشکاری، زردو جوشکاری و لحیم کاری برداشت شود تا امکان امتزاج کامل مفتول و قطعه جوشکاری فرآهم گردد.

لایه اکسید را میتوان بطرق مختلف از جمله استفاده از روزانه (FLUX)، فعل و انفعالات قوس الکتریکی در محیط گاز خنثی، تمیز کاری مکانیکی یا شستشوی شیمیایی از میان برداشت.

در واحدهای اکسیژن حین انجام جوشکاری های آزمایشی از روزانه مخصوص آلو مینیوم نیز استفاده بعمل آمد و در جوش حاصل عیب "عدم امتزاج" برو اسطه تشكیل لایه اکسید آلو مینیوم مشاهده نگردید، که نتایج پرتو نگاری نیز موید این امر بود امادر مو اردیکه از روزانه استفاده میشود، نکته حائز اهمیت بر طرفکردن بقایای آن از موقع جوش میباشد، زیرا روزانه از موادی چون فلور ایدوکلور ایدفلز اتقلیائی نظیر پتاسیم کلور اید، سدیم فلور ایدوکریو لیت (Na3AlF6) تشکیل شده که بسیار خورند و با قیماندن آن روی سطح آلو مینیوم باعث خوردگی میگردد.

۷-نتیجه، توصیه ها و پیشنهادات:

تحقیقات اجمالی و بررسیهای فوتوشیمان میدهد که باتضایی عوامل نارسانی مو جود میتوان معمضلات در جوشکاری های آلو مینیوم می در و احد اکسیژن را بر طرف نموده و به جوشکاری سالم و بدون عیب دست یافت. عواملی که با بسته در اجرای صلح آنها دقت بعمل آید بر حسب درجه اهمیت عبارتند از:

۱- تمیز کاری فلز مبنا : سطوحی که بایستی جوشکاری شوند ، می باید عاری از هر گونه مواد اند از قبیل ، گرد و خاک ، رطب و غیره باشند . بهترین روش تعییز کاری روشی است که در زیر شرح داده شده است اگرچه در اغلب کاربردهای عادی تمیز کاری مکانیکی بایرس دستی یا بر قی کافی است .

- ابتدا محل اتصال با استفاده از پرس سیمی از جنس فولاد ضد زنگ کاملاً "تمیز شود" (بایستی توجه داشت که برس سیمی فقط برای همین منظور مورد استفاده قرار گیرد و برای مصارف دیگر بکار برده نشود) .

- محل اتصال با محلول ۵ درصدی دری روکسید سدیم CAUSTIC SODA (بادمای ۱۵٪ درجه فارنهایت) شستشو شده و حد اکثر پس از گذشت . اثاثیه ، محلب با آب سرد کاملاً "شسته شود" .

- محل اتصال با استفاده از محلول اسید نیتریک تجاری (۵٪ درصد اسید) و سپس آب سرد کاملاً "شستشو شده و خشک گردد" .

۲- تمیز کاری مفتول جوش : مفتول جوشکاری را بایستی در هوای آزاد نگهداشته نمود . بسته بندی مفتول را فقط هنگام آغاز به کار بایستی باز نمود . قبل از جوشکاری بایک سمباده نرم و تمیز (و یا شستشوی شیمیایی) ، اکسید آلو مینیوم روی سطح مفتول را بایستی کاملاً "پاک کرد" . مفتولهای باقیمانده را اهمواره باید درون یک محافظ پلاستیکی دور از رطوبت و سایر آلودگیهای نگهداری نمود .


۳- گاز محافظ : استفاده از گاز محافظ آرگون بادره خلومن ۹/۹ درصد الزامی میباشد . جهت کنترل میز ان گاز خروجی هنگام جوشکاری ، کیپول گاز بایستی مجهز به جریان سنج قابل اطمینان باشد .

۴- جوشکار آلو مینیوم : انتخاب جوشکار ماهر و وجود صلاحیت حائز اهمیت بسیار میباشد . قبل از انجام آزمایش صلاحیت جوشکاری ، سوابق جوشکار معروفی شده بایستی بررسی گردد تا اطمینان حاصل شود و در این تجربه کافی در جوشکاری لوله های آلو مینیوم میباشد . به هر حال اجازه شروع کار جوشکار بایستی ممنوع به نتایج مثبت آزمایش صلاحیت جوشکار باشد .

۵- دستگاه جوشکاری : جهت انجام جوشکاریها بایستی از دستگاه TIG مناسب استفاده بعمل آید . قبل از اقدام به جوشکاری لوله های آلو مینیوم می لازم است از سلامت و نحوه کار کرد دستگاه اطمینان کافی حاصل گردد .

ع-شیلنگ گاز و اندبر جو شکاری: شیلنگ انتقال گاز محفوظ بایستی سالم و کاملاً "تمیز و شکاری از رطوبت و سایر آلودگیها نباشد، اندبر جو شکاری و مستعمل فساتد اخلاقی آن باید همگزی سالم و کاملاً "خشک و تمیز باشد.

۷-الکتر و دتنکستن: برای سنگ زدن توک الکتر و دتنکستن از سنگ سباده تمیز و نوع سدیلیسی (سد و نکرین) استفاده شود. این سنگ نسبتاً بایستی جهت مصارف دیگر بکار برده شود. پس از سنگ گاز دن توک الکتر و د، بایستی کمی جوش روی یک قطعه آلو مینیبو می‌د و در بیز انجام داد تا تحد سبک توک الکتر و د بصور متراز بیر حاصل گردد.

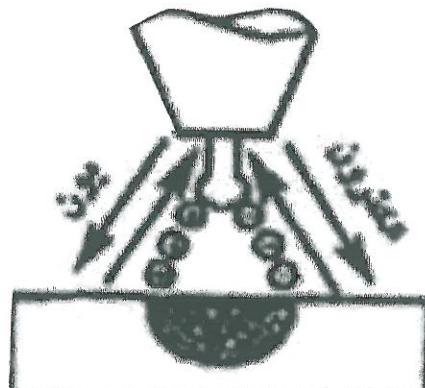

در زمان جو شکاری، توک الکتر و دتنکستن بایستی باند از های که در شکل زیر نشان داده شده است (کسمیکسٹر از اند از هد همانه سورا ملکیتی) از دهانه اندبر بیرون نباشد و در شکل زیر نشان داده این صورت محافظت گاز بخوبی انجام نخواهد شد.

