


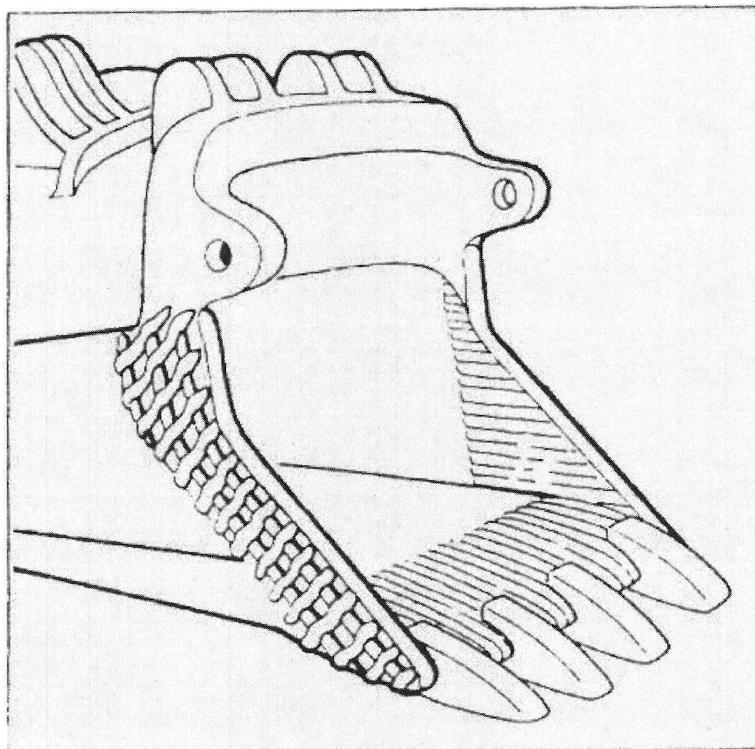

راهنمای تعمیرات لودر



سیروس یحیی پور

بخش اول :

تعمیرات باکت لودر

تعمیرات ماشینهای سنجکین را هسازی و ساختهایی، بخصوص بازسازی و تعمیر اجزای فرسوده این ماشینها بوسیله جوشکاری، از شکستی است که ذهن اغلب مسئولین کارگاههای ساختهای و اجرایی را همواره مشغول میدارد. بحاظ مراجعات مکرر صاحبان ماشینهای را هسازی، دفتر فنی شناسیست ~~XXXXXX~~ اقدام به تهیه راهنمای تعمیرات لودرهای ~~XXXX~~ نموده است که بتوسط ~~XXXXXX~~ در کشور تولید و موشنگردد. کرچه این راهنمای برای نوع خاصی از لودر تهیه شده، اما بدلیل مشابهت دستگاههای مختلف، با رعایت ملاحظات خاصی هر مورد، دستور العملهای این مقاله میتواند در دیگر مدلهای نیز مورد استفاده قرار گیرد.

۱- فولادهای مصرفی

باکت لودرهای چرخ لاستیکی باید از فولادهایی ساخته شود که در شرایط سخت و دشوار بمهمنه برداری مقاومت کافی داشته باشند. بعشوان مثال تیغه های بسیل عموماً از فولادهای کم آلیاژ مقاوم به ضربه و سایش ساخته میشوند. این فولادها در مقابله تغییرات حرارتی هستند و برای اجتناب از سخت شدن و ترک - برد اشتن جوش و ناچیه تحت تاثیر حرارت رعایت موارد ذیل ضروری است:

- پیش گر مایش قطعات قبل از جوشکاری و خال جوش کردن.

- کنترل درجه حرارت بین پاسی.


- استفاده از روش جوشکاری متناسب که حداقل تنشها را در قطعات ایجاد نماید.

- پس کر مایش و کنترل سرعت سرد شدن جوش.

- بکار بردن الکترودهای سالم و خشک.

قسمت‌های اصلی باکت

- | | |
|---------------|----------------------|
| ۱ - تیغه بیل | ۵ - ورق ضد سایش |
| ۲ - گوشه بیل | ۶ - تسممه‌های تقویتی |
| ۳ - ورق زیرین | ۷ - ابروی بیل |
| ۴ - ورق کناری | ۸ - بدنه اصلی |

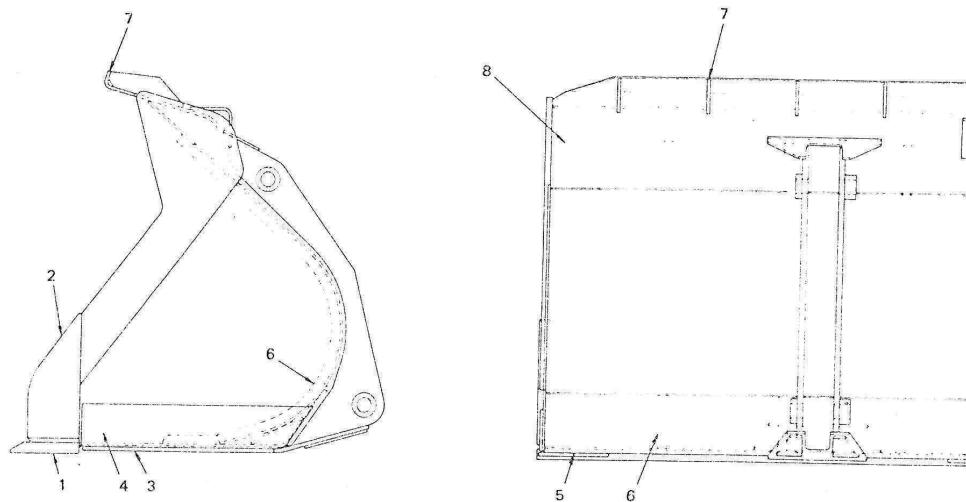




شکل [۱] :
اجزاء اصلی باکت لسودر

۲- تعمیرات تیغه و گوشه بیل

۲-۱- جدا سازی قسمتهای معینوب

برشکاری :

برش تیغه و گوشه بیل با استفاده از بوسیله مشعل برش کاری یا الکترود دغایی بسیاری صورت گیرد که دیگر قسمتهای در حین برشکاری صدمه نسبیتی نداشته باشند. اگرچه بدون پیشگیری امکان برش مطلوب و سالم وجود ندارد، اما توصیه می‌شود جهت حصول به بمنظرین نتیجه و پیشگیری از ترک برداشتن از پیشگیری امکان برشکاری استفاده شود، در شکل‌های زیر محل و جهت صحیح برش تیغه و گوشه بیل نشان داده شده است. برش تیغه و گوشه بیل بسته به نیاز تعمیراتی مبتنی بر صورت موضوعی یا کامل صورت گیرد.

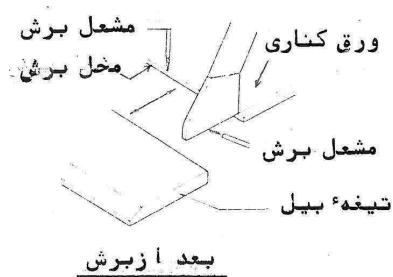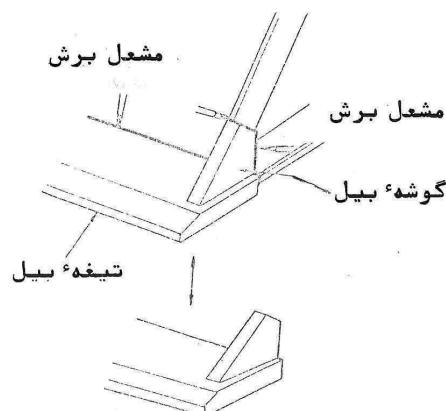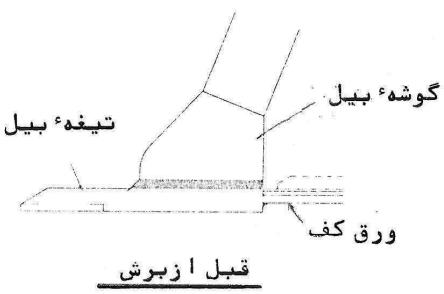

شکل [۳] : برش تیغه و گوشه بیل بطور همزمان

شکل [۲] : برش تیغه بیل

عملیات پس از برش :

- پس از برشکاری لبه‌های برش باید بطور چشمی بازرسی شده و در صورت [۱] مشاهده ترک بشرح زیر جهت عملیات بعدی آماده گردید.

- الف - باقلم و چکش یادستگاه سنگ باقی مانده آشار برش تمیز شود .
- ب - شیارهای عمیق ناشی از فرسودگی یا برش بوسیله جوشکاری ترمیم شود .
- (رعایت نکات لازم در جوشکاری اصلی در اینجا نیز ضروری است)
- پ - سطوح نقاط ترمیم شده با سنگ کاملاً صاف و یکنواخت گردد .
- ت - پس از سنگ زدن ، بازرسی مجدد نقاط تعییر شده ضروری است .


۲-۲ - بازسازی

۲-۳-۱ - آماده سازی لبه ها

چون تیغه گوشه بیلها تحت ضربه های سنگین قرار میگیرند ،
لبه های تحت جوشکاری باید بسخو مناسبی پخ شوند تا امکان تولید
جوشهای با نفوذ کامل فراهم گردد .

در شکل زیریک شمونه از آماده سازی ورقها دیده میشود . علاقمندان
جهت اطلاع بیشتر در این زمینه میتوانند به استاندارد
"انجمن جوشکاری آمریکا" تحت عنوان :

AWS 14.3 : SPECIFICATION FOR WELDING EARTHMOVING AND
CONSTRUCTION EQUIPMENTS .

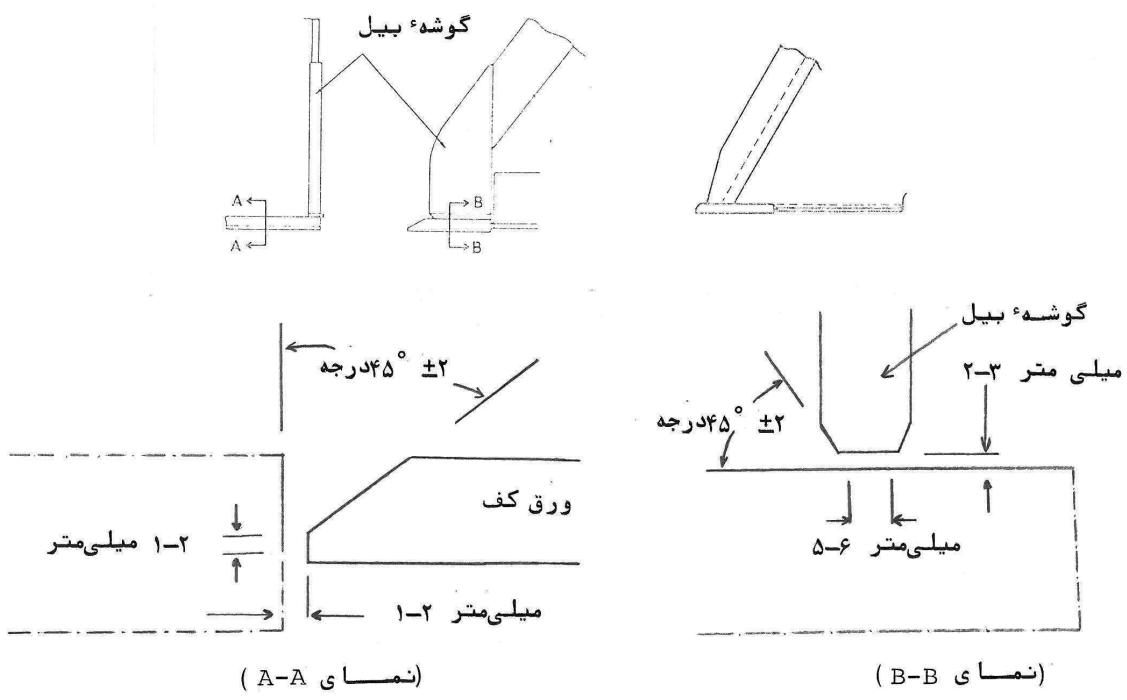


شکل [۴] : آماده سازی لبه ها

حال جوش کردن :

تیغه و گوشه بیل تعمیر شده یا نو را باید طبق نمونه اصلی موشناختی کرد و بوسیله خال جوش در جای خود ثابت نگهداشت. برای خال جوشکاری بایستی از الکتروودهای کم هیدروژن مورد مصرف در جوشکاری اصلی استفاده کرد.

اجزاء باید کاملاً آزاد و عاری از شیوهای انتقام‌آمیز یا فشاری بوده و از چکش کاری یا اعمال فشار به قطعات برای جازدن یا تنظیم فوائل خودداری شود. چون با ایجاد تنشهای ناخواسته ممکن است سبب پیچیدگی و یاسترک برداشتن اجزاء پس از جوشکاری گردد. کلیه نقاط خال جوش به دایره‌ای با قطر حداقل ۳۰۰ میلی‌متر (۱۵۰ میلی‌متر از هر طرف) در حدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد پیش-

گرماشیش شود.

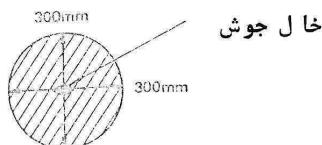


شکل [۵] :

پیش گرماشیش نقاط خال جوش

تصحیح پیچیدگی

عموماً "تیغه بیل در اثر تغییرات حرارت ناشی از برشکاری دچار خمیدگی میشود. حد اکثر میزان خمیدگی در هیچ حالتی باید بیش از ۱۰ میلی‌متر باشد.

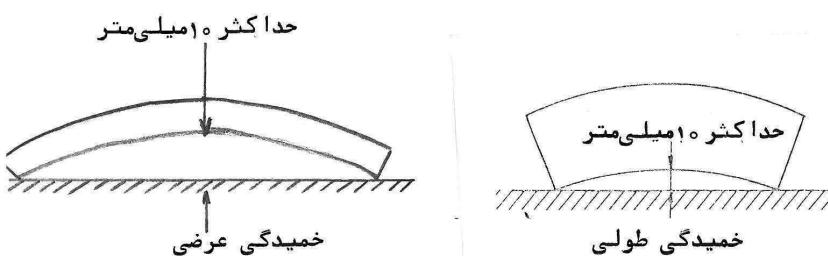


شکل [۶] :

حد اکثر خمیدگی مجاز

خمش عرضی


- در صورتیکه خمش عرضی تیغه کمتر از ۱۰ میلی متر باشد ، جهت خال جوش کاری ورق کف به شیوه زیر عمل شود .
- دو انتهای تیغه را به ورقهای کناری خال جوش کنید .
 - با استفاده از یک قطعه بشکل (L) و گوه تیغه را از مرکز به دو طرف به ورق کف بچسبانید و بطور مستقاب خال جوش کنید .

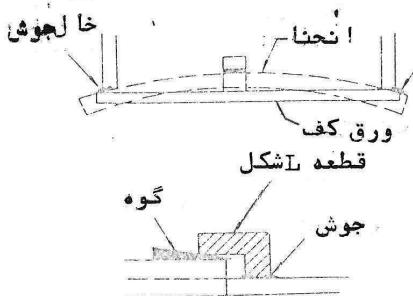

شکل [۷] : تصحیح خمیدگی عرضی

خمش طولی


- اگر تیغه رو به بیرون خم شده باشد :
- نقطه تماس تیغه و ورق کف را خال جوش کنید .
 - از مرکز تیغه به دو طرف بطور مستقاب تیغه را حرارت دهید . در شکل زیر شموهای از روش حرارت دادن موضعی دیده میشود . با سرد شدن این ناحیه خمیدگی تیغه بصورت موضعی تصحیح خواهد شد . نقطه تصحیح شده را خال جوش کنید .
 - با تکرار عملیات فوق سرتاسر تیغه را خال جوش نمایید .

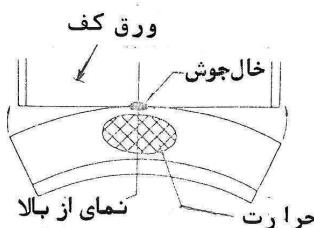

شکل [۸] : تصحیح خمیدگی طولی (خمش رو به بیرون)

در صورتیکه تیغه رو به داخل خم شده باشد :

- دو انتهای تیغه را به رقهای کف و کنار خال جوش کنید.
- از محور مرکزی به دو سمت انتهائی تیغه را حرارت دهید.
- نواحی تصحیح شده را به ورق کف خال جوش نمایید.

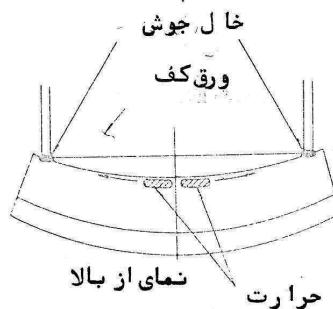


شکل [۹] : تصحیح حمیدگی رو به داخل

--- ۲-۲-۳ - جوشکاری ---


جوش پذیری فولادهای کم آلیاژ استحکام بالا که در ساخت تیغه و گوشه بیل بکار میروند، عموماً در حد مطلوبی است. اما باید در نظر داشت که این فولادها سختی پذیر بوده و در مقابل تنشی حرارتی حساس هستند. بهمین دلیل در جوشکاری الکترود دستی بهتر است که ، الکترودهای کم هیدروژن همراه با پیش گرمايش و کنترل سرعت سرد شدن جوشها بخصوص در مقاطع ضخیم تر از ۱۶ میلی متر بکار روند. در اغلب موارد الکترودهای ردۀ AWS A5.1 E7018 برای جوابگوئی به نیازهای عملی مناسبند و جوشهای تولیدی بلحاظ مقاومت مکانیکی و مماسعت از ترک برداشت خواص کافی را دارند. اما مجریان تعییرات میباشند در هر مورد بادر نظر گرفتن نوع و جنس فولاد بکار رفته ، مناسبترین الکترود را اختخاب کنند.

ملاحظات لازم

- برای رسیدن به جوش خوب و بحداقل رساندن پیچیدگی های شاشی از جوشکاری رعایت موارد ذیل ضروری است :
- استفاده از دمای پیش گرمایش مناسب (پیش گرمایش مناسب برای لودرهای شرکت پارس لودرز بین ۱۵۰ الی ۲۰۰ درجه سانتیگراد میباشد و حداقل ۱۵۰ میلی متر از محور جوش باقیستی حرارت داده شود).
 - بکار بردن تکنیک جوشکاری مناسب.
 - کنترل درجه حرارت بین پاسی (دمای فلز جوش و شاهیه مجاور آن در حین جوشکاری نباید از دمای پیش گرمایش کمتر شود).
 - استفاده از پس گرمایش بعد از اتمام جوشکاری بین ۲۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد، و کنترل سرعت سرد شدن جوشها بوسیله پوشاندن قطعات با پارچه نسوز یا مواد مشابه. محدوده پس گرمایش مطابق شاهیه هاشورخورده در شکل [۱۰] میباشد.
 - بکار بردن الکترودهای خشک و عاری از رطوبت، قبل از مصرف الکترودها می بایستی طبق دستورالعمل سازنده الکترود خشک شوند. در صورت عدم وجود دستورالعمل سازنده توصیه میشود که الکترودهای قلیایی کم هیدروژن حداقل به مدت یک ساعت در ۳۵۰ درجه سانتیگراد خشک شوند.

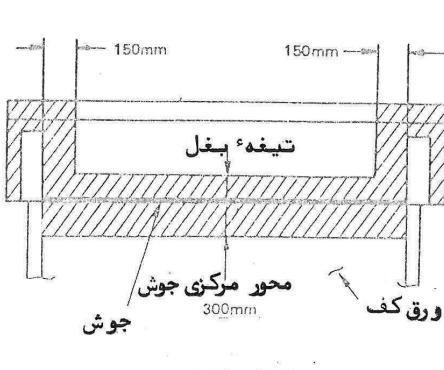

(نمای از بالا)

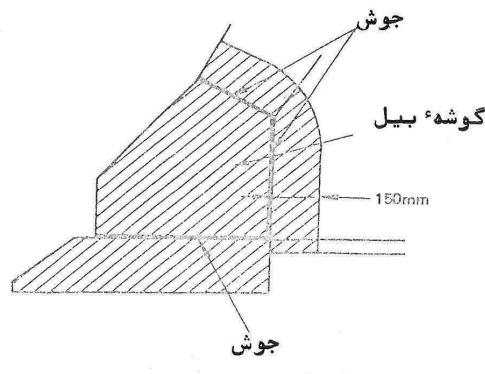


شکل [۱۰] :

نواحی تحت عملیات پیش گرمایش و پس گرمایش

همانطور که در سطور قبل گفته شد، روش‌های جوشکاری باید شامل شکستی باشند که از ایجاد تنشهای ناخواسته در قطعات جلوگیری گردد. اهم این مسائل عبارتند از جازدن یا نصب اجزاء بدون اعمال فشار، تنظیم فوائل درزها به‌خوبی که هم امکان دستیابی به نفوذ مناسب فراهم گردد و هم ریشه جوش بیش از اندازه فاصله پیدا نکند، پیش گرمایش و پس گرمایش مناسب، تکنیک جوشکاری صحیح و وضعیت جوشکاری، بلحاظ اهمیتی که تکنیک و وضعیت جوشکاری دارد در ذیل مورد بحث بیشتری قرار خواهد گرفت.

الف) وضعیت جوشکاری

برای حصول به نفوذ بهتر و جوش سالم، ارجح است که جوشکاری همواره در وضعیت تخت صورت گیرد، زیرا در این حالت جوشکار باراحتی و سرعت بیشتری کار میکند و شیاز به مهارت کمتری دارد و تمیزکاری و سنگ زدن کل جوش (سرباره)، پیش گرمایش و پس گرمایش قطعات نیز به آسانی مقدور می‌شود.

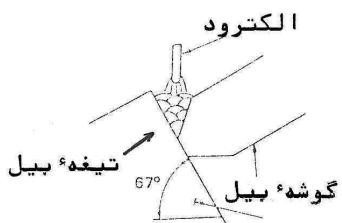

شكل [۱۱] : وضعیت جوشکاری


- {2} - ریشه جوش با فاصله بیش از اندازه درجه مماثلت RESTRAINT درز اتصال را بالا برده و ممکن است به سبب پیچیدگی بیا ترک برداشتن جوش شود.

ب) تکنیک جوشکاری

اصولاً " در جوشکاری همواره باید سعی شود که تعادل حرارتی حول محور خشنی در قطعه کار بوجود آید . استفاده از دو یا چند جوشکار در جهات مختلف و حرکت جوش به طرف اشتهاي آزاد اتصال به تعادل حرارتی کمک میکند .

بعنوان یک قاعده در اتصالات طولانی تمام جوش نباید در یک جهت انجام گیرد . تکنیک جوشکاری مرحله‌ای (STEP WELDING)

شکل [۱۲] ترتیب و جهت جوش را در جوشکاری باکت نشان میدهد .

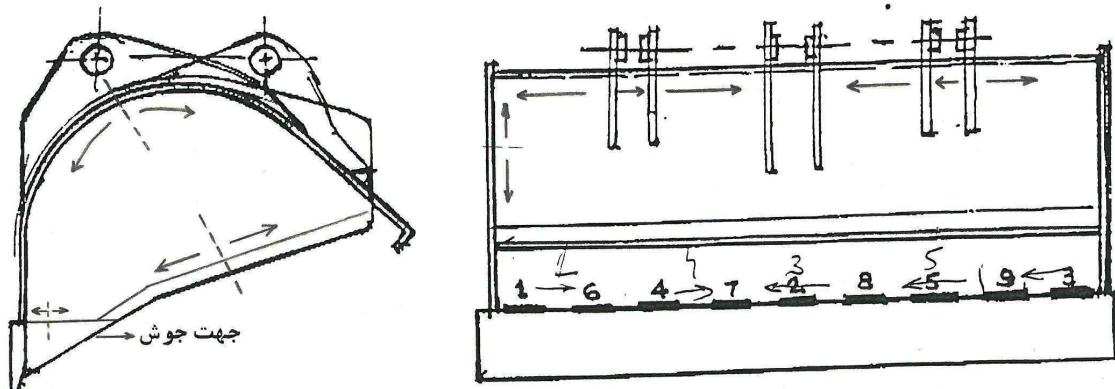

شکل [۱۲] :





ترتیب و جهت جوش (طول هر مرحله جوش نباید بیش از ۲۰۰ میلی متر باشد)

اندازه جوش

تعیین اندازه جوشها در هر مدلی از باکت (BUCKET) با اندازه‌گیری جوشهاي اصلی قبل از برشكاري بر احتى مقدور میباشد . نکته مهم در اين مورد عبارتست از رعایت حد تنااسب ، چون جوش با حجم کم سبب کاهش مقاومت و جوش بیش از حد حجیم از یک طرف موجب افزایش

و از طرف دیگر با توزیع ناموزون سیرو و تمرکز تنفس سبب پیچیدگی و گاهای شکست قطعات میشود. در جوش‌های لب به لب، جوش باید حداقل دارای ضخامت صفحه کار باشد (شفود کامل). در این حالت جوش در صورت سالم بودن میتواند مقاومت مساوی یا بیشتری از فلز اصلی داشته باشد.

جوش شبیه (FILLET) وقتی دارای مقاومت کامل است که پهنای ساق جوش معادل $\frac{3}{4}$ ضخامت ورق کار باشد. در اینصورت "ضخامت موثر گلوگاه" یا کوتاه‌ترین فاصله سطح جوش تا رویه اتمال برابر 70.7% . طول ساق جوش در نظر کرفته میشود. در شکل [۱۳] اندازه جوش برای لودرهای ساخته شده توسط شرکت پارس لودرز نشان داده شده است.

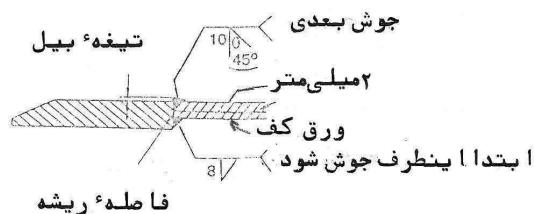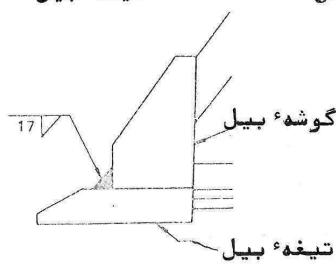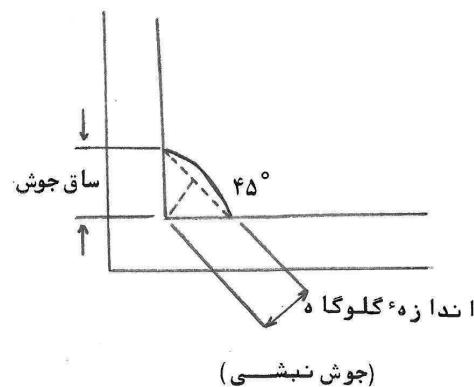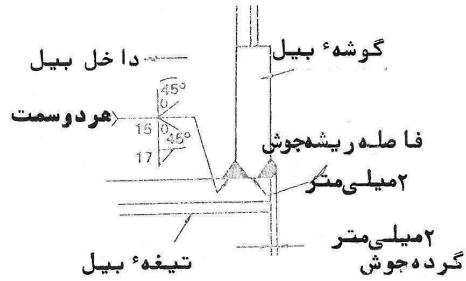


شکل [۱۳] : اندازه جوش

۳- تعویض پایه ناخن REPLACEMENT OF TOOTH HOLDER

۱- جدای کردن پایه ناخن


در صورتیکه فرسودگی پایه ناخن بحدی باشد که نیاز به تعویض داشته باشد،
ناحیه هاشور خورده شکل [۱۴] را در حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ درجه سانتیگراد
بیش گرم کرده و بوسیله الکترود ذغالی (GOUGING) یا مشعل اکسی استیلن
جوش پایه ناخن به تیغه بیل را بردارید. پس از برداشتن پایه، باقیمانده ع
جوش را بوسیله سنگ کاملانه از بین برده و صاف کنید. در صورت ایجاد شیارهای
ناشی از برش یا فرسودگی ناحیه معیوب را بوسیله جوش یا وصله پر کنید.

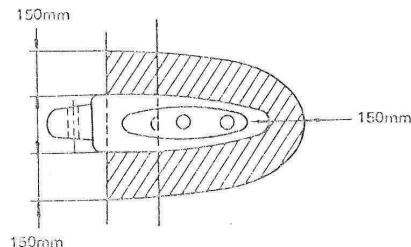

شکل [۱۴] : پیش گرمایش پایه ناخن


۲- جوشکاری پایه

پس از پخت زدن لبه های پایه تعمیری و پیش گرمایش پایه و نواحی اطراف آن
طبق شکل [۱۴] جوشکاری را با رعایت مواردی که توضیح داده شد در حالت
تحت انجمام دهید.

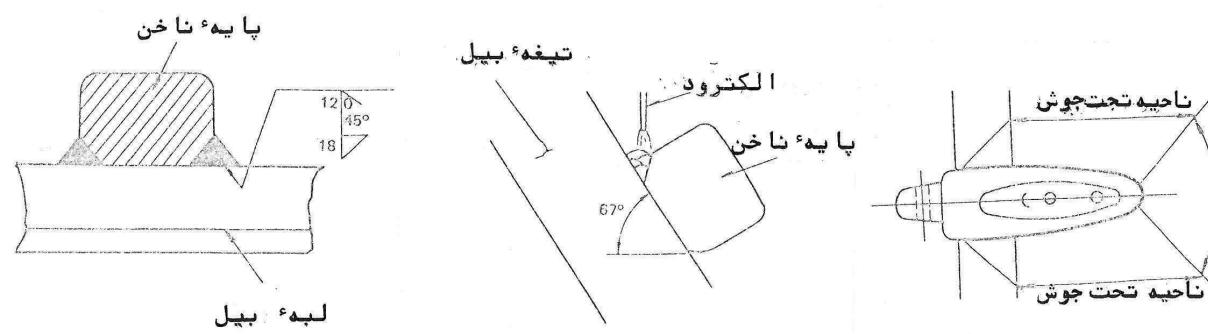

شکل [۱۵] : جوشکاری پایه ناخن

* تذکر : هرگز ناحیه ششان داده شده در شکل [۱۶] را جوش نکنید.

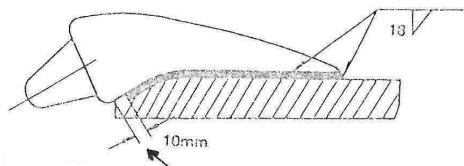

این فاصله را جوش نکنید

شکل [۱۶] :
جوشکاری پایه ناخن

۴- تغییر ترک

گاهی از اوقات در اثر فرسودگی ، ضربه‌های بیش از حد سنگین یا روشمای غلط جوشکاری در اتصالات ترک ایجاد می‌شود . در صورت مشاهده ترک :-
- بوسیله آزمایش مایعات نافذ رنگی یا ذره مغناطیسی اندازه و جمیت دقیق ترک را تعیین کنید .

- بامتداد سو را خهائی را در استهای ترک ایجاد کنید تا مانع پیشرفت ترک شود .
- ۱۵۰ میلی‌متر از هر طرف خط مرکزی ترک را در حدود ۲۵ . ۳۵ درجه سانتیگراد پیش گرم کنید .



- با الکترود دائمی ، مشعل اکسی استیلن یا سنگ تا جایی بر شکاری کنید که به فلز سالم برسید .

- پس از برداشتن ترک ناحیه برش خورده را با شک کاملاً صاف و پرداخت نمائید .
- انجام آزمایش مجدد برای اطمینان از عدم وجود ترک در مرحله پایانی توصیه می‌کرد .

- اگر پرکردن ناحیه برداشته شده با جوش مقدور باشد ، موضع را مطابق بند بسالا پیش گرمایش نمائید .

- ضمن کنترل درجه حرارت بین پاسی ، جوشکاری را بدون وقفه تا پایان ادامه دهید .
(ممانعت از کرم شدن بیش از حد قطعه باندازه جلوگیری از سرد شدن اهمیت دارد)
ارتفاع کرده جوش نباید بیش از ۳ میلی‌متر باشد .

- پس از انتمام جوشکاری، ناحیه را پس گرماش کرده و با پشم و شیشه یا عایق مناسب بپوشانید تا به آرامی خنک شود.

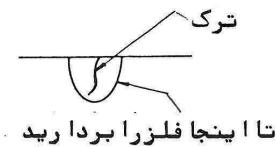
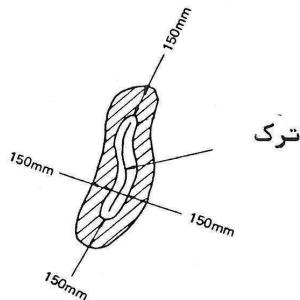


شکل [۱۷] :

پیش گرماش و پس گرماش منطقه‌ای که ترک برداشته است.

۴- تعمیر بوسیله وصله


اگر طول و وسعت منطقه فرسوده یا ترک برداشته بحدی بزرگ باشد که با پرکردن قابل تعمیر نباشد، بهتر است که از وصله زدن استفاده شود. وصله‌ها را میتوان به صورت جاگذاری (INSERT) انجام داده و یا بصورت وصله تقویتی روی ناحیه معیوب (در صورت عیوب سطحی) جوشکاری کرد.

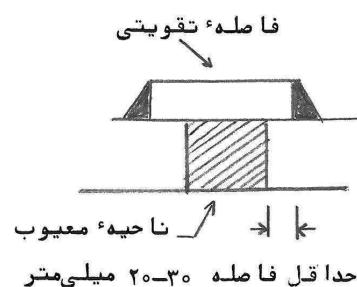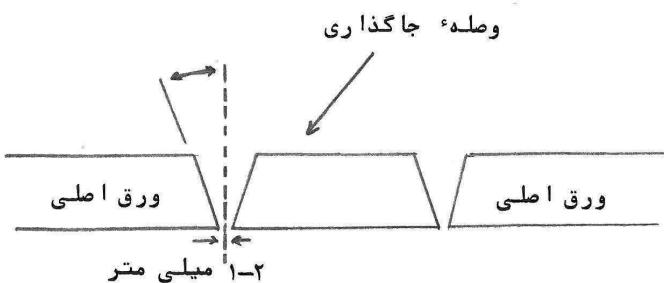

شکل [۱۸] :

تعمیر بوسیله وصله

در وصله کاری بخصوص وصله های جاگذاری شده، ضمن رعایت کلیه ملاحظات لازم که قبل "شرح داده شده، بایستی به ترتیب و جمیت جوشکاری توجه خاصی را اعمال کرد، چون در غیر اینصورت وصله دچار پیچیدگی شده و بشقابی خواهد شد. ضمناً" برای اجتناب از ترک برداشتن، کوشه های وصله را باید بشكل مناسبی دارای انحنای کرد.⁴

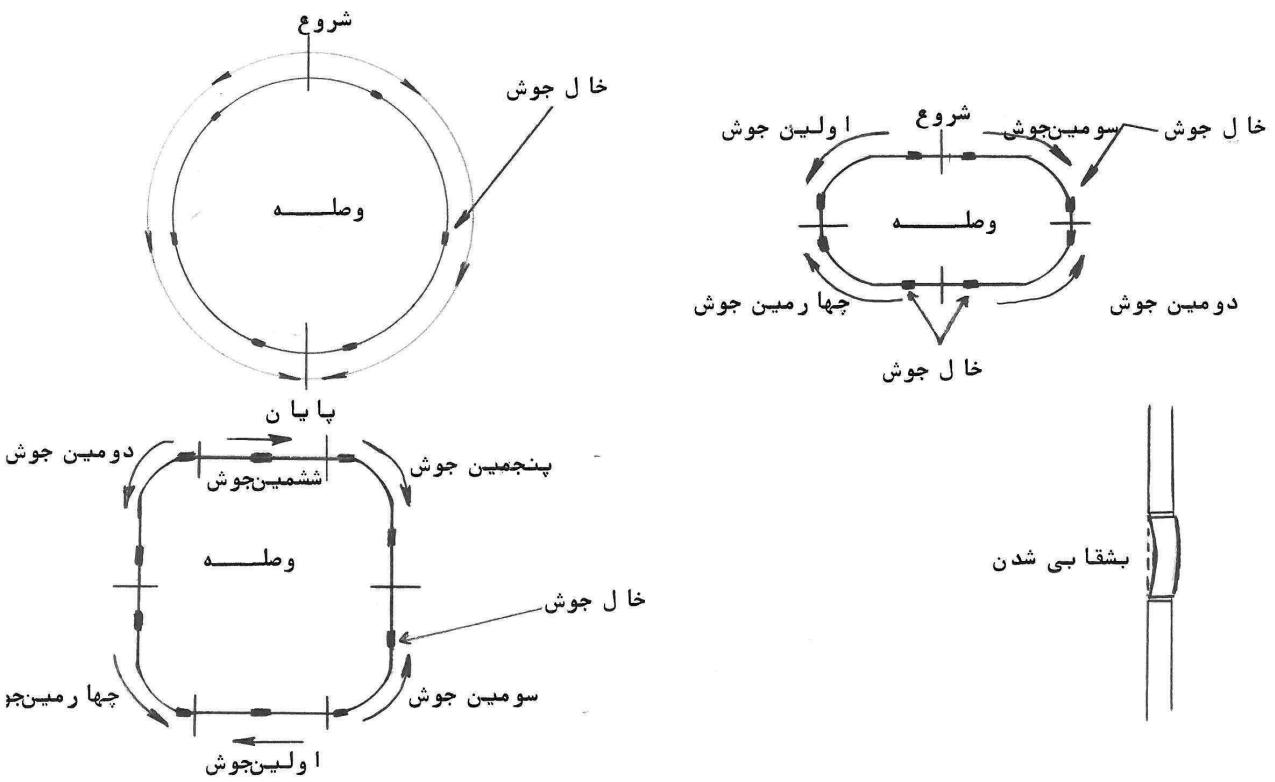

شکل [۱۹] : ترتیب و جمیت جوشکاری وصله ها

۶- بازرسی

- بازرسی چشمی دقیق از اتصالات قبل از جوشکاری (زاویه پخ، تنظیم فوائل، جازدن و شصب) میتواند مانع از بسیاری اشکالات احتمالی شده و کیفیت قطعات را به میزان زیادی افزایش خواهد داد.

- قبل از شروع جوشکاری ، درز جوشها بایستی از رطوبت ، گرد و خاک ، موادر شگنی ، چربیها و آلودگیهای دیگر بنهوی که عاری از هرگونه مواد زائد باشند ، تمیز گردند . تمیز کاری با برس دستی یا بر قی در اغلب اوقات کاملاً " کافی است ، اما اگر میزان آلودگی بخصوص چربی زیاد باشد ، توصیه میشود که قطعات بامحلول پر کن و را تیلن تمیز شوند .
- سطح جوش باید عاری از عیوبی ظاهر حفره های گازی ، ترک یا ناخالصی سرباره باشد .
- بریدگی کناره جوش (UNDERCUT) با عمق بیش از ۸٪ میلیمتر و طول بیش از ۴۰ میلی متر مجاز نمیباشد .
- ارتفاع گرده جوش در هیچ نقطه ای نباید کمتر از سطح فلز اصلی باشد و حد اکثر ارتفاع مجاز گرده برابر ۲ میلی متر است .
- بازرسی چشمی قبل ، حین و بعد از جوشکاری روی تمام جوشها بایستی اعمال گردد . در عین حال ۱۰٪ از جوشها اجرایی باید بوسیله مایعات نافذ رشگی یا ذرات مغناطیسی آزمایش شوند .

منابع مراجعه :

- | |
|--|
| Service Hand Book (KOBELCO) - ۱
تکنولوژی جوشکاری (دکتر کوکبی) - ۲
Welding Hand Book (AWS) Part 4 - ۳
Welding Specification (IH CO.) - ۴ |
|--|

"دفتر فنی پارس لودرز"

(سیر و سیحی پور)
۱۳۷۰/۹/۱۲