



نهم چهارم

ماهی جوشکاری

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

جوشکاری یکی از فرآیندهای اصلی تولید محسوب می‌گردد که وظیفه اتصال دائمی قطعات را بر عهده می‌گیرد. که آنرا می‌توان اتصال بین اتم‌های دو قطعه مختلف (نه الزاماً با جنس یکسان) با حرارت یا بدون آن و با فلز پر کننده یا بدون آن و با فشار یا بدون آن در نظر گرفت. ولی در کل می‌توان گفت جوشی مطلوب ماست (جوش ایده‌آل) که نتوان آنرا از فلز اصلی تشخیص داد. چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ خواص مکانیکی و شیمیایی.

با توجه به تعریف فوق می‌توان کلیه فرآیندهای جوشکاری را به دو دسته ذوبی و غیر ذوبی تقسیم نمود. که معروف ترین روش نوع ذوبی، جوشکاری با قوس الکتریکی نام دارد که حرارت ناشی از جوشکاری ناشی از قوس الکتریکی حاصل است. این روش خود به گروه‌های زیر تقسیم می‌گردد:

۱- جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود پوشش دار (**SMAW**)

۲- جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ و الکترود تنگستنی (**GTAW**)


۳- جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ و فلز مصرف شدنی (**GMAW**)

۴- جوشکاری قوس الکتریکی زیر پودری (**SAW**)

۵- جوشکاری قوس الکتریکی توپودری (**FCAW**)

خلاصه تاریخچه جوشکاری

تقریباً ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد	لحیم کاری جواهرات
تقریباً ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد	جوشکاری آهنگری
سال ۱۷۸۲ میلادی	"یختنبرگ" قوس را کشف نمود.
سال ۱۸۸۵ میلادی	کشف اولین جوشکاری قوس الکتریک بواسیله Olszewski
سال ۱۹۰۸ میلادی	جوشکاری الکتریک با الکترود پوشش دار توسط Kjellberg
سال ۱۹۴۰	جوشکاری تیگ با هلیوم

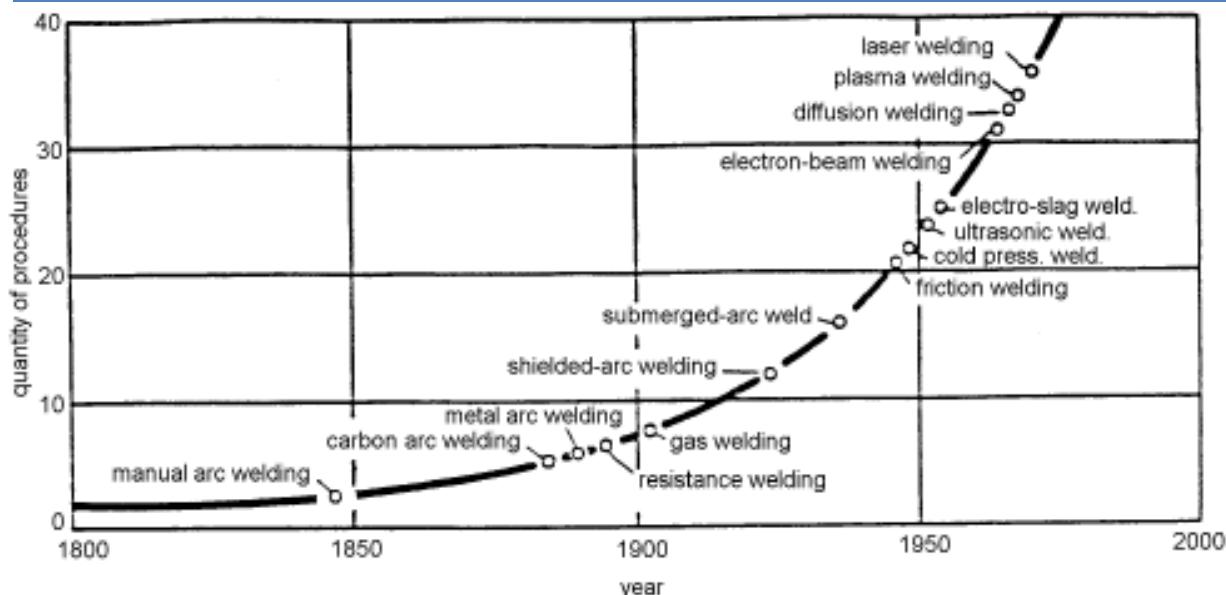

شناخت فلزات

تمام مواد و اجسامی که در طبیعت و در اطراف ما مشاهده می شوند را می توان از نظر جنس به دو دسته کلی تقسیم کرد. این تقسیم بندی عبارت است از : ۱- مواد فلزی ۲- مواد غیرفلزی

مواد فلزی که به طور تقریبی نیمی از عناصر موجود در طبیعت را تشکیل می دهند در زندگی امروزی بشر در سطح گسترده ای کاربرد دارند، به گونه ای که امروزه زندگی بدون آنها شاید غیرممکن باشد. این عناصر فلزی همگی از طریق استخراج از پوسته زمین بدست می آیند و در اکثر موقع به صورت ترکیب با اکسیژن و یا سایر عناصر یافت می شوند به جز برخی عناصر مانند طلا که به صورت خالص در طبیعت موجود می باشد. به مواد استخراج شده از پوسته زمین که عناصر فلزی را به صورت ترکیبی در خود جای داده اند اصطلاحا کانی می گویند. خواصی مانند رسانایی الکتریکی ، چکش خواری ، استحکام بالا ، جلاپذیری ، قابلیت ترکیب با فلزات دیگر و باعث کاربرد وسیع فلزات شده است. بسیاری از عناصر فلزی موجود در طبیعت شاید کاربرد آنچنانی نداشته باشند ولی تعدادی از آنها نیز به طور فوسيعی مورد استفاده قرار می گيرند.. لذا برای شناسایی و تفکیک بهتر فلزات می توان از تقسیم بندی زیر استفاده کرد :

انواع فلزات از نظر ماهیت : ۱ - فلزات و آلیاژ های آهنی مانند فولاد ساختمانی ، فولاد آلیاژی ، چدن و

۲ - فلزات و آلیاژ های غیرآهنی مانند آلومینیوم ، مس ، روی ، نیکل ، برنج ، برنز

انواع فلزات از نظر خلوص : ۱ - فلزات خالص مانند آهن ، مس ، روی ، آلومینیوم ، قلع ، سرب و

۲ - آلیاژ ها مانند فولاد ، چدن ، برنج ، برنز و

همانطور که از مثالهای بالا پیداست آلیاژ ترکیب یک فلز با یک یا چند غیرفلز دیگر می باشد که این ترکیب در جهت بهبود خواص مکانیکی ، شیمیایی و فیزیکی فلز پایه انجام می پذیرد و آلیاژ بدست آمده دارای خواص فلزی می باشد. باید توجه داشت که با اضافه کردن هر عنصر آلیاژی به یک فلز ، آلیاژ ساخته می شود که ممکن است خواص آن با خواص اولیه عنصر پایه آن آلیاژ کاملاً متفاوت باشد. در آلیاژ ها معمولاً فلزی را که بیشترین مقدار یا بیشترین درصد وزنی را در آلیاژ دارد فلزپایه می نامند و مابقی عناصر را عناصر آلیاژی می گویند. مانند آلیاژ فولاد که چون آهن بیشترین مقدار را در آن دارد فلز پایه نامیده می شود و عنصر کربن عنصر آلیاژی محسوب می گردد.

آلیاژ های آهنی


آلیاژ های آهن پر مصرف ترین آلیاژ در صنعت امروز دنیا است که تولید و مصرف آن در حال حاضر به حدود ۱۰۰۰ میلیون تن در سال رسیده است. در آلیاژ های آهنی فلزپایه آهن است که فلزی قدیمی است و در ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح مصریان آنرا فلز بهشتی می نامیدند. این فلز نرم ، ضعیف و کم استحکام است که به صورت خالص جز کاربردهای آزمایشگاهی کاربرد دیگری ندارد. بهترین راه از بین بردن نقاط ضعف آهن خالص ، آلیاژ سازی آن است.

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

آلیاژهای مشتق از فلز آهن دارای تنوع بسیاری است اما دو آلیاژ بسیار مهم به نامهای فولاد و چدن در بین این آلیاژها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت، کاربرد و مصرف انواع فولادها و چدنها به عنوان آلیاژهای پرمصرف، به شکلی است که امروزه در تمام جنبه‌های زندگی بشر وارد شده و در بسیاری از موارد همچون ساختمان سازی، قطعات کارگاهی، لوازم منزل، وسایل حمل و نقل و ... کاربرد دارد. به طور کلی فولادها آلیاژهای دوگانه آهن - کربن و چدنها آلیاژهای سه گانه آهن - کربن - سیلیسیم می‌باشند.

برخلاف اکثریت فلزات آهن خالص جز دسته فلزاتی است که با افزایش دما ساختار کریستالی آن تغییر می‌کند. روش‌های تولید چدن و فولاد :

- ۱ - کوره بلند و کنورتور (BF / BOF)
- ۲ - احیای مستقیم (DR / EAF)

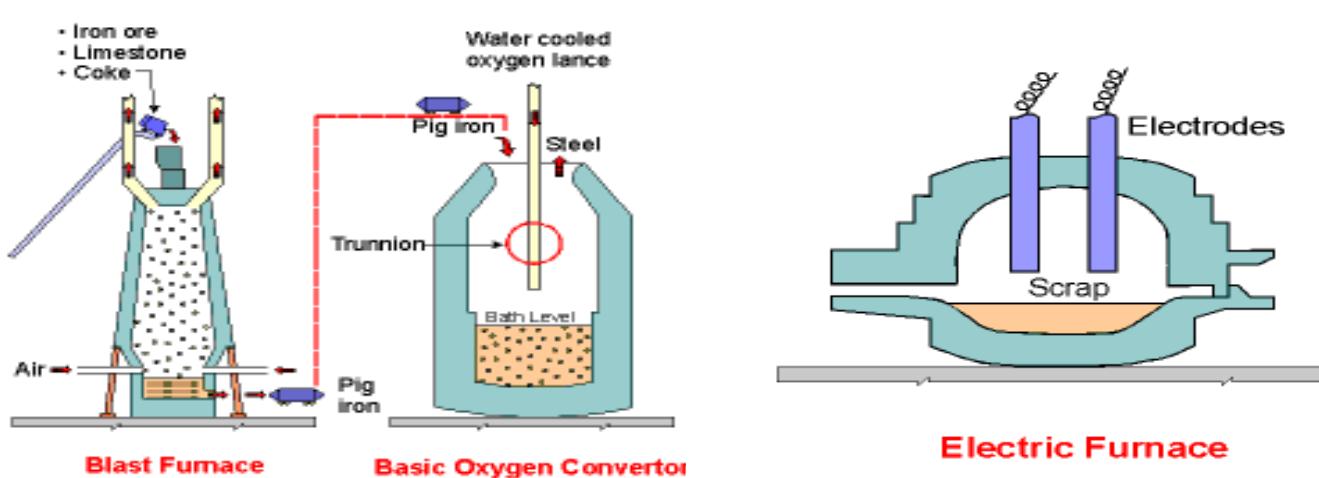

تولید محصولات فولادی


قسمت اعظم فولادهای موجود در صنعت به صورت محصولات نیمه تمامی همچون میلگرد، ورق، تیرآهن، قوطی تولید می‌شود (شمش‌ریزی) که پس از تولید با انجام عملیات‌های تکمیلی به محصول قابل استفاده تبدیل می‌شوند و تنها قسمت جزیی از قطعات فولادی از طریق ریخته گری به طور مستقیم (قطعه‌ریزی) به محصول قابل استفاده تبدیل می‌شوند. فرآیند تولید محصولات نیمه تمام معمولاً براساس دو روش انجام می‌گیرد:

الف) ریخته گری منقطع یا مجزا


ریخته گری فولادها در قالب‌های مجزا و عمودی روش مرسوم تهیه شمشهای فولاد برای کارگرم است. بیشتر فولادها به این روش ریخته می‌شوند چون روش خیلی ساده‌ای است. در این روش پس از آماده سازی فولاد مذاب، پاتیل حاوی مواد مذاب به بالای قالب‌های عمودی آمده و مذاب را داخل قالبها تخلیه می‌کند. با انجاماد مواد مذاب درون قالب، قالبها باز شده و شمش‌ها از درون قالب بیرون می‌آید، شمش داغ برای پیش گرم جهت نورد گرم وارد کوره پیش گرم می‌شود تا به ورق یا تیرآهن تبدیل شود.

ب) ریخته گری مداوم

برخلاف روش اول در این روش مواد مذاب داخل قالب‌های طولانی که نسبت به زمین در ارتفاع قرار دارند ریخته می‌شود و در تماس با بدنه سرد قالب (به علت آبگرد بودن بدنه قالب) به صورت سطحی منجمد می‌شود. شمشهای فولادی منجمد شده با غلطک‌هایی به بیرون از قالب کشیده می‌شود و محصول، تختال فولادی پیوسته‌ای است که در مرحله بعدی برش خورده و به طولهای کمتر تقسیم می‌شود.

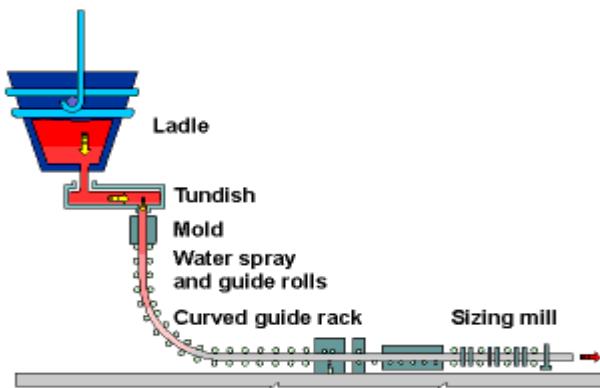Continuous Casting

شمش ریزی پیوسته

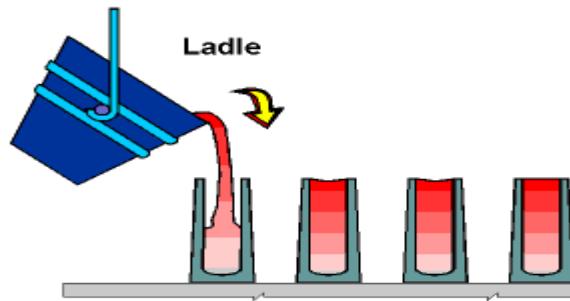Ingot Casting


شمش ریزی منقطع

برای تبدیل شمش تولید شده به قطعات مفید و قابل استفاده مانند ریل آهن ، تیر آهن ، میل گرد و از دو روش نورد سرد و نورد گرم استفاده می شود. اگر ارائه یک تعریف برای عملیات نورد مدنظر باشد به زبان ساده می توان گفت عبور شمش از بین دو غلطک و کاهش سطح مقطع شمش یا شکل گیری شمش بر اساس شکل غلطک (شکل ۱ - ۳). در عملیات نورد سرد ، شمش با دمایی کمتر از $1/3$ دمای ذوب فلز نورد می شود در حالیکه در عملیات نورد گرم شمش تا دمایی حدود 1370°C گرم می شود و سپس نورد می گردد. در عملیات نورد گرم احتمال دارد که چند حالت زیر رخ دهد :

- ۱ - تولید ورق : شمش به کمک نورد به تختال مسطح تبدیل شده و سپس با نورد بیشتر به ورق یا صفحه تبدیل می شود.
 - ۲ - تولید ریل و مقاطع ساختمانی : شمش به کمک نورد به مقطع مستطیل شکل که شمشه نام دارد ، تبدیل می شود و سپس با نورد بیشتر به ریل یا مقاطع ساختمانی تبدیل می شود.
 - ۳ - تولید میل گرد ، میله و لوله های بدون درز : شمش با نورد به شمشال با مقطع مستطیل شکل تبدیل شده و با نورد بیشتر به انواع میله ، میلگرد و لوله تبدیل می گردد.
- در پایان شکل گیری قطعه به کمک عملیات نورد گرم چند مرحله نورد سرد نیز انجام می شود. این امر برای نهایی کردن ابعاد و سطح قطعه و همچنین افزایش استحکام در سطح قطعه می باشد. لذا می توان هدف اصلی نورد سرد را

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

افزایش استحکام محصولات نورد شده به کمک کارسرد عنوان کرد. عیب مهمی که در حین نورد به وجود می آید و برروی خواص جوشکاری تاثیر مستقیم دارد لایه ای شدن یا (Lamination) می باشد. این عیب در اثر حضور ناخالصی های زورذوبی همچون FeS و MnS که در ابتدا کروی بوده و در طی نورد به شکل لایه ای در می آیند به وجود می آید. برای جلوگیری از پارگی قطعات جوشکاری شده در اثر حضور این ناخالصی ها تست مواد اولیه جوش الزامی است.

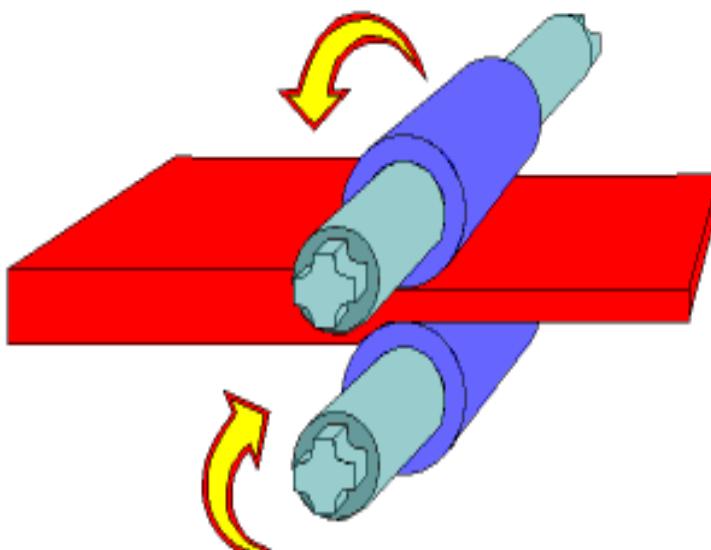

انواع فولادها

آلیاژهای آهنی تولید شده با روش‌های مختلف بر اساس مقدار کربن موجود در آنها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند چراکه در صد کربن به علت تاثیر مستقیم بر خواص مکانیکی و فیزیکی بهترین فاکتور برای تقسیم بندی است :

۱ - فولاد با $1/7\text{ - }1/25\%$ کربن ۲ - چدن با درصد کربن بیش از $1/7\%$

در حال حاضر همزمان با پیشرفت صنعت و توسعه روش‌های تولید ، انواع بسیار زیادی از فولادها تولید می شود. فولاد به دلیل خواص مناسبی همچون استحکام خیلی خوب ، مقاومت به ضربه خوب ، تولید ارزان و راحت پرکاربردترین آلیاژ موجود در صنعت می باشد که این خواص مناسب به افزایش کربن به آهن به عنوان عنصر اصلی آلیاژی و بهبود خواص آهن بر می گردد. به گونه ای که استحکام آن را $10\text{ - }100$ تا برابر افزایش می دهد. اما به خاطر داشته باشید که میزان افزایش کربن به آهن دارای محدودیت است چرا که در بالاترین مقدار آهن تنها $6/67\%$ کربن را می تواند در خود پذیرد. اکثریت فولادها قابلیت بسیار خوبی برای جوشکاری دارند و در اکثر روش‌های جوشکاری می توان از آنها استفاده کرد به نحوی که با انتخاب الکترود مناسب و روش صحیح می توان آنها را به راحتی جوش داد. به علت تاثیر قابل توجه افزایش کربن در خواص فولاد مهمترین تقسیم بندی فولادها بر اساس میزان کربن انجام شده است. افزایش کربن در فولاد خواصی را بوجود می آورد که نمونه هایی از آن در زیر آورده شده است.

- ۱ - نقطه ذوب فولاد را کاهش می دهد.
- ۲ - افزایش سختی ، شکنندگی و تردی فولاد
- ۳ - افزایش مقاومت در برابر خوردگی

۶- افزایش قیمت فولاد

۵- اعمال حرارت بر فولاد راحت‌تر می‌شود.

فولاد کم کربن یا فولاد ساختمانی

این فولاد با 0.25% - کربن کمترین مقدار کربن را در بین انواع فولادها دارد لذا آلیاژی نرم، انعطاف پذیر و در عین حال با استحکام مناسب می‌باشد که کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارد مانند: مقاطع ساختمانی، قطعات صنعتی، مغزی اکثر الکترودها و ... به لحاظ درصد کم کربن، جوشکاری این دسته از فولادها آسان بوده و تقریباً با تمام روش‌های جوشکاری می‌توان آنها را بدون رعایت موارد احتیاطی جوش داد. در مقابل به علت درصد کربن کم نمی‌توان عملیات حرارتی سخت کردن را برروی آنها انجام داد.

فولاد کربن متوسط

فولادهایی که در این دسته قرار می‌گیرند معمولاً حدود $0.25\% - 0.55\%$ کربن دارند و خواص مکانیکی آنها بهتر از فولادهای ساختمانی می‌باشد. با توجه به درصد کربن موجود در این فولادها در فرآیند جوشکاری آنها باید تمهیدات و پیش نیازهایی را در نظر گرفت. عدم رعایت اصول اولیه برای جوشکاری این فولادها با ایجاد ترکهای ریز در ناحیه جوش خورده همراه خواهد بود.

فولاد پرکربن

کربن موجود در این فولادها در حدود $1.7\% - 5.5\%$ می‌باشد و به لحاظ درصد کربن نسبتاً بالا، فولادهایی سخت و با استحکام هستند و معمولاً در مواردی همچون ابزار سازی، قالب سازی، ساخت فولادهای آبدیده کاربرد دارند. جوشکاری این فولادها به لحاظ حضور درصد کربن بالا، سخت می‌باشد و باید با روش‌های مخصوص، الکترودهای مخصوص و فراهم آوردن مقدماتی مبادرت به جوشکاری آنها نمود. جوش حاصل از جوشکاری این فولادها دارای خواصی مانند سختی و شکنندگی می‌باشد. این دسته از فولادها را با نام فولادهای ابزار نیز می‌شناسند و در ساخت قطعاتی مانند سوهان، اره، حدیده، قلاویز و بکار می‌روند.

فولاد آلیاژی

این دسته از فولادها که بر اساس درصد عناصر آلیاژی موجود در فولاد به دو دسته کم آلیاژ (مقدار مجموع عناصر آلیاژی کمتر از 0.5%) و پرآلیاژ (مقدار مجموع عناصر آلیاژی بیشتر از 0.5%) تقسیم می‌شوند از طریق افزایش یکسری عناصر مانند کرم، نیکل، تنگستن، کبات، وانادیوم، مولیبden و منگنز به فولاد تهیه می‌گردند. هدف اصلی این افزایش بهبود خواص فولادهای معمولی یا فولادهای کربنی و تامین نیازهای صنعتی می‌باشد. به عنوان نمونه افزایش کرم به تنهایی و یا افزایش کرم و نیکل به طور همزمان به فولاد باعث افزایش مقاومت به خوردگی و زنگ زدگی فولاد می‌شود و یا افزایش تنگستن به فولاد مقاومت به سایش را در آن بالا می‌برد. از آنجاییکه خواص فولادهای آلیاژی بر اساس نوع و مقدار عنصر آلیاژی تغییر می‌کند فرآیند و تکنیک جوشکاری هر یک با دیگری متفاوت است. به عنوان مثال از بین فولاد زنگ نزن، فولاد فنر، فولاد SPK و فولاد ضد سایش که جز فولادهای

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

آلیاژی هستند جوشکاری فولاد زنگ نزن (استیل) با روش قوس دستی و به وسیله الکترود زنگ نزن (استیل) ، روش **TIG** و روش **MIG** بیشترین عمومیت را دارد. در خانواده فولادهای زنگ نزن آلیاژ دارای ۱۸٪ کروم و ۰.۸٪ نیکل به فولاد زنگ نزن نگیر و آلیاژ دارای ۱۸٪ کروم به فولاد زنگ نزن بگیر معروف هستند.

چند نکته در مورد جوشکاری فولاد آلیاژی

۱- فاصله درز اتصال در جوشکاری فولاد آلیاژی کمتر از فاصله درز اتصال در فولاد ساده کربنی در حالت مشابه است.

۲- قبل از جوشکاری و بسته به ترکیب شیمیایی ، قطعات فولاد آلیاژی باید تا حدود $300^{\circ}C - 400^{\circ}C$ پیش گرم شوند. (دمای پیش گرمایش-حین جوشکاری و پس از جوشکاری صرفا بر اساس استانداردها و متناسب با جنس آلیاژ تعیین شود)

۳- انتخاب درست الکترود که از نظر نوع پوشش و اندازه آن باید با جنس و ضخامت فولاد مورد جوشکاری متناسب باشد.

۴- شدت جریان جوشکاری برای فولاد آلیاژی کمتر از فولاد ساده کربنی در حالت مشابه است.

۵- در جوشکاری فولادهای آلیاژی سرعت حرکت دست در پاس نفوذی کمتر از فولادهای ساده کربنی بوده و سعی می شود تا شکل گرده محدب باشد.

تأثیر عناصر آلیاژی بر خواص فولاد

۱- منگنز : وجود منگنز در فولاد باعث افزایش سختی توام با افزایش استحکام و نرمی می شود به طوریکه می توان فولاد را تراش داد. افزایش نیکل یا کرم و یا هر دوی آنها نیز چنین خاصیتی دارد.

۲- نیکل : اضافه کردن نیکل بدون تاثیر بر چکش خواری فولاد استحکام آنرا افزایش داده و با افزایش $25\% - 35\%$ کروم به فولاد ، مقاومت به خوردگی به طور چشم گیری افزایش می یابد.

۳- وانادیوم : این عنصر فولاد را برای آب دادن و سخت کردن سطحی آماده می کند.

۴- تنگستن : این عنصر مقاومت به سایش فولاد را بسیار افزایش داده و لذا برای ساخت ابزار و متنه از آن استفاده می شود.

۵- کبالت : مقاومت حرارتی فولاد را افزایش و در مواردی که در اثر سایش حرارت تولید می شود در فولاد کاربرد دارد.

۶- مس : مقاومت به خوردگی فولاد را در اتمسفر افزایش داده و هیچگونه تاثیری بر خواص جوشکاری ذوبی فولاد ندارد.

۷- سرب : به طور قابل ملاحظه ای قابلیت ماشین کاری فولاد را افزایش می دهد.

- ۸- سیلیسیم : مقدار این عنصر در فولاد حدود $0.05\text{--}0.30\%$ درصد است که تاثیر کمی بر ساختمان و خواص مکانیکی فولاد دارد و بیشتر نقش اکسیژن زدا را بازی می کند.
- ۹- مولیبدن : این عنصر همزمان با افزایش سختی پذیری فولاد ، مقاومت حرارتی آنرا نیز بالا می برد.
- ۱۰- آلمینیوم : در کنار عمل اکسیژن زدایی این عنصر در فولاد ، ریز دانگی آستنیتی و افزایش خاصیت نیترورور کردن نیز از تاثیرات آلمینیوم است.

نامگذاری فولادهای ساده کربنی

فولادهای ساده کربنی بسته به نوع و کاربرد آنها ، در چند سیستم مختلف نام گذاری می شوند. بنابراین یک نام گذاری واحد که در تمام فولادهای ساده کربنی به کار رود وجود ندارد. سه سیستم **AISI** و **ASTM** و **DIN** سیستمها یی هستند که بیشتر بکار می روند. به لحاظ کاربردی بودن دو سیستم **DIN** (استاندارد آلمان) و **AISI** (استاندارد آمریکا) در این مبحث به این دو استاندارد اشاره می شود.

نام گذاری فولاد ساده کربنی در سیستم AISI

این سیستم در مورد نامگذاری میلگردهای نورد سرد و گرم ، سیم ها ، میله ها ، و لوله های بدون درز و محصولات نیمه تمام آهنگری به کار می رود. این سیستم برای شناسائی فولادهای مختلف از درصد کربن موجود در فولاد کمک میگیرد به این صورت که برای نام گذاری از چهار عدد استفاده می شود که اگر دو عدد اول ۱۰ باشد مشخص کننده فولاد ساده کربنی است. هر یک از اعداد ۲۰ و ۳۰ و به یک نوع فولاد آلیاژی خاص اشاره دارد که شرح کامل آن در جدول صفحه بعد آمده است. دو رقم بعدی مشخص کننده درصد کربن می باشد که با تقسیم بر عدد ۱۰۰ درصد واقعی کربن را نشان می دهد. به عنوان مثال فولاد ۱۰۲۰ فولاد ساده کربنی با 2.0% کربن می باشد. نکته قابل توجه در این سیستم نام گذاری این است که اگر درصد عناصر آلیاژی در فولاد کمتر از یک درصد باشد مقدار آن را صفر در نظر می گیرند. در کنار اعداد ذکر شده ممکن است حروفی نیز بکار رود که تعدادی از آنها به شرح زیر است :

- B** : فولاد آلیاژی زیمنس - مارتین
- C** : فولاد بازی زیمنس - مارتین
- E** : فولاد کربن دار یا فولاد آلیاژی کوره بلند

نام گذاری فولاد ساده کربنی در سیستم DIN

در این سیستم از یک نام چند قسمتی برای نام گذاری فولادهای کربنی ، کم آلیاژی و آلیاژی استفاده شده و برای هر گروه هم علامت خاصی در نظر گرفته می شود. برای نام گذاری فولادهای کربنی ، عالیمی به شرح زیر کاربرد دارد :

- CM** : فولادهای با قابلیت ماشین کاری یا خوش تراش **St** : فولاد نورد شده
- CF** : فولادهای دارای قابلیت عملیات حرارتی کلی **GS** : فولادهای ریخته شده
- CK** : فولادهای پرکربن با فسفر و گوگرد بسیار کم **CQ** : فولادهای کم کربن با قابلیت کوئینچ و تمپر

اعدادی که بعد از این حروف قرار می‌گیرند با ضرب ب 1000 استحکام کششی فولاد را بر اساس واحد **psi** نشان می‌دهد.

مثال : **St37** فولاد کربنی نورد شده ای با 37000 psi استحکام کششی

انواع چدن

به لحاظ بسیاری از خواص مناسب و قابل توجه، چدن پس از فولاد مهم ترین آلیاژ صنعتی می‌باشد. چدنها آلیاژهایی دارای $4/5 - 1/7$ % کربن و مقدار $3 - 5/0$ % سیلیسیم هستند که برای کنترل برخی از خواص حدود $1/3 - 2/0$ % متغیر در آنها مشاهده می‌شود. خواص مناسبی مانند مقاومت به ضربه، استحکام مناسب، چرمگی خوب، لرزه پذیری عالی، هزینه کم تولید و انعطاف پذیری مناسب در تولید قطعات بزرگ و کوچک، باعث شده تا چدنها به طور وسیعی مورد توجه قرار گیرند. همچون فولادها، چدنها نیز تقسیم بندی می‌شوند اما این تقسیم بندی بیشتر بر اساس شکل کربن و نوع زمینه چدن صورت می‌گیرد.

چدن سفید

از آنجائیکه سطح مقطع شکست این چدن سفید رنگ است به آن چدن سفید می‌گویند و کربن موجود در آن به صورت ترکیب با آن یا کربن ترکیبی (سمانتیت) می‌باشد. از خواص این نوع چدن می‌توان به مقاومت به سایش خوب، سختی مناسب و استحکام قابل قبول اشاره کرد. اما در مقابل این خواص خوب این دسته از چدنها هیچگاه جوشکاری نمی‌شوند. یکی از دلایل مهم عدم جوشکاری چدن سفید انتقاض زیاد در حین انجماد است که احتمال وقوع عیوب زیادی همچون ترک را در جوش افزایش می‌دهد. درصد سیلیسیم در چدن سفید کمتر از 1% است. لذا کربن توانایی آزاد شدن و ایجاد گرافیت آزاد را نداشته و به صورت ترکیبی در می‌آید.

چدن خاکستری

برخلاف چدن سفید در چدن خاکستری کربن به شکل آزاد و یا گرافیت رشتہ ای وجود دارد. نام گذاری این نوع چدن نیز همانند چدن سفید بر اساس رنگ سطح مقطع شکست می‌باشد چرا که رنگ سطح مقطع آن به رنگ خاکستری تیره است. این چدن با توجه به سهولت و هزینه‌های کم تولید و بسیاری از خواص مناسب دیگر پرکاربردترین نوع چدن به حساب می‌آید. خواصی همچون استحکام خیلی خوب، چرمگی خوب، مقاومت به ضربه عالی و قابلیت ماشیکاری خوب باعث شده تا این آلیاژ در بسیاری از کاربردهای مهندسی مورد توجه قرار گیرد. مانند دیگر چدنها، ریخته گری رایج ترین روش تولید این نوع چدنها است. عامل اصلی تبدیل کربن از حالت ترکیبی به حالت آزاد یا گرافیت در چدن خاکستری سیلیسیم می‌باشد. به عبارت دیگر عنصری مانند سیلیسیم و آلمینیوم و عناصر گرافیت زا هستند. دقت داشته باشید که لایه‌ها و رشتہ‌های گرافیت در چدنها به عنوان نقطه ضعف محسوب می‌شوند لذا برای رسیدن به خواص مکانیکی مناسب باید مقدار گرافیت در حداقل مقدار خود اندازه آنها حتی الامکان کوچک و توزیع آنها

یکنواخت باشد. به لحاظ احتمال ترکیب کربن آزاد با آهن و تشکیل فازهای ترد و شکننده، جوشکاری این نوع چدنها همراه با یکسری موارد احتیاطی است که در فصل پانزدهم به آن اشاره شده است.

چدن نشکن یا داکتیل

همانند چدن خاکستری کربن در این نوع چدن به صورت آزاد ولی نه به شکل رشتہ ای بلکه به شکل کروی وجود دارد. در این نوع چدن علاوه بر سیلیسیم عنصر منیزیم باعث کروی کردن کربن می‌شود. همانطور که از نام این چدن پیداست این چدن علاوه بر دارا بودن خواص مناسب چدن خاکستری از مقاومت به ضربه بسیار عالی نیز برخوردار است. خواص این چدن با اندازه کره‌های گرافیت و نحوه توزیع آنها ارتباط مستقیم دارد. در میان انواع چدنها، چدن نشکن مناسب ترین چدن برای جوشکاری است.

چدن با گرافیت فشرده

با توجه به شکل گرافیت در این چدن، خواص این آلیاژ مابین چدن خاکستری و چدن نشکن قرار دارد چرا که گرافیت در آن به شکل رشتہ ای فشرده یا متمرکز دیده می‌شود. به عبارت دیگر در این نوع چدن گرافیت مانند چدن خکستری در تمام زمینه توزیع نشده و در مناطق مختلف تجمع نموده است. از طرفی تمرکز گرافیت به نحوی نیست که به شکل کروی درآید. به احتمال زیاد این چدن به علت کمبود میزان منیزیم طی فرآیند تولید چدن نشکن به وجود آمده است.

چدن مالیبل یا چدن چکش خوار

به علت ضعف برخی از خواص چدن سفید به کمک یک فرآیند عملیات حرارتی چند مرحله‌ای و طولانی چدن سفید به چدن چکش خوار تبدیل می‌شود که در اصطلاح به این آلیاژ چدن مالیبل یا چدن قیچی می‌گویند. گرافیت در این چدن به صورت ذرات کروی برفکی شکل است. مهم ترین خاصیت این نوع چدن مقاومت به ضربه خوب آن به خصوص در مقایسه با چدن خاکستری است.

چدن آلیاژی

در توضیح فولادهای آلیاژی عنوان شد که هدف اصلی افزایش عناصر آلیاژی به فولادها بهبود خواص فولادهای معمولی و تامین نیازهای صنعتی است. به دلیل مشابه برخی عناصر آلیاژی مانند کروم، نیکل، کبالت و ... به چدنها افزوده می‌شود تا چدنها آلیاژی با خواصی ویژه به دست آید. چدنها آلیاژی می‌توانند با افزایش عناصر آلیاژی به هر یک از انواع چدنها به دست آید. مانند چدنها نسوز و چدنها نای هارد

خواص فلزات

برای شناخت و بکارگیری فلزات مختلف لازم است تا به خواص مختلف آنها از جنبه‌های گوناگونی پرداخت یا به عبارت دقیق‌تر، بررسی خواص فلزات از جنبه‌های فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و حتی جوشکاری لازم به نظر می‌رسد. در میان تمامی فلزات بررسی خواص فلزات و آلیاژهایی چون انواع فولادها، انواع چدنها، آلومینیوم و آلیاژهای

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

آن و مس آلیاژهای آن به خاطر کاربرد فراوان مهمتر می‌باشد. لذا در طی توضیح خواص فلزات به خواص این آلیاژها اشاره بیشتری خواهد شد. (به خصوص فولادها) با اطلاع از خواص فلزات و با استفاده از روش‌های ساده می‌توان بسیاری از فلزات را از هم تمیز داد. کمک گرفتن از خواصی چون رنگ قطعه، سبکی یا سنگینی قطعه، رنگ سطح مقطع شکست، صدای ضربه، جذب شدن یا نشدن به آهنربا و در این راه به ما کمک می‌کند. به عنوان مثال فلز خالص مس را از رنگ قرمز آن و آلیاژ برنج را از رنگ زرد آن می‌توان شناخت یا چدن سفید را از رنگ سفید سطح مقطع شکست و چدن خاکستری را از رنگ تیره سطح مقطع شکست می‌توان تفکیک کرد. چدن و فولاد را هم به راحتی با استفاده از آزمون صدا می‌توان از هم جدا کرد.

خواص فیزیکی

در زمینه خواص فیزیکی فلزات به طور خلاصه به کیتیهایی همچون نقطه ذوب، چگالی یا جرم حجمی، قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی خواهیم پرداخت که شرح کامل آنها در جداول زیر آمده است.

قابلیت هدایت حرارتی و الکتریکی

هدایت حرارتی مس = ۱۰۰	هدایت الکتریکی مس = ۱۰۰	نام فلز
۱۰۸	۱۰۶	نقره
۱۰۰	۱۰۰	مس
۷۶	۷۲	طلاء
۵۶	۶۲	آلومینیوم
۱۳ - ۱۷	۱۳ - ۱۷	فولاد
۱۸	۱۶	چدن

درجه حرارت ذوب و چگالی برخی فلزات

ردیف	نام فلز یا آلیاژ	جرم حجمی g/cm^3	درجه ذوب ($^{\circ}\text{C}$)
۱	آهن خام	۷/۲ - ۷/۵	۱۳۰۰
۲	فولاد ساختمانی	۷/۸	۱۴۰۰
۳	چدن خاکستری	۷/۳	۱۲۰۰ - ۱۳۰۰
۴	چدن چکش خوار	۷/۳	۱۲۰۰ - ۱۳۰۰
۵	فولاد ریخته گری	۷/۸۵	۱۶۰۰
۶	مس	۸/۹	۱۰۸۳
۷	سرپ	۱۱/۴	۳۲۷
۸	روی	۷/۱۴	۴۱۹
۹	برنج	۸/۵	۹۸۰
۱۰	آلومینیوم	۲/۷	۶۶۰
۱۱	آلیاژهای آلومینیوم	۲/۶ - ۲/۸	۵۷۰
۱۲	آلیاژهای منزیم	۱/۸	۶۵۵

آزمون شناخت فلزات

الف) تشخیص از راه رنگ آلیاژ

بسیاری از فلزات خالص و آلیاژها را می‌توان از طریق رنگ ظاهری و یا رنگ سطح مقطع شکست شناسایی کرد. به عنوان مثال رنگ ظاهری مس قرمز و رنگ ظاهری برنج زرد است. تعدادی از رنگهای سطح مقطع شکست در جدول ۱-۴ آمده است.

جدول ۱-۴ - رنگ سطح مقطع شکست برخی فلزات

فلز	رنگ سطح مقطع شکست	ردیف
چدن سفید	سفید نقره ای	۱
چدن خاکستری	خاکستری تیره	۲
چدن چکش خوار	خاکستری تیره	۳
آهن نرم	خاکستری براق	۴
فولاد کم کربن	خاکستری براق	۵
فولاد پر کربن	خاکستری خیلی براق	۶
فولاد ریختگی	خاکستری براق	۷


ب) آزمون صدا

دو قطعه هم اندازه از چدن خاکستری یا نشکن و فولاد کم کربن یا کربن متوسط را از یک ارتفاع یکسان رها کنید. از مقایسه صدای برخورد قطعات با زمین می‌توان جنس آنها را تشخیص داد. فولاد با صدای زیر و شکننده به زمین برخورد می‌کند اما چدن با صدای بم و خفه به زمین می‌خورد. قابل ذکر است که صدای برخورد چدن سفید به زمین هم مانند فولاد است. روش دیگری هم در مورد تشخیص فولاد و چدن وجود دارد و آن هم لمس سطح مقطع شکست است. چنانچه سطح مقطع شکست دانه دانه بود و انگشت را سیاه کرد آلیاژ چدن است و اگر سطح مقطع شکست صاف بود و انگشت را سیاه نکرد فولاد می‌باشد.

ج) آزمون جرقه

انجام این آزمون نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. به بیان ساده، این آزمون به کمک تماس قطعه کار با سنگ فرز و بررسی شکل جرقه آن انجام می‌شود. اگر این آزمون ببروی فولاد کم کربن انجام شود جرقه‌های حاصل دارای دنباله‌های بلند و همراه با انشعاب است شکل ذرات جرقه، سوزنی شکل با انتهای ستاره‌ای می‌باشد. اگر در این آزمایش با انشعابات و پرشهای سوزنی شکل بیشتری برخورد کردید بدانید که درصد کربن کمی افزایش یافته و فولاد کربن متوسط را آزمون می‌کنید. جرقه‌های حاصل از سنگ زنی فولاد پرکربن سفید رنگ به همراه ذرات سوزنی فراوانی است. در آزمون جرقه بر روی فولادهای کم آلیاژ، جرقه‌هایی شبیه جرقه‌های فولاد کم کربن با طول کمتر به دست می‌آید. چنانچه هدف از انجام آزمون جرقه مقایسه فولاد با چدن باشد ذرات فولاد به رنگ زرد روشن، به شکل

ستاره و با طول ۷۰ - ۶۵ سانتی متر می باشد اما ذرات جرقه چدن مثلثی شکل ، نارنجی رنگ و به طول ۳۰ - ۳۵ سانتی متر می باشد.

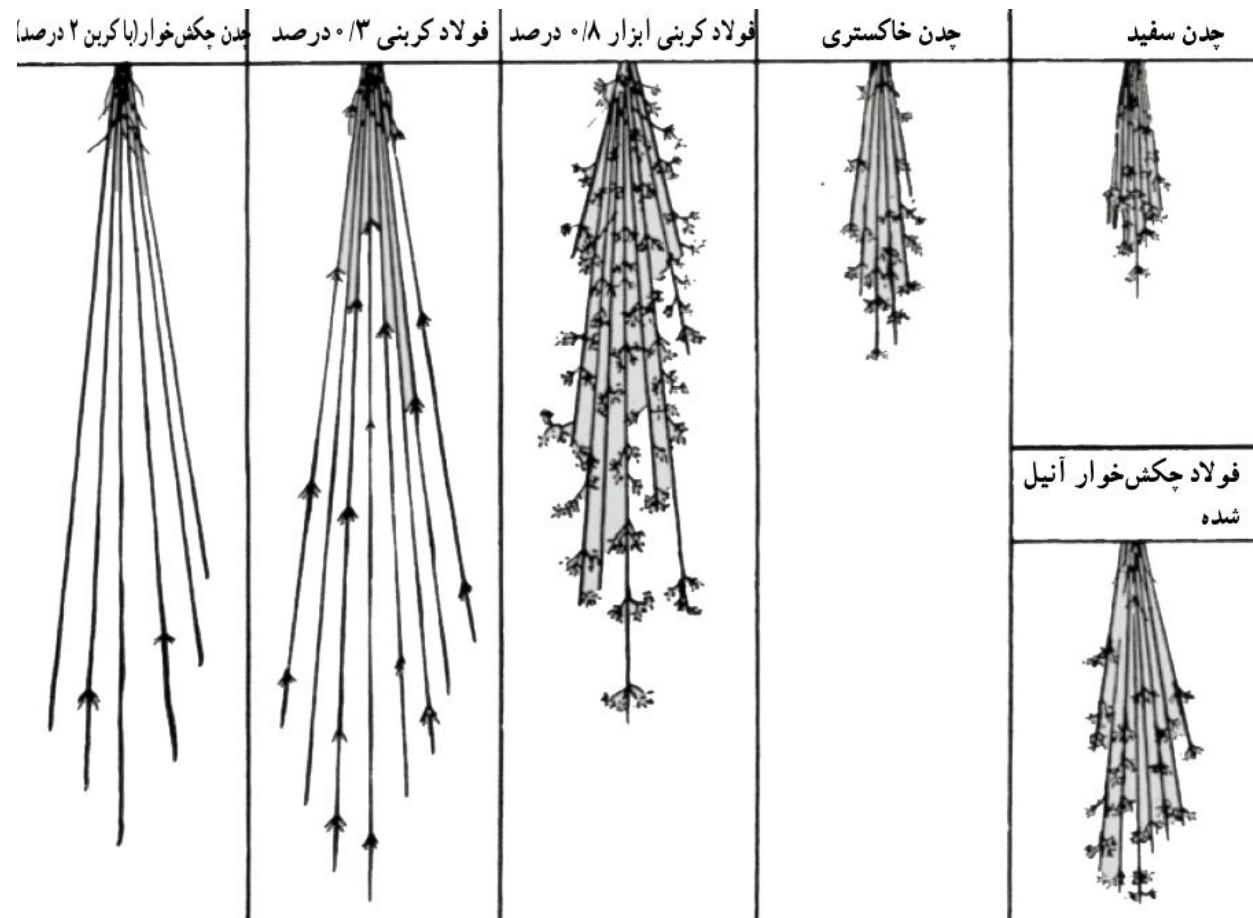

خواص مکانیکی

در این بخش به خواصی پرداخته می شود که نقش مهمی در طراحی های صنعتی و انتخاب مواد برای یک کاربرد مشخص دارند. خواص مکانیکی فلزات خواصی هستند که فلزات در مقابل انواع نیروها از خود نشان می دهند و با فرآیندهایی مثل آلیاژسازی ، عملیات حرارتی و کار سرد می توان مقدار آنها را تغییر داد. استحکام کششی ، استحکام فشاری ، سختی و از جمله این خواص هستند.

الف) استحکام کششی

این کمیت در مقایسه فلزات با یکدیگر کاربرد وسیعی دارد و به زبان ساده عبارت است از مقاومت فلزات در مقابل نیروهای کششی یا به طور دقیق تر میزان نیروی کششی که یک فلز تا مرحله شکست تحمل می کند. در زمینه استحکام کششی ، فولادها دارای خواص مناسبی هستند. در میان فولادها نیز ، فولاد نرم یا فولاد ساختمانی به لحاظ درصد کم کربن دارای استحکام خیلی خوبی است. پس از فولادها ، چدن خاکستری ، آلیاژهای آلومینیوم و بعد از آنها مس و آلیاژهای آن دارای استحکام کششی مناسبی هستند. واحد اندازه گیری این کمیت **Mpa** یا **psi** می باشد.

ب) استحکام فشاری

این کمیت که بیشتر در مورد غیرفلزاتی همچون سرامیکها کاربرد دارد عبارت است از تحمل مواد در مقابل نیروهای فشاری که تا حد از هم پاشیدگی ماده ادامه خواهد داشت. مواد و فازهای سخت و شکننده معمولاً دارای استحکام فشاری مناسبی هستند چدن سفید .

ج) سختی

این کمیت یکی از کاربردی ترین خواص مکانیکی است که در شناخت و آزمایش فلزات کاربرد فراوان دارد. سختی عبارت است از مقاومت یک فلز در مقابل ورود و نفوذ یک جسم خارجی مانند سمبه ، مته و سوزن خط کشی. سختی را که با واحدهایی همچون ویکرز ، برینل و راکول اندازه گیری می کنند رابطه مستقیمی با مقاومت به سایش دارد. به عبارت دیگر هر فلز یا آلیاژ و یا فازی که مقاومت به سایش خوبی داشته باشد سختی آن نیز بالاست. فولادهای آبدیده (کربن متوسط و پرکربن) انواع فولادهای آلیاژی تنگستن دار (ضد سایش) و چدن سفید از این دسته هستند.

د) مقاومت به سایش

به زبان ساده مقاومت به سایش مقاومت فلز در مقابل براده برداری است. همان طور که در قسمت سختی گفته شد مقاومت به سایش رابطه مستقیمی با سختی دارد و می توان این گونه بیان کرد که هر فلز یا آلیاژی که سختی بالایی داشته باشد مقاومت به سایش خوبی نیز دارد.

ه) مقاومت به ضربه

مقاومت هر ماده در مقابل اعمال نیروهای ناگهانی را مقاومت به ضربه گویند که مقدار آن رابطه مستقیمی با میزان استحکام کششی و استحکام تسلیم یا ناحیه زیر منحنی تنش و کرنش دارد. لذا اکثریت فلزهایی که دارای استحکام

بالایی هستند از مقاومت به ضربه خوبی نیز برخوردار هستند. اما در مقابل ، فلزات و آلیاژها و فازهای سخت دارای مقاومت به ضربه کمی می باشند.

و) مقاومت به خوردگی

اصطلاح خوردگی را که عامه مردم به عنوان زنگ زدگی می شناسند می توان مخرب ترین عامل در از بین بردن تجهیزات فلزی دانست. این خاصیت فلزات جز خواص مکانیکی محسوب نمی شود اما به لحاظ توجه فراوانی که به آن می شود در این قسمت به آن اشاره شده است. با توجه اهمیت بسیار زیاد خوردگی ساخت فلزات و آلیاژهایی که مقاومت در برابر خوردگی یا زنگ زدگی داشته باشند بسیار مفید و الزامی است. فلزات بسته به میزان مقاومت به خوردگی ، نسبت به یکی از محیطهای خورنده حساس هستند. محیطهای خورنده ای مانند هوای مرطوب ، آب ، آب نمک ، انواع اسیدها و می توانند به سرعت بر روی فلز اثر خورنده ایجاد کنند. فولادهای کربنی یا فولادهای معمولی به راحتی در هوای مرطوب ، آب و دیگر محیطهای خورنده زنگ می زنند. برای از بین بردن این نقیصه با افزایش عناصر آلیاژی مانند کروم و نیکل آلیاژهای مقاوم به خوردگی تولید می شود که به نام فولادهای زنگ نزن یا شناخته می شوند. **Stainless Steel**

قابلیت جوشکاری

قابلیت جوشکاری خاصیتی از خواص قطعات فلزی است که به جنس فلز و روش انجام عملیات جوشکاری بستگی دارد. مواد مختلف براساس قابلیت جوشکاری به سه دسته قابلیت خوب ، قابلیت مشروط و نامناسب تقسیم می شوند که البته به کمک انتخاب طراحی مناسب می توان این قابلیت را افزایش داد. عوامل مختلفی بر قابلیت جوشکاری موثر هستند که از آن جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد.

۱ - خواص فیزیکی مثل رفتار انبساطی ، نقطه ذوب ، قابلیت هدایت حرارتی و

۲ - خواص متالورژیکی مانند وجود ناخالصی ها در فلز پایه ، اندازه دانه فلز پایه ، نوع شبکه کریستالی و

۳ - ترکیب شیمیایی فلز پایه از نظر میل به ترک گرم ، رفتار حوضچه مذاب ، سختی پذیری و

از آنجایی که فولاد پرکاربردترین آلیاژ در عملیات جوشکاری است بررسی قابلیت جوش انواع فولادها بسیار مهم می باشد. خاصیت جوش پذیری بیشتر به واسطه نحوه ایجاد اتصال و طراحی جوش تحت تاثیر قرار می گیرد. تناسب قابلیت جوشکاری با افزایش یا کاهش عناصر آلیاژی و میزان ناخالصی به خصوص در فولاد یک امر قطعی است. در زمینه جوشکاری فولادهای غیرآلیاژی یک قانون کلی حاکم است. بر اساس این قانون هر چه درصد کربن فولاد کمتر باشد جوشکاری آن راحت تر است و به طبع با افزایش درصد کربن جوشکاری آن مشکل تر می شود. بنابراین در جوشکاری فولادها و چدنها تعیین کننده اصلی درصد کربن است.

به علت بالا بودن درصد کربن در فولادهای پرکربن یا چدنها جوشکاری آنها با یک سری عملیاتهای جانبی همراه بوده و جوشکاری آنها باید با روشهای مخصوص و الکترودهای ویژه انجام شود. چراکه قابلیت جوش در جوشکاری

ذوبی و فشاری متناسب با درجه حرارت ورودی به محل جوش تغییر می کند. به عنوان مثال برای جوشکاری چدنهاخاکستری یا چدنها نیاز به یک عملیات پیشگرم (حرارت دادن قبل از جوشکاری) و یک عملیات پس گرم کردن (حرارت دادن بعد از جوشکاری) می باشد این در حالی است که فولاد کم کربن بدون هیچ گونه عملیات خاص و با اکثر روشها، جوشکاری می شود. در کنار نقش تعیین کننده درصد کربن برای جوشکاری فولاد و چدن عناصر آلیاژی به خصوص در فولادهای آلیاژی نیز نقش مهمی در قابلیت جوشکاری دارند. به منظور بررسی قابلیت جوش پذیری فولادها سه حالت وجود دارد:

- الف) بررسی جوش پذیری فولادهای غیرآلیاژی: در صورتی که درصد کربن این فولادها $C \leq 0.22\%$ باشد قابلیت جوش مناسب است اما اگر درصد کربن بین $0.22\% - 0.4\%$ باشد جوشکاری مشروط انجام می شود.
- ب) ارزشیابی جوش پذیری فولادهای کم آلیاژ: چنانچه درصد کربن معادل $0.4\% \leq C_{eq}$ باشد جوش پذیری این فولادها قابل ارزیابی است اما اگر $0.4\% < C_{eq}$ باشد یا باید قطعه را پیش گرم کرد و یا مقدار انرژی حرارتی را افزایش داد.

$$C_{eq} = \%C + (\%Mn / 6) + (\%Cr + \%Mo + \%V / 5) + (\%Ni + \%Cu + \%Si / 15)$$

ج) بررسی جوش پذیری فولادهای پرآلیاژ: جوش پذیری این فولاد براساس میزان کروم و نیکل معادل بررسی می گردد.

عملیات حرارتی

عملیات حرارتی به فرآیند حرارتی گفته می شود که قطعات برای رسیدن به اهدافی مانند افزایش استحکام، تغییر فاز، افزایش سختی سطحی، تنش زدایی و یا یکسان سازی خواص در تمام نقاط قطعه در حالت جامد با یک سرعت مشخص حرارت دیده و سپس با یک سرعت معین سرد می شوند. دمای عملیات حرارتی روی آلیاژها و فلزات و به خصوص فولاد بسته به نوع و هدف عملیات و ترکیب شیمیایی متغیر است ولی به طور حتم در زیر دمای ذوب آلیاژ می باشد. عملیات های حرارتی که در قطعات جوشکاری شده کاربرد دارد معمولاً از نوع پیش گرم و پس گرم یا تنش زدایی می باشد که ممکن است درباره تمام آلیاژهای آهنی و غیرآهنی بسته به ترکیب شیمیایی بکار رود. عملیات پیش گرم با هدف جلوگیری از تشکیل فازهای ترد و شکننده و یا برهم خوردن ترکیب شیمیایی در محل جوش انجام می شود. عملیات تنش زدایی نیز جهت کاهش تنشهای انقباضی ناشی از انجام سریع و سرد و گرم شدن قطعه مورد جوشکاری اجرا می شود. برای اجرای عملیات تنش زدایی، قطعه تا زیر دمای بحرانی حرارت دیده، مدتی در این حرارت نگه داشته می شود و سپس به آرامی سرد می گردد. جدا از این دو نوع عملیات حرارتی که بیشتر بر روی قطعات جوشکاری شده انجام می شود عملیات های مختلف حرارتی دیگری نیز وجود دارد که دو نمونه آن در زیر آورده شده است. این دو نوع عملیات حرارتی بیشتر بر روی فولادها کاربرد دارد.

- ۱ - عملیات حرارتی آبدهی یا سخت کردن سطحی که در آن قطعه فولادی تا دمای سرخ شدن یا منطقه آستینیته حرارت داده می شود و بلا فاصله در آب یا روغن فرو رفته و سریع سرد می شود. با این کار سطح قطعه سخت و ضدسایش می شود. این امر در اثر بوجود آمدن فاز ناپایدار ماتنزیت و یا بینیت می باشد.
- ۲ - عملیات حرارتی نرماله کردن : در حین فرآیند تولید بسته به عملیات‌های مختلفی که بر روی قطعه انجام می شود امکان دارد خواص درونی قطعه در تمام نقاط آن یکسان نباشد لذا با استفاده از این عملیات حرارتی خواص درونی را در تمام قطعه یکسان یا همگن می کنند. در این روش قطعه در کوره تا منطقه آستینیته حرارت می بیند و سپس بسیار آهسته سرد می شود.(در اکثر موارد درون کوره سرد می شود.)

معرفی چند آلیاژ مهم

- ۱ - فولاد و چدن که به تفسیر به معرفی آنها پرداخته شد. اما این نکته قابل ذکر است که صنعت فولاد سازی در هر کشور یکی از صنایع مادر محسوب می شود و یکی از معیارهای رشد صنعتی در یک کشور کیفیت و کیفیت تولید این آلیاژ می باشد.
- ۲ - برنج : این آلیاژ ترکیبی از مس (حداقل ۵۰٪) و روی با ترکیب‌های مختلف است که بسته به مقدار مس ، رنگ آن از برنج قرمز تا برنج زرد متغیر است. این آلیاژ نرم و شکل پذیر است و هرچه درصد مس بیشتر باشد قابلیت تغییر فرم نیز بدون براده برداری افزایش می یابد. برنج مقاومت خوبی در برابر خوردگی دارد لذا در کاربردهای زیر قابل مصرف است : شیر آلات ، سرپیچ لامپها ، رادیاتور ماشین
- ۳ - برنز : از ترکیب مس با ۵ عنصر آلیاژی انواع برنز به وجود می آید مانند (مس + قلع = برنز قلع) ، (مس + فسفر = برنز فسفر) ، (مس + الومینیوم = برنز الومینیوم) ، (مس + نیکل = برنز نیکل) و (مس + برلیم = برنز برلیم). این آلیاژها مقاومت خوردگی خوب ، استحکام کششی مناسب و مقاومت به سایش عالی دارند. لذا از آنها در ساخت پوسته یاتاقانها ، انواع نوارها ، مفتول و استفاده می شود.
- ۴ - لحیم : مهمترین آلیاژ قلع آلیاژ لحیم است که دارای ۹۰ - ۱۲ درصد قلع بوده و علاوه بر سرب فلزات دیگری مانند آنتیموان ، بیسموت ، کادمیم ، مس و نقره نیز به آن اضافه می کنند. این آلیاژ دارای دمای ذوب پائینی است و در لحیم کاری کاربرد دارد و لذا به آن آلیاژ لحیم گفته می شود.
- ۵ - سرب خشک : این آلیاژ ترکیبی از روی و الومینیوم است که به علت ترد و شکننده بودن و نزدیکی خواص آن به سرب به آن سرب خشک اطلاق می شود. به دلیل قابلیت ریخته گری خوب این آلیاژ در قالبهای تحت فشار می توان از آن در تهیه وسایل زینتی ، دستگیره ها و حروف چاپی استفاده کرد.

معرفی فرآیندهای جوشکاری

1- جوشکاری قوس الکتریکی – الکترود دستی (Manual Melting Arc Welding: MMA) (SMAW: Shielded Metal Arc Welding)

این روش اولین بار در سال ۱۸۸۱ میلادی و با استفاده از الکترودهای کربنی و پس از آن در سال ۱۸۸۵ میلادی با الکترود فولادی انجام گرفت. در هر دو حالت قوس الکتریکی بین الکترود کربنی یا فولادی و قطعه کار ایجاد می شد. به علت ناپایداری قوس الکتریکی و عدم کیفیت نهائی جوش حاصل از این روش ، مواد و ایده های جدیدی این روش را تکمیل کرد. به طوریکه الکترودهای پوشش دار با ترکیب پوشش و مغزی متفاوت جایگزین الکترودهای اولیه شد. وجود پوشش روی الکترود به کیفیت نهائی جوش و حفاظت از منطقه جوش در برابر عناصر مضر کم کرده است. طور کلی اصول اولیه این روش عبور جریان الکتریسیته از دو فلز هادی توسط یک دستگاه مولد یا مبدل برق است. هرگاه دو فلز هادی (الکترود و قطعه کار) در یک فاصله معین نسبت به یکدیگر نگه داشته شوند با عبور جریان برق ، قوس الکتریکی برقرار می شود که دارای انرژی و حرارت بسیار بالایی است. این انرژی و حرارت الکترود و قطعه کار را ذوب کرده و باعث اتصال دو قطعه می شود. روش جوشکاری قوس الکتریکی – الکترود دستی به علت مزایایی همچون سادگی انجام ، ارزانی ، قابلیت انعطاف پذیری در زمان استفاده کاربردهای فراوانی در صنعت دارد و به عنوان عمومی ترین روش جوشکاری شناخته می شود. اما در مقابل این مزایا محدودیتهایی نیز می باشد که در زمان کاربرد باید مدنظر قرار گیرد :

- ۱- کیفیت پایین جوش در مقایسه با دیگر روشها
- ۲- نرخ رسوب پایین و در نتیجه راندمان کم جوشکاری
- ۳- وابستگی شدید به مهارت جوشکار
- ۴- وجود سرباره بر روی جوش نهایی چراکه این سرباره خاصیت جذب رطوبت را دارد.
- ۵- زمان بر بودن فرآیند

2 - روش جوشکاری زیر پودری (SAW Submerged arc welding)

جوشکاری زیر پودری یکی از فرآیندهای جوشکاری قوسی با نرخ رسوب بالا می باشد که در صنایع مختلف به ویژه برای جوشکاری مخازن تحت فشار ، دیگهای بخار ، مخازن ذخیره ، لوله های قطور به صورت طولی و کشتی سازی کاربرد دارد. در این روش همانند روش قوس الکتریکی – الکترود دستی حفاظت از جوش توسط مواد پوشش انجمام می شود با این تفاوت که پوشش به شکل پودر یا **flux** و جدا از الکترود بر روی مسیر جوشکاری ریخته می شود. این مواد همانند پوشش الکترودها از مواد معدنی ساخته می شوند.

در روش زیرپودری قوس الکتریکی که از یک منبع قدرت ولتاژ ثابت (ژنراتور یا ترانسفورماتور) تامین می شود بین الکترود و قطعه کار و در زیرفضایی پوشیده شده از **flux** برقرار می شود. منابع قدرت ولتاژ ثابت دستگاه هایی هستند که در آنها ولتاژ قابل تنظیم است و شدت جریان بر اساس سرعت تغذیه سیم به طور خودکار تنظیم می گردد به

شكلی که با افزایش سرعت تغذیه ، شدت جریان نیز افزایش می یابد. در طی فرآیند جوشکاری مقداری از پوشش ذوب شده و به شکل سرباره بر روی جوش می نشیند و مابقی پودر هم بدون تغییر مانده و پس از پایان عملیات جهت استفاده مجدد بازیابی می شود. الکترود مصرف شدنی هم توسط یک سیستم خودکار به صورت مداوم در محل جوش تامین می شود. پودر پوشش که توسط یک نازل مداوم به محلی قبل از محل جوشکاری تزریق می شود چهار وظیفه اصلی را بر عهده دارد :

- ۱ - محافظت جوش و نوک الکترود از اتمسفر هوا
- ۲ - پایداری قوس با وجود بعضی ترکیبات مناسب در پودر
- ۳ - تصفیه و تصحیح ترکیب شیمایی فلز جوش
- ۴ - کنترل باند و یا گرده جوش

با توجه به نرخ رسوب بالای فلز جوش ، این روش برای جوشکاری ورقهای ضخیم مناسب می باشد. با استفاده از جوشکاری زیرپودری می توان از ورق $4/5$ میلی متر به بالا را جوشکاری نمود و هیچ محدودیتی برای جوشکاری ضخامتهای بالا وجود ندارد. جوشکاری زیرپودری به صورت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. الکترود مصرفی در این روش معمولاً در قطرهای $7/9$ - $2/2$ میلی متر با پوشش نازک مسی و به صورت کلافهای 100 - 25 کیلویی یافت می شود. محدوده جریان در این روش حدود 3000 - 4000 آمپر بوده و به علت همین شدت جریان بالا معمولاً حرارت ورودی بالا می باشد. نوع جریان بکار رفته نیز در این روش می تواند AC و یا DC باشد. در صورت جوشکاری با جریان DCRP معمولاً به صورت تک سیم عملیات انجام می شود. در جوشکاری با جریان DCSP نفوذ کم شده و نرخ رسوب افزایش می یابد و جریان AC نیز خواصی بین DCRP و DCSP دارد. در جوشکاری با چند سیم معمولاً سیم اول DCRP بوده و سیم های بعدی به جریان AC متصل می باشند. این کار مانع ایجاد وزش قوس می گردد. نکته مهمی که در تهیه پودر برای این روش باید مدنظر قرار گیرد دانه بندی پودر بر اساس کاربردهای مختلف است. بسته به جنس قطعه ، ضخامت قطعه کار و باید اندازه دانه flux را انتخاب کرد. در حال حاضر سه نوع پوشش یا پودر در این روش مورد مصرف قرار می گیرد :

۱ - فلاکس به هم چسبیده : مواد این پوشش ابتدا خرد شده و سپس با چسبهای سیلیکاتی به هم می چسبند، ذرات به هم چسبیده مجدد خرد شده و در نهایت دانه بندی می شوند.

۲ - فلاکس پیش ذوب شده : این نوع پودر با ذوب کردن مواد اولیه ، قالبگیری و در نهایت خرد کردن و دانه بندی آنها به دست می آید.

۳ - پودرهای زینتر شده


با توجه به مشخصات ذکر شده از روش جوشکاری زیرپودری می توان مزايا و محدودیتهاي اين روش را به شرح زير


عنوان كرد

الف) مزايا

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

- ۱ - روشی است که به صورت خودکار و نیمه خودکار انجام می شود.
 - ۲ - این روش دارای نرخ رسوب بالایی (20 kg/h) می باشد.
 - ۳ - در این روش قابلیت جوشکاری قطعات ضخیم وجود دارد.
 - ۴ - عدم مشاهده قوس که خود باعث کاهش خطرات می شود.
 - ۵ - کیفیت و یکنواختی مناسب در طول مسیر جوشکاری شده و امکان ایجاد چند پاس جوشکاری بر روی هم.
 - ۶ - استفاده برای روکش کاری و بازسازی قطعات فرسوده و امکان جوشکاری در محیط باز بدون محافظت در برابر وزش باد.
 - ۷ - امکان استفاده همزمان از چند الکترود به صورت موازی یا سری جهت افزایش سرعت تولید
 - ب) محدودیت
- ۱ - در هنگام جوشکاری ، سطح کاملا باید افقی باشد و شیب آن از 15° کمتر باشد. (جوشکاری فقط در حالت PA و PB)
- ۲ - این روش برای جوشکاری قطعات با ضخامت بالاتر از $4/5$ میلی متر کاربرد دارد.
 - ۳ - به علت مخفی بودن قوس ، کنترل مسیر جوشکاری ، محل جوش و نحوه پرشدن محل اتصال امکان پذیر نیست.
 - ۴ - امکان تغییر سطح در مسیر جوشکاری وجود ندارد.
- وجود معایب و مزایای فوق در روش جوشکاری زیر پودری کاربرد این روش را در مواردی که نرخ رسوب بالا و راندمان خوب نیاز می باشد باعث شده است. تجهیزات مورد نیاز در جوشکاری زیرپودری شامل : منبع نیرو ، سیستم تغذیه سیم ، مشعل ، سیستم حرکتی ، سیستم تغذیه فلاکس و فیکسچرها می باشد. در این روش جوشکاری پارامترهایی مثل شدت جریان ، ولتاژ قوس ، سرعت پیشروی ، زاویه سیم جوش نسبت به قطعه ، مقدار بیرون بودن سیم جوش از سر نازل ، ضخامت پودر موجود بر روی هوضچه مذاب ، نوع پودر و اندازه دانه پودر تاثیر مستقیمی بر روی کیفیت نهایی جوش دارند.

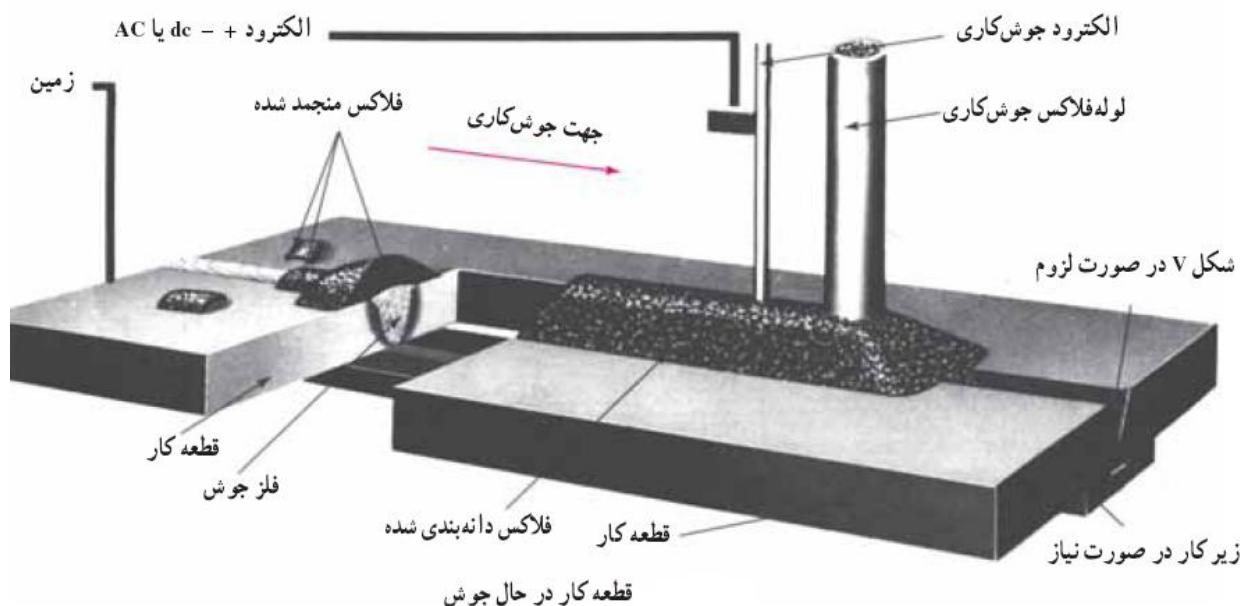

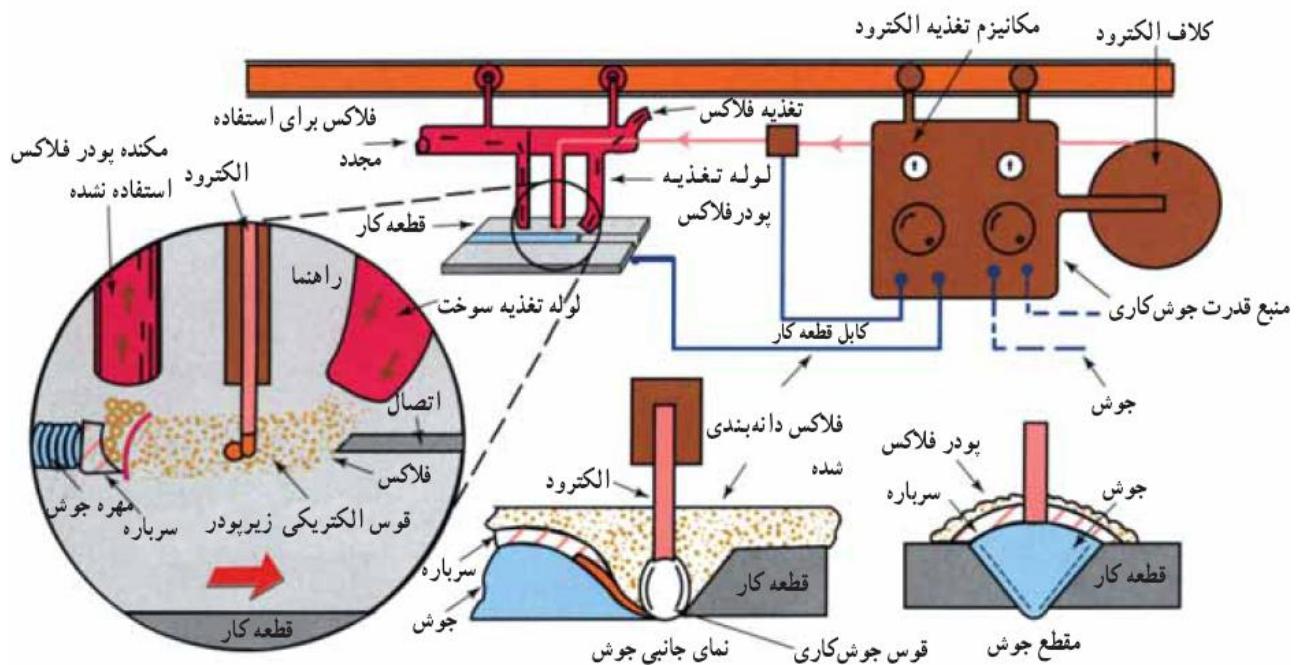

یک دستگاه جوش زیرپودری

3 - روش جوشکاری قوس الکتریکی - گاز محافظه و الکترود مصرف نشدنی

(GTAW: Gas Tungsten Arc Welding، TIG)

جوشکاری با الکترود تنگستنی و گاز محافظه (GTAW) یک فرآیند جوشکاری ذوبی بوده که حرارت لازم برای اتصال از طریق قوس الکتریکی بین الکترود تنگستنی (صرف نشدنی) و سطح کار ایجاد می شود. این روش جوشکاری تمیزترین، دقیق ترین و قابل کنترل ترین روش جوشکاری دستی است و اغراق نیست اگر بگوییم با این روش حتی می توان تیغ ریش تراشی را به لنگر کشته جوش داد. در تشریح دو روش قبلی عنوان شد که محافظت از جوش و حوضچه مذاب و همچنین تصفیه و کنترل سرد شدن جوش به عهده روپوش الکترود یا فلاکس بود. برخلاف آن دو روش، در روش TIG محافظت از جوش توسط جریان گازهای خنثی انجام می شود. این گازها معمولاً هلیم، آرگون، آرگون / هیدروژن (جوشکاری فولاد زنگ نزن) و آرگون / هلیم می باشد که با خروج از سر نازل به محل جوشکاری هدایت شده و هوا و ناخالصی های اطراف جوش را پس زده و به طور دائم محیط خنثی و تمیزی را حول حوضچه مذاب ایجاد می کند. با استفاده از گاز هلیم نفوذ بیشتری نسبت به گاز آرگون ایجاد می شود چراکه ولتاژ یونیزاسیون گاز هلیم بالاتر است. در روش TIG به هنگام جوشکاری، الکترود تنگستنی از میان سر مشعل خارج شده و با یونیزه کردن هوا بین الکترود و قطعه، بین الکترود و قطعه کار قوس را برقرار می کند. جریان گاز هم توسط فنجانی های سرامیکی همزمان با برقراری قوس از کپسول به محل جوش هدایت می شود.


جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

در روش TIG از الکترودهای مصرف نشدنی که از فلز تنگستن و آلیاژهای آن تهیه شده استفاده می‌شود که معمولاً دارای طول $cm\text{91}$ و قطر $6/4 - 2/5$ میلی متر هستند. این الکترودها از دمای ذوب بالایی برخوردار بوده و لذا در دمای جوشکاری ذوب نمی‌شوند. افزایش عناصر آلیاژی به تنگستن جهت تهیه الکترود مصرف نشدنی با هدف بالا رفتن قابلیت پخش الکترونها، بهبود شروع قوس، پایداری قوس و افزایش طول عمر الکترود بوده است. انتخاب الکترود در این روش بسیار مهم است چرا که اندازه الکترود با توجه به شدت جریان جوشکاری و ضخامت فلز پایه انتخاب می‌شود به نحوی که معمولاً اندازه قطر الکترود نصف ضخامت قطعه کار است. شکل نوک الکترود هم با توجه به جنس فلزپایه معین می‌شود بدین صورت که الکترودهای نوک تیز برای جوشکاری انواع فولادها و الکترودهای نوک گرد برای جوشکاری آلومینیوم و فلزات غیرآهنی کاربرد دارد. در شرایطی که درز اتصال بزرگتر باشد از فیلر یا پرکننده برای اتصال کامل استفاده می‌شود. طبقه بندی الکترود در این روش طبق استاندارد AWS A5.12 است که با حرف E به معنی الکترود و سپس حرف W به معنی تنگستن شروع می‌شود و حروف پس از آن مقدار و نوع عناصر آلیاژی موجود در الکترود را نشان می‌دهد. شرح الکترودهای جوشکاری TIG در جدول زیر آمده است:

جدول ۱-۲ الکترودهای مورد مصرف در روش TIG

نام الکترود	عناصر آلیاژی	رنگ انتهای الکترود	توضیحات
EWP	تنگستن خالص	سبز	جوشکاری آلومینیوم و عمر محدود ۴۰ ساعت
EWCe - 2	۱/۸ - ۲/۲ % سریم	نارنجی	—
EWLa - 1	یک درصد لانتالیوم	مشکی	—
EWLa - 1.5	۱/۵ % لانتالیوم	طلایی	—
EWLa - 2	۲% لانتالیوم	آبی	—
EWTh - 1	۰/۸ - ۱/۲ % توریم	زرد	—
EWTh - 2	۱/۷ - ۲/۲ % توریم	قرمز	فلزات آهنی
EWZr	۰/۱۵ - ۰/۰ % زیرکونیوم	قهقهه ای	خروج آسان الکترونها

تجهیزات مورد استفاده در این روش شامل منبع تغذیه از نوع جریان ثابت، کپسول گاز خنثی به همراه رگلاتور و متعلقات کامل آن، منبع تامین آب یا هوا، سر مشعل جوشکاری یا تورج جوشکاری و الکترود می‌باشد.

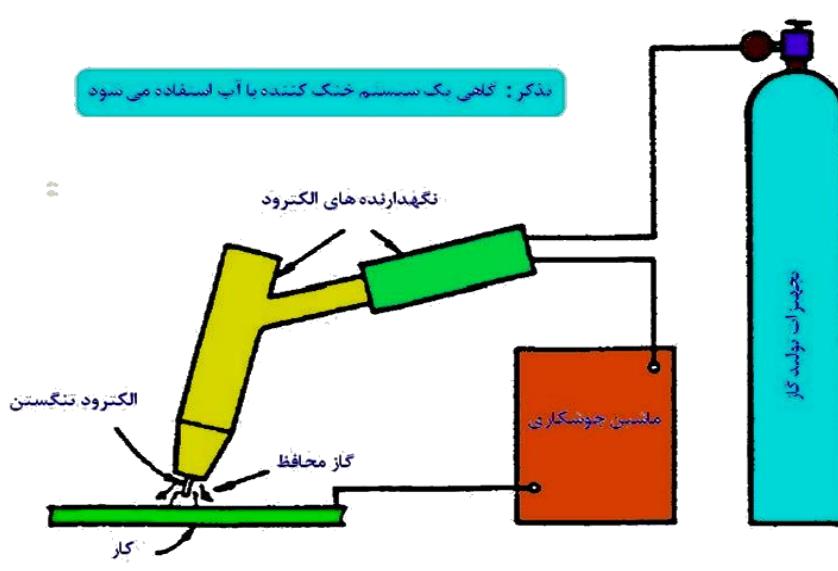

استفاده از آب یا هوا جهت خنک کردن سرمشعل جوشکاری به جهت افزایش عمر سرمشعل و جلوگیری از فرسوده شدن آن در اثر حرارت زیاد است. متغیرهای جوشکاری **TIG** عبارتند از : ولتاژ قوس یا طول قوس ، شدت جریان ، سرعت جوشکاری و نوع گاز محافظ. مقدار حرارت ورودی به ولتاژ قوس و شدت جریان بستگی دارد. در روش **TIG** از شدت جریانی حدود $800 - 5$ ٪ استفاده می شود. در جوشکاری ورقهای نازک از شدت جریان کم ، جریان **AC** ، خنک کننده هوا و الکترود نوک تیز ، در جوشکاری ورقهای متوسط از شدت جریان متوسط ، جریان **DCEN** ، خنک کننده هوا و الکترود نوک گرد و در جوشکاری ورقهای ضخیم از شدت جریان زیاد ، جریان **DCEN** ، خنک کننده آب و الکترود نوک تیز استفاده می شود. در این روش برای جلوگیری از تمرکز حرارت در الکترود و عدم ذوب آن فقط از جریان **DCEN** و **AC** (جهت جوشکاری آلومینیوم) استفاده می کنند.


حرارت ورودی و همچنین تمرکز حرارت در این روش بالاست لذا برای جوشکاری فلزات هادی حرارت مثل آلومینیوم بسیار مناسب است از طرفی در قطبیت **DCEN** خاصیت تمیز کردن قوس وجود دارد لذا این روش برای اتصال فلزاتی که تولید اکسیدهای دیرگداز می کنند مثل **Mg** و **Zr** بسیار مناسب است. فرآیند **TIG** جوشی با کیفیت بالا را ایجاد می کند که به تجهیزات کمی نیاز دارد. این روش جوشکاری بدون پاشش جرقه می باشد که حداقل دود ممکن را ایجاد می کند و می تواند در تمام حالات جوشکاری بکار رود. روش **TIG** را می توان بدون فلز پرکننده یا با فلز پرکننده انجام داد چراکه منبع حرارت مستقل از فلز پرکننده است. ورقهای نازک و ورقهای ضخیم را با کنترل عالی نفوذ پاس رینشه می توان با فرآیند **TIG** جوشکاری نمود. اما در مقابل تمامی این مزایا ، محدودیتهایی هم در این روش وجود دارد که به شرح زیر است :

- ۱ - راندمان پایین روش به علت انتقال حرارت از طریق الکترودهای مصرف نشدنی و کم بودن نرخ رسوب
- ۲ - احتمال آسودگی جوش از طریق ناخالصی تنگستن که منشا آن الکترود است.
- ۳ - گرانی روش به علت تجهیزات گران ، استفاده از گازهای خنثی و کند بودن فرآیند و نیاز به مهارت بالای جوشکار
- ۴ - محدودیت به کارگیری در فضای باز چرا که جریان هوا بر روی جریان گاز تاثیر منفی دارد. (سرعت باد کمتر از 8 km/h بشد.)

۵ - اشعه شدید و خطربناکی که از منطقه جوش متصاعد می شود. (بعثت عدم وجود گل جوش و همچنین دود در منطقه جوشکاری نور ایجاد شده شدیدتر از فرآیند قوس الکتریک دستی است).

با استنادی توجه کرد که در حین تیز کردن نوک الکترود شیارهای ایجاد شده ستونی باشند نه حلقوی.




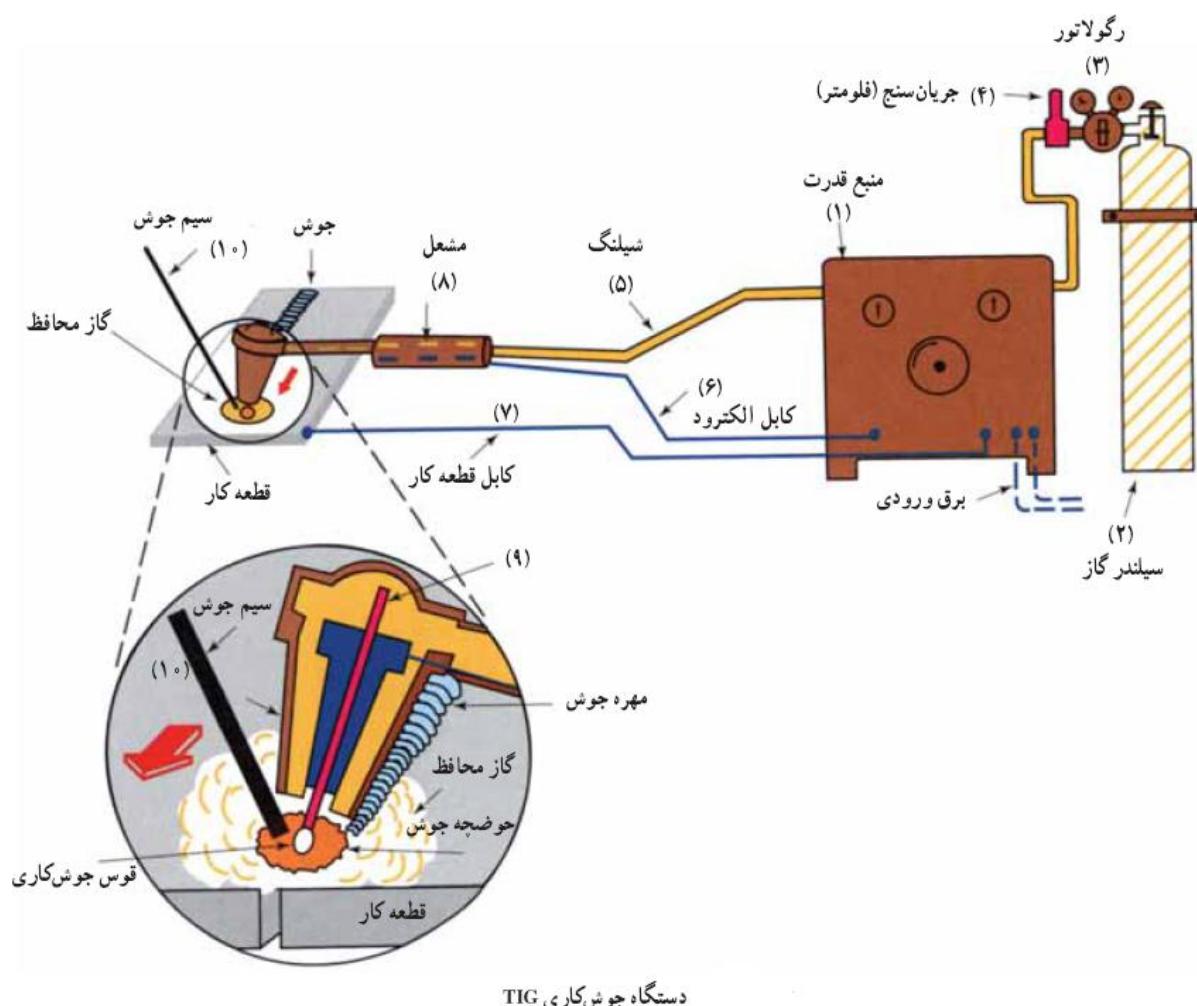

4 - روش جوشکاری قوس الکتریکی - گاز محافظ و الکترود مصرف شدنی

(MIG/MAG ، GMAW : Gas Metal Arc Welding)


اصول اولیه این روش همانند روش **TIG** است به این معنی که محافظت از حوضچه جوش توسط گاز خنثی آرگون، هلیوم و CO_2 انجام می شود. اما دارای یک تفاوت اصلی است و آن کاربرد الکترود مصرفی به جای الکترود تنگستن است. الکترود مصرف شدنی که معمولاً توسط قرقه های مخصوص به صورت مداوم تامین می شود توسط غلتکهای پیشران جهت برقراری قوس الکتریکی به محل جوش هدایت می شود. این الکترودهای کلافی با قطری بین $1/2$ - $8/0$ میلی متر موجود می باشند.

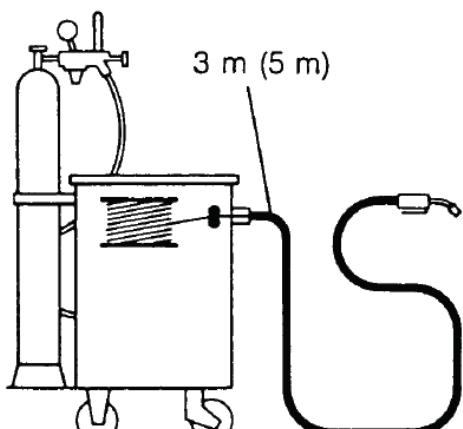

در این روش تجهیزات شامل منبع قدرت که از نوع ولتاژ ثابت بوده ، سیستم تغذیه الکترود که سرعت تغذیه را تنظیم می کند ، کپسول گاز و تورچ جوشکاری می باشد. در این روش تورچ یا سرمشعل دو وظیفه مهم

هدايت الکترود و انتقال جريان برق جهت برقراری قوس را بر عهده دارد. روش **GMAW** خود به دو روش فرعی دیگر تقسيم می شود:

- ۱ - روش **MIG** که در آن از گاز محافظ آرگون یا هلیم برای حفاظت از جوش استفاده می شود. البته گاز آرگون کاربرد بيشتری دارد چرا که ارزان بوده ، سنگين تراست و در ولتاژ کم و جريانهاي پايانهای راحت يونيزيه می شود. در بازار به اين روش جوشکاري آرگون هم می گويند. اما در مقابل ، هلیم از قدرت حرارتی بالايی برخوردار بوده و در جوشکاري مس و وضعیت بالا سر یا سقفی کاربرد دارد.
- ۲ - روش **MAG** که در آن از گاز محافظ **CO₂** استفاده می شود. اين گاز در جوشکاري فولادها کاربرد فراوانی دارد و از هلیم و آرگون ارزانتر است. همچنین گاز **CO₂** از هوا پنجاه درصد سنگين تراست و بسيار عالي حوضجه مذاب را پوشش می دهد. ولتاژ يونيزياسيون **CO₂** بسيار بالا است. در بازار به اين روش جوشکاري **CO₂** نيز گفته می شود که بيشتر در موارد حساس از آن استفاده می شود. كپسول گاز **CO₂** از فولاد و به شکل بدون درز ساخته شده که گاز با فشار **Kg / Cm²** ۱۵۰ در آن ذخيره می شود و فشار خروجي توسط يك رگلاتور تنظيم می گردد.
- **A** می باشد ، قطبيت هم در اين روش معهولا **AC** و **DCEP** (به علت ذوب راحتت الکترود) است. از مزاياي اين روش می توان به نرخ رسوب بالا ، حساسيت کم آن در مقابل تغيير طول قوس ، جذب کم هيدروژن در منطقه حوضجه مذاب و **HAZ** (ناحие اطراف جوش که تحت تاثير جوشکاري خاص متالورژيکي یا مکانيکي آن تغيير کرده است) به علت عدم استفاده از فلاکس ، عدم وجود سرباره و افزایش سرعت جوشکاري ، کنترل و حفاظت راحت حوضجه مذاب و در نتيجه کيفيت خوب جوش و در نهايتي استفاده از تمام طرح اتصالها و تمام وضعیتهاي جوشکاري اشاره کرد. اما در مقابل ، تلاطم حوضجه مذاب به دليل عيوب بودن نازل ، وجود ذوب ناقص در اثر طول قوس کوتاه در قطعات ضخيم ، گران بودن روش ، مشكل وزش باد و وجود حفرات گازی به علت آلودگي الکترود و قطعه کار از عيوب اين روش می باشد. آخرین نکته اينکه با فرآيند **MAG** و **MIG** تقریبا تمام فلزات و آلياژها را می توان جوشکاري نمود. حدود ضخامت قطعه کار در اين فرآيند از ۵ / ۰ ميلی متر تا ضخامتهاي حدود ۱۲ ميلی متر می باشد. پيشنهاد می شود که ضخامتهاي بالاي ۱۲ ميلی متر را در صورت امكان با فرآيند زيرپودري جوشکاري نمود.

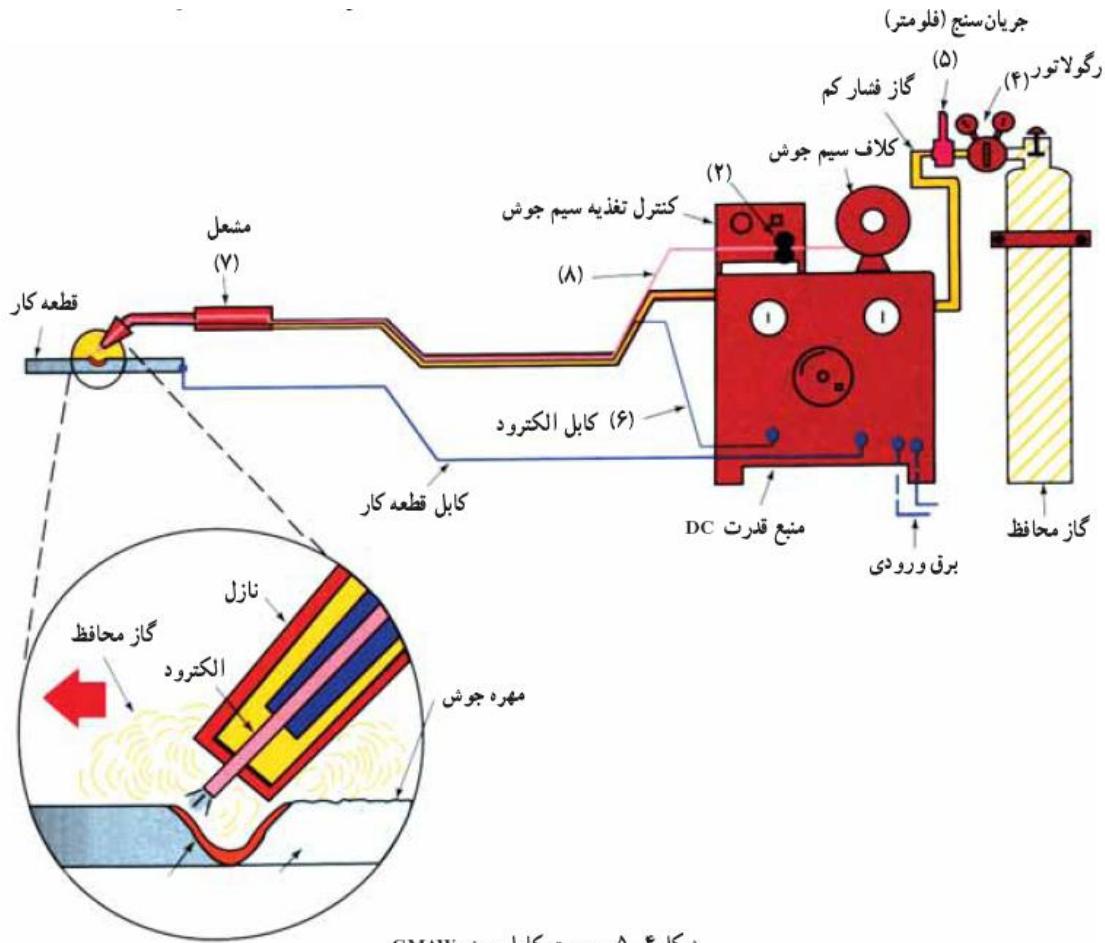

شکل ۴-۵-سیستم کامل جوش GMAW

5 - جوشکاری با گاز سوختنی یا جوشکاری اکسی - استیلن (OFW Oxy Fuel welding)

در چهار روش جوشکاری که تاکنون به آنها اشاره شد ، منبع تولید حرارت جریان الکتریسیته یا به طور دقیق تر قوس الکتریکی بود اما در این روش از سوختن یا ترکیب شدن یک گاز سوختنی مانند استیلن با اکسیژن حرارتی تولید می شود که از آن برای ذوب دو لبه قطعه کار و اتصال آنها استفاده می شود. محافظت از حوضچه مذاب در این روش با شعله می باشد. تجهیزات این روش هم شامل منبع اکسیژن ، منبع گاز سوختنی ، رگلاتور تقلیل فشار و تنظیم فشار ، مشعل و شلنگهای هدایت گاز می باشد. در مشعل جوشکاری اکسی - استیلن محلی برای اختلاط گاز با اکسیژن وجود دارد که نسبت ترکیب گاز با اکسیژن را به وسیله آن می توان تنظیم کرد. این روش جهت جوشکاری ورقها و لوله های نازک فولادی و تعمیر کاری روی قطعات کارکرده کاربرد دارد.

6- فرآیند جوشکاری قوسی توپو دری (FCAW :Flux Core Arc Welding)


این فرآیند شباهت زیادی به فرآیند GMAW دارد با این تفاوت که در فرآیند FCAW از الکترود لوله ای و توپی که داخل آن از پودر پرشده است استفاده می شود. در این فرآیند دو نوع الکترود کاربرد دارد ، در نوع اول فلاکس داخل الکترود برای محافظت از جوش کافی است اما در نوع دوم علاوه بر فلاکس داخلی ، برای محافظت از جوش از گاز خنثی هم استفاده می کنند. این فرآیند اغلب جهت جوشکاری فلزات آهنی شامل فولادهای کربنی و

فولادهای زنگ نزن به کار می رود. بعضی از الکترودهای مخصوص فولاد زنگ نزن از یک تیوب فولاد کربنی ساخته شده اند که عناصر آلیاژی مثل کروم و نیکل از طریق پودر داخلی الکترود تامین می شود.

7- روش جوشکاری مقاومتی - نقطه ای یا SRW

برخلاف روشهایی که تاکنون درباره آنها بحث شد و در آنها عامل حرارت باعث ذوب و اتصال دو قطعه به یکدیگر می شد در این روش علاوه بر عامل حرارت، عامل فشار هم به اتصال کمک می کند. همانند چهار روش اول حرارت توسط جریان الکتریسیته تولید می شود. اساس این روش به شرح زیر است :

فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی ذاتی خود در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی اگر جریانی قوی از آنها عبور کند به حالت ذوب می رسد. حال اگر دو فلز بر روی هم قرار گیرند مقاومت الکتریکی در محل اتصال آنها بیشتر خواهد شد. در این حالت اگر جریان الکتریکی از دو قطعه عبور داده شود، حرارت ایجاد شده در محل اتصال قطعات را ذوب خواهد کرد. در جوشکاری مقاومتی - نقطه ای جریان الکتریکی از طریق دو الکترود ساخته شده از آلیاژهای مس به دو قطعه منتقل می شود. ابتدا عبور جریان در محل اتصال دو قطعه را درست در زیر الکترودهای مسی ذوب کرده و سپس با فشار وارد از طرف الکترودها دو قطعه به یکدیگر متصل می شوند. در پایان جوشکاری در محل عملیات دایره سیاه رنگی بر روی قطعه می ماند که همان محل اتصال بوده و به آن دکمه می گویند. به طور کلی فرآیند جوشکاری مقاومتی یکی از بهترین روشهای اتصال ورقهای نازک است که دارای سرعت تولید خوبی می باشد. در فرآیند جوشکاری مقاومتی - نقطه ای فاکتور شدت جریان و زمان از طریق دستگاه قابل کنترل است اما مقاومت الکتریکی به جنس و ضخامت قطعه، فشار بین الکترودها و تمیزی سطح بستگی دارد. منبع تامین انرژی معمولاً با جریان متناوب ولتاژی حدود $V_{220} - V_{250}$ تولید می کند اما در عمل جوشکاری حدود $A_{1000} - A_{10000}$ و ولتاژی حدود $V_{0.5} - V_{10}$ مورد نیاز است. در اکثر دستگاههای جوشکاری نقطه ای دو الکترود و به عبارتی دو فک دستگاه به وسیله پدال پایی بروی هم قرار می گیرند و دکمه را ایجاد می کنند. براساس جنس ورق، ضخامت ورق و محل کاربرد، قطر دکمه و فواصل یکسان دکمه ها باید کنترل شود. ناگفته نماند که برای جلوگیری از فرسوده شدن الکترودها و عدم اتصال آنها به قطعه کار، هر دو الکترود توسط سیستم آبگرد سرد می شود.

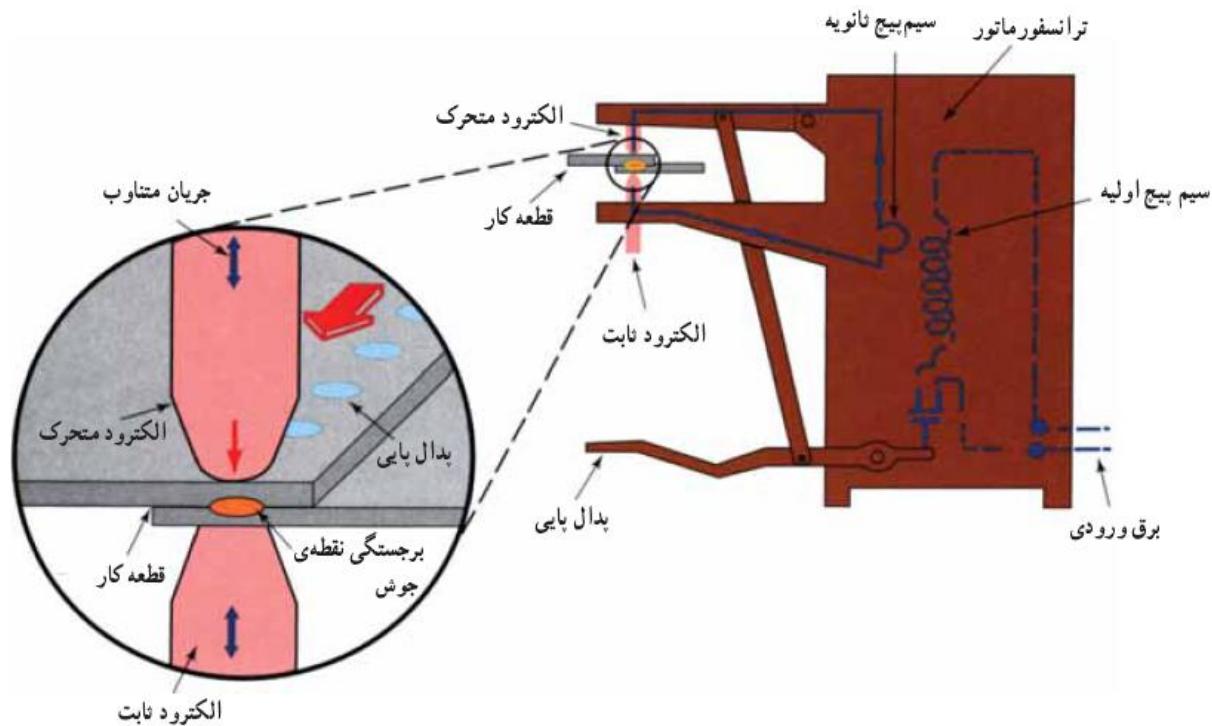

دستگاه جوش مقاومتی استفاده از سیستم مکانیکی

روش SRW بیشتر برای اتصال ورقهای فولادی کاربرد دارد اما در کاربرد آن باید به مزایا و محدودیتهای آن نیز توجه کرد.

الف) مزایای روش جوشکاری نقطه ای

- ۱ - به علت ذوب موضعی و ذوب در محل اتصال نیازی به محافظت از جوش وجود ندارد.
- ۲ - جوش نهایی دارای بهترین کیفیت است.
- ۳ - سرعت تولید بالاست.
- ۴ - منطقه جوش کوچک بوده و لذا قطعه کمتر تحت تنش حرارتی قرار می گیرد.


ب) معایب روش جوشکاری نقطه ای

- ۱ - در این روش محدودیت طرح اتصال وجود دارد به این معنی که اتصال فقط باید لب روی هم باشد.
- ۲ - قطعات ضخیم را با این روش نمی توان جوش داد و این روش فقط برای ورقهای نازک کاربرد دارد.
- ۳ - به علت سرعت سرد شدن بالا احتمال ایجاد ترک در قطعه وجود دارد.

۴ - تمامی فلزات را نمی توان با آن جوش داد. به عنوان مثال مس با این روش جوشکاری نمی شود.

۵ - تجهیزات این روش قابل حمل و نقل نیست.


حالت خاصی از جوشکاری مقاومتی، جوشکاری مقاومتی نواری است. در این روش به جای الکترود از غلطک استفاده می شود. به عبارت دیگر ورقهایی که

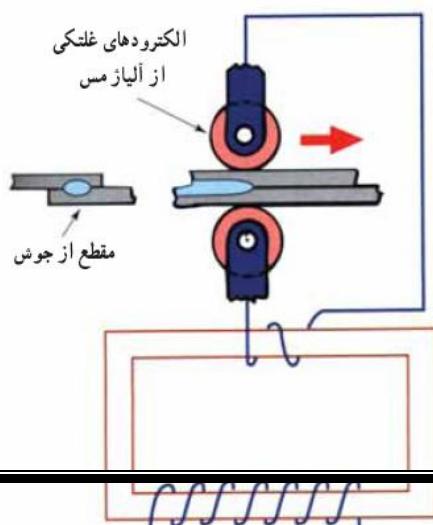

با جوشکاری نقطه ای به هم متصل می شوند در ظاهر دارای دکمه هایی هم قطر و با فواصل یکسان هستند که این دکمه ها محل اتصال را نشان می دهند اما در جوشکاری نواری محل اتصال به شکل نوار مداوم ، متصل و هم عرض دیده می شود که در طول محل اتصال ادامه دارد.

8- روش جوشکاری ترمیت یا آلومینو ترمیت

همانند جوشکاری اکسی استیلن در این روش از یک منبع شیمیایی برای اتصال و ایجاد حرارت استفاده می شود. در این روش که بیشتر برای اتصال ریلهای آهن کاربرد دارد از ترکیب یا واکنش دو ماده استفاده می شود. واکنش این دو ماده حرارت زا بوده و اتصال را در پی دارد. واکنش این روش به شرح زیر است :

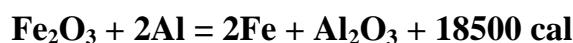

پودر اکسید آهن و آلومینیوم در یک بوته با هم ترکیب شده و واکنش بالا رخ می دهد. در اثر ایجاد حرارت آهن ذوب شده و درز اتصال را پر می کند. در این روش ماده Al_2O_3 یا آلومین نقش محافظت را دارد.

9- فرآیند جوشکاری نفوذی یا DW

در این روش دو قطعه با تمیزی سطح بسیار بالا در یک محیط خنثی یا خلا در تماس با هم قرار می گیرند و با اعمال دما و گذشت زمان در اثر نفوذ ، دو قطعه به هم متصل می شوند. این روش در دو حالت بدون لایه واسطه (دمای عملیات $0/0 - 0/5$ دمای ذوب قطعه پایه) و با لایه واسطه (دمای عملیات $0/3 - 0/4$ دمای ذوب قطعه پایه) انجام می گیرد. این روش جوشی با کیفیت بسیار بالا ایجاد کرده و امکان اتصال قطعات غیر هم جنس را بوجود می آورد اما در مقابل ، به علت به کارگیری محیط خنثی این روش گران قیمت بوده و معمولاً زمان آن هم حدود ۴۸ - ۲۴ ساعت می باشد.

10- فرآیند جوشکاری انفجاری یا EXW

برای انجام این روش جوشکاری به محل مخصوص و مواد منفجره نیاز است. در این روش در اثر انفجار مواد منفجره ، حرارت ایجاد شده و اتصال برقرار می شود. این روش نیاز به اینمی بالایی دارد و مواد جوشکاری شده با این روش باید مقاومت به ضربه خوبی داشته باشند. روش EXW که معمولاً از راه دور کنترل می شود در جوشکاری زیرآب هم کاربرد دارد و می توان مواد غیر هم جنس را با آن جوش داد.

11- فرآیند جوشکاری لیزر یا LBW

اصطلاح لیزر به نور مرکزی گفته می شود که در یک محفظه الکترونی که کاتد آنها به وسیله الکتریسیته گرم شده است، بوجود می آید. جوشکاری لیزر مانند جوشکاری باسوزنی است که تا درجه حرارت نور سفید گرم شده است. در این روش ذوب فلز پایه به وسیله متمرکز شدن یک شعاع نوری تحریک و تقویت شده درروی یک نقطه تقریباً به قطر یک موی سر انجام می شود. با جوشکاری لیزر می توان فلزات غیر هم جنس و فلزاتی مانند مس ، نیکل ، آلومینیوم ، فولاد زنگ نزن و ... را جوش داد. علت توانایی جوشکاری این فلزات توسط لیزر تمرکز حرارت در نقطه جوش و انتقال کمتر حرارت جوش به نقاط دیگر قطعه می باشد.


12 - فرآیند جوشکاری پرتو الکترونی یا EBW

در این روش که از دسته روش‌های جوشکاری ذوبی است از اشعه یا پرتو الکترونی جهت ذوب و اتصال دو قطعه استفاده می‌شود. به شکلی که الکترونها از یک رشته تنگستنی که تا 2000 درجه سانتی گراد گرم شده و انرژی بالایی دارند منتشر می‌شوند و با برخورد به محل اتصال حرارت لازم جهت ذوب را فراهم می‌سازد. جوشکاری پرتو الکترونی دارای عمق نفوذ بسیار بالا بوده و منطقه ذوب شده در آن بسیار باریک است اما در مقابل روش گرانی بوده و نیاز به تجهیزات فراوانی دارد چرا که باید در خلا انجام شود. در پایان قابل ذکر است که تمام قطعات را نمی‌توان با آن جوش داد چراکه برخی از مواد پرتو را برابر می‌گردانند و لذا برای کاربران آن خطرآفرین است، اما فلزاتی مثل تنگستن، مولیبدن، کلومبیوم و زیرکونیوم را می‌توان با این روش جوش داد.

13 - روش جوشکاری پلاسمایا PAW

اصطلاح پلاسمایا به گاز یونیزه اطلاق می‌شود که آنرا حالت چهارم ماده در نظر می‌گیرند. به عبارتی پلاسمایا گازی

است که از ذرات خنثی، یونها و الکترونها آزاد تشکیل شده است. در جوشکاری قوس الکتریکی در محل قوس، فرآیندی شبیه تولید پلاسما رخ می‌دهد. در جوشکاری پلاسما گاز از یک هادی یا یک ژیگلور به سمت قطعه کار هدایت شده و در اثر حرارت ناشی از جریان الکتریکی به پلاسما تبدیل می‌شود. این پلاسما دمای لازم برای جوشکاری را تأمین می‌کند. در جوشکاری پلاسما همچون روش TIG و MIG محافظت منطقه جوش با گاز محافظی است که هم‌مان با گاز پلاسما از نازل خارج می‌شود. در واقع روش PAW شباهت زیادی به روش TIG دارد با این تفاوت که در روش

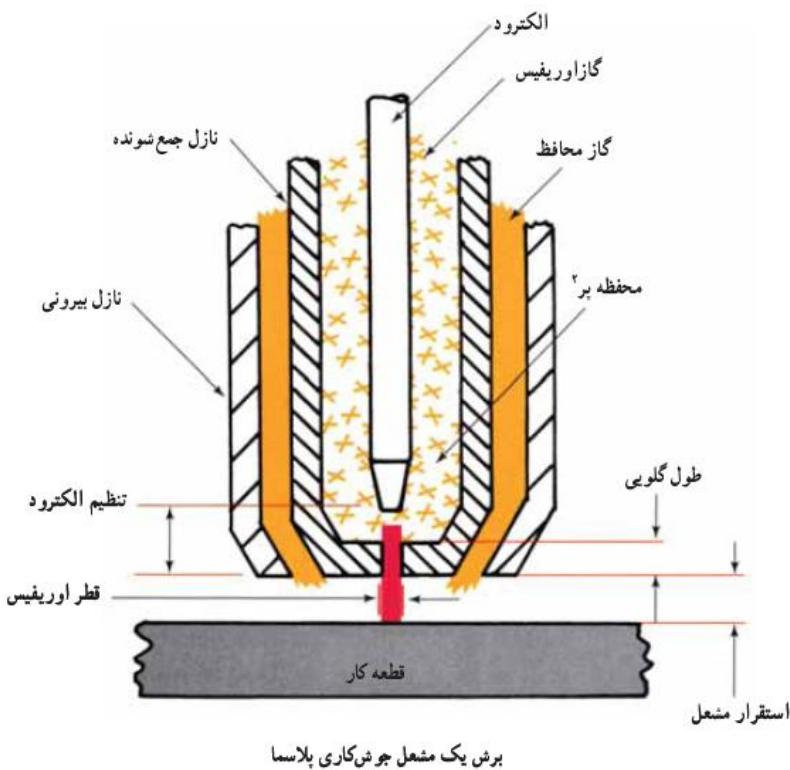

روش PAW قوس ستونی بوده و حرارت آن متوجه‌تر است لذا نفوذ جوش بیشتر خواهد بود. تفاوت دیگر روش PAW با روش TIG در نوع نازل آنها است، در روش TIG فقط یک نازل برای هدایت گاز محافظ وجود دارد. اما در PAW دو نازل وجود دارد که یکی برای هدایت گاز پلاسما شونده و دیگری برای هدایت گاز محافظ است. شباهت فرآیند TIG و PAW نیز در این است که هر دو از الکترود مصرف نشدنی تنگستن برای جوشکاری استفاده می‌کنند.

فرآیندهای لحیم کاری

در فرآیندهای لحیم کاری برخلاف فرآیندهای جوشکاری فلز پایه ذوب نشده و حرارت اعمال شده به اندازه ای است که فقط فلز پرکننده را ذوب کند. در این فرآیند هیچگونه امتزاجی بین فلز پایه و فلز پرکننده صورت نمی گیرد اما استحکام قابل قبولی بدست می آید. فرآیند لحیم کاری از نظر نقطه ذوب فلز پرکننده به دو دسته لحیم کاری سخت و لحیم کاری نرم تقسیم بندی می شود. در لحیم کاری سخت نقطه ذوب فلز پرکننده بیشتر از ۴۵۰ درجه سانتی گراد و در لحیم کاری نرم نقطه ذوب فلز پرکننده کمتر از ۴۵۰ درجه سانتی گراد می باشد.

جوشکاری فلزات غیر آهنی:

در بررسی مباحث جوشکاری و توضیح و تفسیر متغیرهای آن بیشترین تمرکز بر روی انواع فولادهاست. چراکه به علت خواص مناسب جوش پذیری ، این دسته از آلیاژها با اکثر فرآیندهای جوشکاری متصل می شوند. اما اتصال دو فلز از طریق فرآیند جوشکاری تنها به فولادها خلاصه نمی شود بلکه در برخی موارد اتصال فلزات غیرآهنی و چدنها نیز از طریق جوشکاری باید انجام شود. در این شرایط به علت خواص ذاتی این دسته از فلزات و آلیاژها مانند دمای ذوب پایین ، انتقال حرارت زیاد و ضریب انبساطی بالا باید تمهداتی را جهت ایجاد یک اتصال مطمئن و سالم درنظر گرفت. علاوه بر آن اتصال فلزات غیرآهنی و برخی فولادها و چدنها با تمام فرآیندهای جوشکاری امکان پذیر نیست. لذا سعی می شود تا در این فصل به روشهای جوشکاری چند آلیاژ مهم و معروف پرداخته شود.

جوشکاری مس

فلز مس به لحاظ انتقال حرارت زیاد و ضریب انبساطی بالا باید با احتیاط تمام جوشکاری شود. جوشکاری مس را معمولاً به دو روش جوشکاری گاز و جوشکاری قوس الکتریکی – الکترود دستی انجام می دهند. اگر روش جوشکاری گاز برای اتصال قطعات مسی مدنظر باشد باید از شعله خنثی استفاده کرد چراکه در صورت استفاده از دیگر شعله ها مس سریعاً اکسید می شود. نازل سرپیک نیز به علت ضریب هدایت حرارتی بالای مس ۲ - ۱ شماره نسبت به نازل فولاد بزرگتر در نظر گرفته می شود. استفاده از تنه کار به علت کف کردن بر روی قطعه مجاز نیست. تکنیک جوشکاری هم در این روش به شکلی است که ابتدا قطعه کار گرم شده و سپس جوشکاری از وسط درز اتصال آغاز می شود. در پایان هم جهت افزایش استحکام درز اتصال ، عمل چکش کاری روی قطعه کار گرم صورت می گیرد. سیم جوش به کار رفته در این فرآیند باید مخصوص بوده و معمولاً اندازه قطر آن حدود یک میلی متر کمتر از ضخامت قطعه کار است.

برای انجام جوشکاری مس با روش قوس الکتریکی – الکترود دستی از جریان مستقیم و الکترود مثبت استفاده شده و شدت جریان هم بالاتر از حالت مشابه جوشکاری فولاد انتخاب می شود. زاویه الکترود همانند جوشکاری فولاد بوده و طول قوس حدود ۱۰ - ۱۵ میلی متر انتخاب می گردد. الکترودهای بکار رفته در این روش می توانند ذغالی ، آلیاژ مس – قلع – فسفر ، برنز آلومینیوم و برنز فسفر باشد. به هنگام مونتاژ دو قطعه کار در هر ۳۰ سانتی متر از طول

مسیر جوشکاری حدود ۳ - ۲ میلی متر به درز اتصال اضافه می شود. نکته مهم در مورد جوشکاری مس تمیزی سطح قطعه کار می باشد. برای رسیدن به یک اتصال موفق انجام عملیاتهای تمیز کاری سطحی مانند سوهان کاری ، برس کاری و ... الزامی است.

جوشکاری برنج

برنج آلیاژی است از مس و روی که با نسبتها م مختلف با هم ترکیب شده اند. این آلیاژ مقاوت خوبی در برابر خوردگی دارد و از مس و چدن آسان تر جوشکاری می شود اما از آنجائیکه در دمای جوشکاری ، روی بخار می شود علاوه بر هم خوردن ترکیب آلیاژ ایجاد دود سیاه و خطرناک از معایب جوشکاری برنج می باشد. در فرآیند SMAW برای جوشکاری برنج از الکترودهای گرافیتی استفاده می شود. طول قوس در این حالت ۶ - ۵ میلی متر بوده و جریان مستقیم با قطبیت معکوس کاربرد دارد. خال جوش زدن برای اتصال دو قطعه برنجی مجاز نبوده و معمولاً از قید و بند برای اتصال دو قطعه استفاده می شود.

در جوشکاری برنج با گاز باید دقت شود که شعله اکسیدی بوده و از سیم جوشهایی با ترکیب ۸۲ - ۴۲٪ مس استفاده شود. میزان اکسیژن شعله به ترکیب شیمیایی آلیاژ بستگی دارد اما هرگاه مقدار اکسیژن در حدی باشد که درز جوش سوراخ و خورده نشود ، ترکیب گاز با اکسیژن صحیح است. استفاده از تنہ کار در جوشکاری برنج با گاز مجاز نیست چراکه باعث سوراخ شدن قطعه می شود. ورقهای نازکتر از ۴ میلی متر را از راست به چپ و ورقهای ضخیمتر از ۴ میلی متر را از چپ به راست جوش می دهند. دقت شود که تهویه محیط جوشکاری و خروج گازهای مضر از محیط کارگاه به هنگام جوشکاری برنج الزامی است.

جوشکاری آلومینیوم

جوشکاری آلومینیوم خالص و آلیاژهای آلومینیوم شباهت زیادی به هم دارند. این فلزات را نیز می توان هم از طریق جوشکاری قوسی و هم از طریق جوشکاری گاز به یکدیگر متصل کرد. تنها آلیاژ آلومینیوم - منیزیم (با بیش از ۲/۵٪ منیزیم) است که به علت تشکیل لایه اکسیدی به سختی جوشکاری می شود لذا برای اتصال این آلیاژ نیاز به مهارت بالا و رعایت مواردی خاص می باشد. در جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن با روش اکسی - استیلن شروع جوشکاری با شعله احیا و ادامه جوشکاری با شعله خنثی انجام می شود. سیم جوشی هم که در این روش از آن استفاده می شود از جنس آلومینیوم خالص و یا آلیاژ $Al - Si 5\%$ می باشد. قطر این سیم جوشها کمی بیشتر از ضخامت قطعه کار بوده و پس از گرم کردن ، در ماده روانساز فرو برده می شود. ورقهای آلومینیوم با ضخامت کمتر از ۰/۵ میلی متر را به صورت لبه ای و بدون سیم جوش متصل می کنند. ورقهای با ضخامت کمتر از ۳ میلی متر را هم بدون پخ جوشکاری می نمایند اما ورقهای بیش از ۳ میلی متر را چنانچه بتوان دو طرفه جوشکاری کرد بدون پخ و در غیر این صورت پخ دار جوشکاری می نمایند. قطعات ریخته شده آلومینیوم را نیز فقط در حالت جناقی افقی جوش می دهند. استفاده از پنبه نسوز یا آجر نسوز در پشت قطعات جناقی جهت جلوگیری از ریزش مذاب الزامی است. همانند

دیگر فلزات غیر آهنی تمیز کاری سطح قطعه آلومینیومی باید با دقیق انجام شود. پس از پایان عملیات هم سطح قطعه جهت از بین بردن روانساز باقی مانده و مواد زائد در چند مرحله شسته می شود.

جهت جوشکاری قوس الکتریکی - الکترود دستی آلومینیوم معمولاً از الکترودهای با پوشش ضخیم که جنس مغزی آنها از آلیاژ $Al - 5\% Si$ می باشد ، می توان استفاده کرد. قطر الکترود مناسب با قطعه کار بوده و از آنجائیکه پوشش آن حساس به رطوبت می باشد خشک کردن الکترودها در دمای $200^{\circ}C$ انجام می گیرد. زاویه الکترود نسبت به قطعه کار کمتر از حالت مشابه فولاد بوده و قبل از جوشکاری نوک الکترود و قطعه کار جهت برقراری اتصال سمباده زده می شود. طول قوس نیز در جوشکاری قوس الکتریکی - الکترود دستی آلومینیوم باید حتی الامکان کم نگه داشته شود. به طور کلی جوشکاری قوسی آلومینیوم با صدای زیاد و پاشش فلز مذاب همراه است. قطعات آلومینیوم با ضخامت بیش از ۵ میلی متر را تا دمای $200^{\circ}C$ و قطعات با ضخامت تا ۲۰ میلی متر را تا دمای $400^{\circ}C$ پیش گرم می کنند. پس از پایان جوشکاری و به هنگام تعویض الکترود باید حداقل گل جوش را تا ۳۰ میلی متر قبل از محل گره زدن از بین بردازد. نوع جریان جوشکاری آلومینیوم از نوع مستقیم با قطبیت معکوس است و همانند جوشکاری آلومینیوم با گاز بعد از خاتمه جوشکاری باید تفاله جوش را از روی گرده جوش پاک و سطح جوش را شستشو داد.

برای جوشکاری آلومینیوم به روش قوس دستی باید حتما از روانساز استفاده نمود. این روانساز با پخش شدن در سطح کار به هنگام جوشکاری اکسید آلومینیوم را در خود حل کرده و جوشکاری را تسهیل می نماید. در صنعت دو نوع روانساز وجود دارد، یکی گرد جوشی که در آب حل می شود و به شکل خمیر در می آید و دیگری گرد جوشی غیر قابل حل در آب که در جوشکاری درزهای گونیا بکار می رود. به غیر از روش جوشکاری قوس الکتریکی - الکترود دستی و جوشکاری گاز، آلومینیوم و آلیاژهای آنرا با روش‌های **TIG** و **MIG** هم جوشکاری می نمایند. در این میان استفاده از روش **TIG** برای اتصال قطعات آلومینیومی بسیار کاربرد دارد. مسلم است اجرا دو روش **TIG** و **MIG** بر روی آلومینیوم با فولاد متفاوت بوده و نیاز به مهارت و تغییر در برخی تکنیکها دارد. اما از آنجائیکه در این کتاب سعی می شود تا تمام مباحث مربوط به روش **SMAW** بیان شود از توضیح جوشکاری آلومینیوم با روش **TIG** و **MIG** خودداری می کنیم.

جوشکاری چدن

در صورتیکه هدف جوشکاری چدن به روش جوشکاری گاز باشد باید از سیم جوشاهای برنجی که نقطه ذوب آنها حدود $930^{\circ}C$ است استفاده نمود. این سیم جوشاهای دارای درصد زیادی مس و درصد کمی نیکل می باشند. در جوشکاری چدن با سیم جوش برنجی از شعله ملایم ، نازل بزرگ و فشار گاز کم استفاده می شود. اگر فشار گاز زیاد شود گرد مخصوص جوشکاری چدن از درز اتصال خارج شده و اتصال سالم به دست نمی آید. پیش گرم قطعات چدنی در این روش در دمایی حدود $210^{\circ}C$ - $300^{\circ}C$ انجام شده و پس از پایان عملیات هم قطعات در محفظه های مخصوصی نگه داشته می شوند تا به آهستگی خنک گردد.

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

در جوشکاری چدن به روش قوس الکتریکی - الکترود دستی شدت جریان کمتر از حالت مشابه فولاد انتخاب می گردد ، طول قوس نیز تا جاییکه الکترود به قطعه کار نچسبد کوتاه می شود. طول هر پاس جوشکاری چدن حداقل ۴۰ - ۳۰ میلی متر است. همانند فلزات دیگر تمیزی سطح قطعه چدنی باید با دقت انجام شود به شرط آنکه بکار گیری روشهای تمیز کننده به شکنندگی چدن کمک نکند. زاویه الکترود مشابه جوشکاری فولاد بوده و قطر الکترود ها حتی الامکان کم در نظر گرفته می شود تا گرده جوش عریض نگردد. انتخاب درست اندازه الکترود به ضخامت قطعه ، نوع پخ و اندازه پخ بستگی دارد. الکترودهای جوشکاری چدن به روش SMAW دو دسته هستند :

- ۱ - الکترودهای آلیاژهای غیرآهنی که معمولاً از نیکل و آلیاژهای آن ساخته شده و اتصال دو قطعه چدنی را به خوبی برقرار می کنند. اما استحکام لازم را بوجود نمی آورند لذا از این الکترودها برای مرمت قطعات شکسته و فرسوده و روکش کاری قطعات چدنی و همچنین اتصال چدن به فولاد استفاده می شود.
- ۲ - الکترودهای فولادی با روپوش قلیایی. این الکترودها دارای جوشکاری مشکل ولی استحکام مناسب می باشند. گرده جوش این دسته از الکترودها قابل ماشین کاری نیست و لذا در جوشکاری پایه ماشین ها ، میله های چدنی بزرگ ، لوله های چدنی و انواع فلکه و چرخهای تراکتور کاربرد دارد. دمای پیش گرم قطعات چدنی تا حدی است که دست جوشکار تحمل حرارت قطعه را داشته باشد. از آنجاییکه در صد کربن در چدنها بالابوده و سرعت سرد شدن قطعات چدنی نیز در حین جوشکاری سریع است احتمال تشکیل فازهای شکننده افزایش یافته و این قطعات مستعد ترک خوردن می شوند. به طور کلی سه روش جهت جلوگیری از ترک خوردن قطعات چدنی در حین و بعد از جوشکاری وجود دارد که عبارتند از : به کار بردن پیچ به خصوص در قطعات ضخیم ، به کار بردن سوراخ در اطراف محل جوش و در نهایت پیش گرم و پس گرم کردن قطعات. تنها در دو مورد سرد بودن قطعات چدنی در حین جوشکاری بلامانع است و آنهم جوشکاری چدن خاکستری و چدن چکش خوار است. به خصوص در مورد چدن چکش خوار که امکان ایجاد چدن سفید وجود دارد فاصله بین هر پاس جوشکاری باید به اندازه ای باشد تا قطعه سرد شده و بتوان قطعه را با دست لمس کرد. این دما برای روش SMAW حدود 600°C - 400°C است و همانند روش جوشکاری با گاز در محفظه هایی مخصوص قطعات را به آرامی خنک می کنند.

جوشکاری فولاد زنگ نزن

در جوشکاری فولاد زنگ نزن به روش اکسی - استیلن معمولاً از شعله خنثی استفاده می شود چراکه مقدار اضافه اکسیژن و یا استیلن با عناصر آلیاژی فلز پایه واکنش داده و باعث فقر منطقه جوش از عناصر آلیاژی و در نهایت خوردگی منطقه جوش می شود. به علت هدایت کم حرارتی این آلیاژ در مقایسه با فولاد کربنی ، قطر نازل سرپیک کوچکتر از حالت مشابه جوشکاری فولاد کربنی انتخاب می گردد. سیم جوش نیز در این روش جوشکاری باید از جنس فولاد زنگ نزن باشد که معمولاً از فلز پایه باریکه ای را بریده و به عنوان سیم جوش استفاده می کنند. این سیم جوش باید مدام در روانسازی که به صورت خمیری در آمده فرو برده شود علاوه بر اینکه خمیر مذکور بر روی درز جوش هم مالیده می شود. زاویه مشعل در جوشکاری اکسی - استیلن فولاد زنگ نزن 90° - 80° و زاویه سیم جوش

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

حدود 40° – 20° است که در پشت شعله نگه داشته می شود تا همزمان با لبه کار ذوب شود. برای جلوگیری از اکسید شدن فلز پایه نوک مخروطی شعله با ناحیه مذاب دائما در تماس است و هیچ گاه شعله به صورت ناگهانی از روی قطعه برداشته نمی شود.

جوشکاری فولاد زنگ نزن با فرآیندهای قوسی مانند **SMAW** و **GTAW** و **MGAW** بسیار متداول است.

مهم ترین اشکال جوشکاری قوسی فولاد زنگ نزن به هم خوردن ترکیب شیمیایی فلز پایه در محل جوش است که خوردگی های بعدی را در پی دارد. اتصال قطعات فولاد زنگ نزن جهت جوشکاری قوسی معمولاً با گیره و بستهای مناسب می باشد. ورقهای فولاد زنگ نزن با ضخامت کمتر از $1/2$ میلی متر را به علت احتمال سوراخ شدن ، با روش **AWS A5.5** قوسی جوشکاری نمی کنند. در جوشکاری فولاد زنگ نزن به روش **SMAW** از الکترودهای طبقه **AC** استفاده می شود. نام گذاری و شناسایی الکترودهای جوشکاری فولاد زنگ نزن به روش **SMAW** شبیه نام گذاری خود فولادهای زنگ نزن است که به تفسیر در فصل شناسایی الکترودها آمده است. جریان کاربردی نیز **AC** بوده و قطعات نیازی به پیش گرم ندارند. گرده حاصل از جوشکاری قوس دستی فولاد زنگ نزن ناصاف بوده و پشت خط جوش معمولاً سیاه و ناهموار است. جوشکاری فولاد زنگ نزن با روش **TIG** همانند جوشکاری فولاد کم کربن و فولاد 4130 با روش **TIG** است با این تفاوت که نیاز به جریان اضافی گاز آرگون برای محافظت پشت خط جوش می باشد. بکار بردن گاز محافظ در پشت جوش جهت جلوگیری از تبلور فلز پایه است. در جوشکاری **MIG** برروی فولاد زنگ نزن سیم مناسب با توجه به عناصر آلیاژی موجود در فولاد انتخاب می شود. در اغلب موارد از سیم های سری 300 برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن سری 300 استفاده می گردد. اگر ترکیب آلیاژ نامعلوم باشد بهتر است از سیم **ER-308** استفاده کرد که سیمی همه کاره است.