

مقدمه

جوشکاری یکی از بخشهای مهم و جدانشدنی صنعت نفت و گاز محسوب می شود. جوشکاری اصلی ترین روش اتصال لولهها و تجهیزات نفت و گاز می باشد. تکامل صنعت جوشکاری در طی یک قرن گذشته صورت پذیرفته است، این صنعت اکنون در شرایط مناسبی از نظر فناوری و مدارک می باشد. علاوه بر وجود تجهیزات و مواد مصرفی مناسب و متعدد، استانداردها و مستندات مورد نیاز به خوبی تکامل یافته و برای آزمون جوش نیز تجهیزات، فناوری و رویهها به حد مورد نیاز تکامل یافته و برای آزمون جوش نیز تجهیزات، فناوری و رویهها به حد مورد نیاز تکامل یافته اند. حتی برای حالتهای خاص که به ندرت اتفاق می افتد هم تجهیزات ارائه شده و هم مستندات و استاندارد مورد نیاز در دسترس می باشد. علاوه بر جوشکاری دستی، جوشکاری اتوماتیک و جوشکاری اربیتال نیز به خوبی توسعه یافتهاند. از سوی دیگر تجهیزات جانبی مورد نیاز این صنعت نظیر تجهیزات برش، پخزنی و پرداخت نیز پاسخگوی نیازهای فرایند جوشکاری می باشد. در سیستمهای نوین جوشکاری فناوریهای پیشرفته نظیر پردازش تصویر برای جوشکاری کنترل شده و با کیفیت خوب و به صورت اتوماتیک به کمک این صنعت آمده است. کنترل میکروپرسسوری از فناوریهای جدیدی می باشد که سطح کیفی و سرعت جوشکاری را ارتقاء داده است.

به نظر میرسد در حال حاضر مهمترین موضوعی که باید در رابط با جوشکاری به آن توجه شود، آموزش مناسب اپراتورها و جوشکاران حرفهای و آشناسازی آنها با فناوریهای نوین میباشد. تهیه آموزش مناسب اپراتورها و جوشکاری با توجه به شرایط WPS[Welding Procedure Specification] WPS مناسب برای عملیات جوشکاری با توجه به شرایط موجود در پروژه یکی از عوامل مهم در بالابردن کیفیت جوش میباشد. با وجود تعداد زیادی WPS از پیسش آماده، بهتر است که برای هر پروژه با الهام گرفتن از این مدارک بررسی دقیق شرایط جوشکاری، WPS مناسب پروژه تهیه و استفاده شود. مسئله مهم دیگر جایگزین کردن جوشکاری اتوماتیک میباشد. در صورت امکان اجرای جوشکاری اتوماتیک، علاوه بر افزایش سرعت، می تواند کیفیت جوش را نیز بالا برد. به همین دلیل، پس از معرفی مختصر تاریخچه صنعت جوش و مفاهیم اصلی این صنعت، به این موضوع می پردازیم.

تارىخچە

از نظر تاریخی، قدمت جوشکاری به چندهزارسال پیش و عصرهای برنز و آهن برمی گردد. آثار باقی مانده از ۳ هزارسال قبل از میلاد در ناحیه بینالنهرین و مصر نشان می دهند که در آن دوره جوشکاری فلزات انجام میشده است. هردوت که خود در قرن ۵ قبل از میلاد مىزىسته است، از جوشكارى آهن خبر داده است. ستون آهنی دهلی با ارتفاع حدود ۷متر و وزن ۶ تن در هندوســتان متعلــق به قرن چهــارم میلادی اســت و پیشرفت در صنعت جوشکاری را به خوبی نشان میدهد. نظیر این ستون در کاوشهای باستانی در روم قدیم، انگلستان و اسکاندیناوی هم دیده شده است. ایرانیان در شـناخت و استفاده از فلزات پیشـگام بودهاند، در منابع مختلف نظير اوستا و شاهنامه به اين موضوعات اشاره شده است. در تخت جمشید برای استحکام بیشتر بناها فلز مذاب را داخل حفره دو سنگ میریختند تا اتصال دو قطعه سنگ مستحکمتر شود. آهنگری، جوشکاری و استفاده از فلزات تا سالها درهمین سطح از فناوری در کشورهای ایران، هند، روم و بخشهای شمال غربی اروپا وجود داشته است. به هرحال این استفادههای محدود و غیرعلمی از فرایند جوشکاری برای صدها سال بدون تغییر خاصی ادامه پیدا کرد. انتشار مطالبی پیرامون فناوری آهنگری در سال ۱۵۴۰ میلادی توسط

Vannoccio Biringuccio در ایتالیا را می تـوان مقدمـهای بر توجـه علمی به مقوله آهنگری و جوشکاری در عصر جدید دانست. در سال ۱۷۸۳ میلادی عنصر تنگستن کشف شد، این فلز در برخی از فرایندهای جوشکاری نقش مهمی بر عهده دارد. در سال ۱۸۰۰ میلادی همفری دیوی (Humphry Davy) فرایند قوس الکتریکی (Electric arc) را کشف نمود و از آن برای روشنایی استفاده نمود. در پی این اختراع همچنین کشف گاز استیلن و پروپان و توسعه فرایند سوختن متمرکز و توسعه فرایندتولید الکتریسیته در طول قرن ۱۹میلادی به تدریج زمینههای فرایند جوشکاری سیر تکاملی خود را طی کـرد. در ایــن میــان Nikolai Benardos و Stanislav Olszewski، در ســال ۱۹۸۵ میلادی قـوس الکتریکی با الکترود کربنی را اختراع و در سـال ۱۸۸۸ میلادی اختراع جوشــکاری قوس کربــن را به نام خــود ثبت کردند. در ســال ۱۸۹۰ میــلادی کوفین (C. L. Coffin) در میشـیگان آمریکا جوشکاری با الکترود فلزی را اختراع نمود. در ادامه Elihu Thompson جوشــکاری مقاومتی [RW[Resisance welding را اختراع نمود. در سال ۱۹۰۳ میلادی Hans Goldschmidt مخترع آلمانی روش جوشکاری Thermit) (welding را بـرای جوشـکاری ریلهای آهـن ابداع نمود آبه مخلـوط پودر آلومینیوم و اکسیدآهن Thermit می گویند]. در سال ۱۹۰۵ میلادی شرکت Lincoln electric اولین دستگاه جوش DC با ولتاژ متغیر را ساخت، همین شرکت در سال ۱۹۱۲ میلادی ماشین جـوش نقطهای (Spot welding) را برای صنایع خودروســازی اختــراع و تولید نمود. با اختراع الكترود روكشدار توسط مخترع سوئدى Oscar Kjellberg در سال ١٩٠٨ میلادی فصل جدیدی در جوشکاری باز شد [این اختراع با کمک شرکت ESAB و برپایه اختراع A. P. Strohmenger در بریتانیا صورت گرفت]. اگرچه در سال ۱۸۶۲ میلادی اولین خط لوله نفت با قطر ۲ اینچ در پنسیلوانیای آمریکا توسط Samuel van sickel بـا موفقیت احداث شـد، اما این اتصـالات از نوع پیچی بودند، تا اینکه درسـال ۱۹۱۱ میلادی اولین تلاش برای جوشکاری خط لوله با استفاده از اکسی استیلن در ۱۱ مایل

انجمن جوش آمريكا [AWS[The American Welding Society] تاسيس شـد، این نهاد در حال حاضر یکی از معتبرترین مراکز تدوین استانداردهای جوشــکاری در سطح جهان میباشد. در سال ۱۹۲۰ میلادی شرکت جنرال الکتریک جوشـکاری اتوماتیک با اسـتفاده از جریان DC را توسعه داد. در همین سال توسط C. J. Holslag استفاده از جریان AC برای جوشکاری معرفی شد اما این روش تا سال ۱۹۳۰ میلادی کاربردی نشد. در سال ۱۹۲۰ میـلادی P. O. Nobel در شرکت جنرال الکتریک سیسـتم جوش اتوماتیک را با استفاده از جریان مستقیم (DC) ابداع نمود. در سال ۱۹۲۴ ميلادي اولين ساختمان اسكلت فولادي تمام جوشي توسط شركت جنرال بویلر در آمریکا ساخته شد. در سال ۱۹۲۶ میلادی P.W. Swain کارمند NRL مقالـهای درباره X-Ray tests of weld برای شـناخت کیفیت جوش منتشر نمود. در سال ۱۹۲۸ میلادی AWS D 1.1 میلادی ا اولین پل راهآهن تمام جوشے در آمریکا توسط شرکت وستینگ هاوس ساخته شد. در سال ۱۹۲۹ میلادی شرکت لینکلن الکتریک آمریکا تولید الکترود پوشـش دار را به صورت فروش عمومی آغاز نمود. در سـال ۱۹۳۰ میلادی اولین برگه مشخصه برای جوشکاری (Welding Specification) نوشته شد. در همین سال توسط H.M. Hobart و P.K. Devers مطالبی در مورد جوشکاری قوسی منتشر نمودند که موجب ابداع جوشکاری GMAW شـد. در سـال ۱۹۳۲ میلادی جوشـکاری زیرپـودری (Submerged Arc Welding) توسط شركت National Tube ابداع شد. سال ۱۹۳۴ ميلادي اولین مخزن به وسیله رادیوگرافی بازرسی شد. استاندارد BS 538 در رابطه با جوشـکاری در سـال ۱۹۳۷ منتشر شد. در سـال ۱۹۴۰ میلادی انجمن جوش کانادا (CWS) تاسیس شد. در سال ۱۹۴۱ میلادی ساخت خط انتقال زیردریایی با فناوری Flash Welding آغاز شد. در ۱۹۵۷ میلادی روش جوشکاری توپسودری [FCAW[Flux Cored Arc Welding و جوشکاری پلاســما [PAW[Plasma Arc Welding] ابــداع شــد. در اوایــل دهه ۱۹۶۰ میلادی جوشکاری اربیتال (Orbital) برای جوشکاری تجهیزات فضایی در شــر کت North American Aviation در تیمـــی به سرپرســـتی Gasparas Kazlauskas ابداع و استفاده شد. تجهيزات مورد استفاده بسيار سنگين و خاص بودند. در دهه ۱۹۸۰ میلادی تجهیزات قابل حمل جوشکاری اربیتال ساخته شد. در حال حاضر اغلب شرکتهای بزرگ سازنده تجهیزات جوشکاری، دستگاه جوش اتومات و اربیتال را نیز تولید و عرضه می کنند. در ادامه پیشرفت و تکامل صنعت جوشکاری، دهها روش و هزاران نوع دستگاه جوش ابداع و به بازار ارائه شدهاند برخی از این تجهیزات برای روشهای بسیارخاص و برای کاربردهای ویژه تولید میشوند و برخی دیگر دارای کاربردهای بسیار عمومی میباشند. در ادامه این مبحث چند نمونه از فرایندهای پر کاربرد جوشکاری را به همراه مختصری از تاریخچه آن، با هدف نهایی جوشکاری لوله و اتصالات به صورت اتوماتیک را ارائه می کنیم.


از خط لوله در پنسیلوانیا با موفقیت به انجام رسید. در سال ۱۹۱۹ میلادی

فرایند جوشکاری

اشاره کردیم که فرایندها و تجهیزات متعددی در طول یک قرن گذشته برای جوشکاری ابداع شده است. اما در این مبحث فقط به فرایندهایی اشاره می کنیم که در صنعت نفت و گاز کاربرد دارند. به صورت خلاصه فرایندهای اصلی مورد استفاده در این صنعت عبارتند از:

- ۱- جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود روکشدار [SMAW]
- ۲- جوشكارى با گازمحافظ و الكترود مصرف نشدني [TIG يا GTAW] يا
- ۳- جوشکاری با گازمحافظ و الکترود مصرف شدنی نظیر [MIG/MAG]



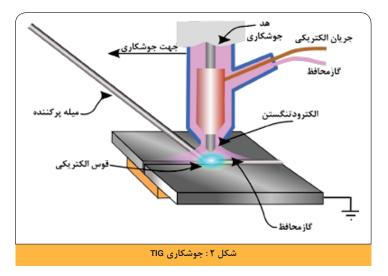

روشهای دیگر نظیر جوشکاری مقاومتی (ERW) در فرایند ساخت لولههای نفت و گاز کاربرد دارند، روشهای جوشکاری با گازسوختنی (OFGW) اگرچه استاندارد میباشد، اما به دلیل برخی نواقص، توصیه نمی شـود. سـایر روشهای خاص جوشـکاری نیـز مرتبط با موضـوع این مقاله نمی باشند. در ادامه انواع جوشکاری مورداستفاده در صنعت نفت و گاز را بررسی می کنیم:

۱» جوشکاری قوس تنگستن تحت گاز محافظ TIG یا GTAW

در ســال ۱۸۹۰ میلادی کوفین (C. L. Coffin) ایده استفاده از الکترود فلزی و استفاده از گاز خنثی برای محافظت از جوش را مطرح نمود. اما تا سالها بعد استفاده عملی از این ایده به عمل نیامد، تا اینکه در دهه ۱۹۳۰ میلادی به تدریج این ایده به کارگرفته شــد. در آن دوره به ویژه در صنعت هواپیماسازی به جوشکاری آلومینیوم و همچنین جوشکاری منیزیم با کیفیت مناسب نیاز جدی وجود داشت و با روشهای معمول نمیشد به کیفیت مناسب دست یافت. سرانجام با کمک جریان مستقیم برق (Direct current) و گازهلیم، جوشکاری منیزیم امکانپذیر شد. در سال ۱۹۴۱ میــلادی تنگســتن با توجه به دمــای ذوب بالا به عنوان الکترود[مصرف نشــدنی] به این مجموعـه اضافـه گردید. علاوه بر هلیوم از آرگون نیز به عنوان گاز خنثی در این نوع جوشـکاری استفاده می شود. به همین دلیل در ایران به این نوع جوشکاری، جوش آرگون نیز گفته می شود. به دلیل گران بودن این دو گاز در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی گاز دیاکسیدکربن نیز آزمایش شد. در عمل این گاز کیفیت مناسب برای جوش آلومینیوم یا منیزیم را ایجاد نمی کند، اما وCO برای جوشکاری فولادهای کربنی می تواند کیفیت مناسبی داشته باشد. مشکل دیگر این جوشکاری گرمای زیاد(حدود ۲۹۵۰۰°) در محل قوس الکتریکی میباشــد برای حل این مشــکل شرکت لینده سیستم خنک کننده تورچ جوشکاری را ابداع و به این سیستم اضافه نمود.

در این نوع جوش در صورت نیاز به فلز پر کننده، می توان فلز پر کننده (Filler Metal) را داخل حوضچه مذاب اضافه نمود. فرايند [TIG[Tungsten Inert Gas] ، جوشي تميز و باكيفيت بالا توليد می کند. با توجه به عدم وجود سرباره (گل جوش)، عیب ناخالصی سرباره وجود نداشته و جوش نهایی نیاز به تمیز کاری ندارد. جوشـکاری TIG میتواند بر روی همه فلزات و آلیاژها انجام شود و فرایند قابلیت اجراء به صورت دستی و اتوماتیک را دارا میباشد. برای استفاده کاربردی تر و خاص انواع مختلفی از الکترود برای این سیستم تولید میشود. در حالیکه الکترود استاندارد این سیستم از تنگستن با خلوص ۹۹/۵ درصد ساخته میشود. در الکترودهای خاص یک درصد زیرکونیوم (Zirconium) يا لانتانيوم (Lanthanum) يا ۲ درصد توريوم (Thorium) يا سريوم (Cerium) اضافه می کنند، این الکترودها برای کاربردها یا شرایط خاص دارای عملکرد و کیفیت بالاتری میباشند. این فرایند به طور وسیعی برای جوشکاری آلومینیوم و فولاد زنگ نزن مورد استفاده قرار می گیرد. از دیگـر کاربردهـای ایـن فرایند جوشـکاری میتوانیم به جوشـکاری در صنایع هسـتهای، شيميايي، هوافضا و صنايع غذايي اشاره كنيم.

۲» جوشکاری با قوس پلاسما PAW

در سال ۱۹۵۳ میلادی برای توسعه کیفیت و سرعت جوشکاری TIG ، استفاده از نازل برای تمرکز قوس الکتریکی آزمایـش گردید و جوشـکاری TIG با راندمـان بالاتر با نام PAW ابداع شد، این روش به دلیل تشکیل پلاسما، به جوشکاری با قوس پلاسـما معروف میباشـد. در این فرایند از دوجریان جداگانه گاز استفاده مى شود. گاز اطراف الكترود، پلاسما را تشكيل مى دهد و گاز محافظ منطقه جـوش را محافظت می کند. دما دراین فرایند نسبت به جوشکاری TIG بالاتر بوده و به ۲۴۰۰۰° میرسد. فرایند PAW به سه شکل زیر استفاده می شود:

روش اول: جوشکاری Micro با جریان ۲۰تا ۲۰ آمپر، روش دوم: جوشکاری Melt-in با جریان از ۲۰ تا ۱۰۰ آمپر، روش ســوم: جوشــکاری keyhole با جریان بیش از ۱۰۰ آمپر به صورتيكه قوس پلاسما ازضخامت قطعه عبوركند.

این نوع جوشکاری به صورت گسترده برای اتصال باکیفیت بالا و همچنین در قطعه کارهای با ضخامت زیاد در صنایع هوافضا، صنایع شیمیایی، صنایع نفت و گاز و ... کاربرد دارد.

۳» جوشـکاری قوس فلز تحت گاز محافظ MIG/MAG یا [GMAW[Gas Metal Arc Welding]

این فرایند جوشـکاری برای جوش آلومینیوم در دهه ۱۹۴۰ میلادی ابداع و توسعه داده شد. توسعه نهایی این فرایند توسط Battelle Memorial Institute در سال ۱۹۴۸ میلادی انجام شد. H. E. Kennedy استفاده از الکترود با اندازه کوچک و جریان ثابت الكتريكي را ابداع نموده بود، اين ابداع در روش جوش قوس فلز تحت گاز محافظ به کارگرفته شد. این نوع جوشکاری در ابتدا تنها شامل جوشكارى قوس فلز با گاز خنثى MIG[Metal Inert Gas] و معمولاً آرگون می شد. به دلیل گرانی این گاز در سال ۱۹۵۳ میلادی جوشــكارى قوس فلــز بــا گازفعــال [MAG[Metal Active Gas یعنی و CO نیز توسعه داده شد، به این گاز، Semi Inert هم می گویند. در ادامه تکامل این فرایند در سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ میـــلادی روش Short-arc و در ابتدای دهه ۱۹۶۰ میلادی روش Pulsed spray-arc نيز ابداع گرديد. درسالهای اخير Spray-arc هم به زیر مجموعه این فرایند جوشکاری اضافه گردیده است.



این فرایند جوشکاری را به نام جوشکاری قوس فلز تحت گاز محافظ[GMAW] نیز می شناسـند. در این جوشکاری قوس الکتریکی بین یک الکترود پیوسته توپر مصرف شدنی و قطعه جوشکاری نگه داشته میشود. قوس الکتریکی ومنطقه جوشکاری به وسیله جریان گاز محافظ خنثی یا فعال محافظت می شود. این فرایند مناسب جوشکاری اغلب فلزات و آلیاژهایی اسـت که الکترود آنها به صورت پیوسـته قابل تهیه می باشد. به طور کلی جوشکاری MIG/MAG سرعت بیشتری نسبت به جوشکاری با الکترود دستی [MMA] دارا میباشد زیراکه در این روش الکترود پیوسته است و مشابه جوش دستی مرتب نیاز به تعویض الكترود نمى باشد. از طرف ديگر ضايعات ته الكترود که در روش دستی وجود دارد، در این روش وجود ندارد. روش MIG/MAG روشے پر کاربرد می باشد که مى تواند با سرعت بالا و در همه جهات با آن جوشکاری نمود. این روش مناسب جوش اتوماتیک و نیمـه اتوماتیک میباشـد و از آن برای جوشـکاری فولادها با ضخامت متوسط و زیاد و همچنین جوشکاری سازههای آلومینیومی استفاده میکنند. برای جوشکاری فولاد با ضخامت زیاد از سیمهای توپودری استفاده می کنند.

۴» جوشـکاری با سیم توپودری -FCAW[Flux Cored Arc Welding]

جوشـکاری با سـیم توپـودری، در ابتدای دهه ۱۹۵۰ به عنوان آلترناتيو جوشكاري MAG/MIG ابداع و توسعه داده شد. در این نوع جوشکاری الکترود توپر نیست و داخل آن پودر [فلاکس] قرار دارد. در این روش جوشکاری پودر داخل الکترود با تولید گازمحافظ از جـوش در مدت عملیات جوشـکاری محافظت می کند در این حالت به آن Self shielded می گویند، علاوه بر آن پودر سرباره تولید می کند و این سرباره نیز از جـوش محافظت مضاعف به عمل می آورد. بعد از عملیات جوشکاری باید این سرباره را از جـوش جدا کرد. در این روش همچنین میتوان از گاز محافظ جداگانه نیز در موارد خاص استفاده نمود.

۵» جوشـکاری قوسـی با الکترود دســتی SMAW[Shielded & MMA[Manual Metal Arc] Metal Arc Welding]

این فرایند قدیمی ترین و پر کاربرد ترین روش جوشکاری قوسی میباشد. Nikolay Slavyanov در سال ۱۸۸۸ میلادی روش الکترود مصرفی را ابداع نمود. در سال ۱۹۰۸ میلادی Oscar Kjellberg الكترود روكش دار را ابداع نمود. با وجود اين كشف به دلیل گران بودن روکش، استفاده از آن ممکن نشد تا اینکه در دهه ۱۹۵۰ میلادی روکش با هزینه پایین

که دارای پودر آهن برای افزایش سـرعت جوشـکاری بود ابداع گردید. در این روش یک قوس الکتریکی بین انتهای الکترود روکشدار و قطعه کار ایجاد می شود. به تدریج فلز الکترود ذوب شده و وارد حوضچه مذاب می شود. از طرف دیگر گازهای حاصل از تجزیه پوشش الکترود یک لایه محافظ در مقابل اتمسفر ایجاد می کنند. این لایه سرباره به صورت مذاب تمام سطح جوش را اشغال می کند و تا سرد شدن جوش از آن محافظت می کند. بعد از هر پاس جوش باید این سرباره [گل جوش] را از سطح جوش جدا کرد. صدها نوع الكترود براى اين نوع جوشـكارى توليد مىشـود. اين الكترودها اغلب حاوى آلياژهائي براى افزايش اسـتحكام جوش نیز میباشند. روش جوش دستی با وجود سرعت پایین و همچنین نیاز به تعویض الکترود و جداکردن سربار، هنوز پر کاربردترین روش جوشکاری میباشد.

۶» جوشکاری زیرپودری [SAW[Submerged Arc Welding]

این روش جوشـکاری توسـط .National Tube Co در سال ۱۹۳۲ میلادی ابداع گردید و بلافاصله حقوق خود را به شرکت Union Carbide Company به عنوان بخشی از شرکت Linde واگذار نمود. در این جوشکاری قوس الکتریکی بین قطعه کار و انتهای الکترود مصرفی تشکیل میشود. منطقه جوش به وسیله لایهای از پودر دانهبندی شده، پوشـش داده میشود. در این روش قوس جوشـکاری زیر پودر مخفی شده و دیده نمیشود.



مقداری از پودر [فلاکس] در اثر حرارت ذوب شده و لایهای از سرباره محافظ را بر روی حوضچه مذاب تشکیل مى دهد. از فلاكس ذوب نشده مى توان مجدد استفاده نمود. الكترود مصرفى عموماً توپر است اما مى توان از الکترود توپودری نیز استفاده نمود. فرایند جوش زیرپودری به طور کلی مناسب تجهیزات اتوماتیک میباشد اما می توان از آن به صورت نیمه اتوماتیک نیز اســتفاده نمود همچنین امکان اســتفاده به صورت دو یا چند سیمه نیز برای افزایش راندمان وجود دارد. سرعت رسوب گذاری در این روش زیاد است به همین دلیل از آن برای جوشکاری با راندمان و کیفیت بالا نظیر ساخت مخازن، جوشهای طولی لوله، سازههای فولادی سنگین و صنایع کشتی سازی استفاده می کنند.

🔼 جوشکاری اتوماتیک

اولین بار جوش اتوماتیک در سال ۱۹۵۲ میلادی در شرکت E&E Seegmiller Ltd به کار گرفته شد [همانطور که اشاره کردیم نمونه ساده تری از جوش کاری اتوماتیک در ۱۹۲۰سال میلادی توسط شرکت جنرال الکتریک ارائه شــد]. در دهه ۱۹۶۰ میلادی در صنایع خودروســازی آمریکا جوش اتوماتیک بوســیله رباتهای جوشکار معرفی شد، اما استفاده جدی از این فناوری به دهه ۱۹۸۰ میلادی بر می گردد. در حال حاضر تعداد بسیار زیادی ربات جوشکار در صنایع خودروسازی در سراسر جهان وظیفه جوشکاری به ویژه

جوش نقطهای را برعهده دارند. در سایر صنایع نیز به تدریج برای افزایش راندمان، بالابردن كيفيت و ايجاد يكنواختي در جوش و همچنين كاهش هزينهها به منظور کاهش نیروی انسانی، استفاده از این فناوری مورد توجه قرار گرفت. جوشکاری مخازن و جوش انواع تجهيزات صنعت نفت و گاز، ساخت انواع لوله و برخي اتصالات و ... در کارخانهها و کارگاهها نمونههای دیگری از این فناوری میباشند. جوش اتوماتیک را به می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: در دسته اول دستگاه جوش ثابت است و قطعه/تجهیز حرکت میکند یا چرخانده میشود. جوشکاری اتومات لوله و اتصالات در کارگاه اسپولسازی نمونهای از این نوع جوشکاری می باشد. در دسته دوم قطعه/تجهیز ثابت بوده و دستگاه جوش حرکت می کند یا چرخانده می شود. جوشکاری خطوط لوله [خطوط انتقال] در حالتی که دســتگاه جوش حول لوله ميچرخد، نمونهاي از اين نوع جوشــکاري ميباشد. اين نوع جوشـکاری که با نام Orbital نیز شـناخته میشـود به دلیل تغییر موقعیت جوشکاری حول لوله و مشکلات استانداردی، دارای مکانیزم پیچیدهتری نسبت به دسته اول میباشد. در این بخش هدف ما صرفاً معرفی جوشکاری لوله به منظور ورود به مبحث جوشکاری اتومات میباشد و به صورت مشخص جوشکاری با دستگاه جوش ثابت را بررسی خواهیم کرد و به جوش اوربیتال نخواهیم پرداخت.

۱» روش جوشکاری


یکی از با اهمیت ترین بخشهای مرتبط با جوش اتوماتیک، انتخاب روش جوشکاری میباشد. زیرا هدف از بکارگیری جوش اتوماتیک افزایش راندمان ضمن بهبود کیفیت جوش می باشد. در جوشکاری اتوماتیک فناوری های متعددی معرفی شدهاند، هر کدام از این فناوریها دارای محاسن و معایبی میباشند. در سادهترین روش از یک دستگاه جوش که به صورت ثابت قرار گرفته استفاده می شود. در این روش با توجه به شـرايط خاص پاس ريشـه، امكان جوشـكارى مناسب اين بخش وجود ندارد و غالباً پاس ریشـه توسط دست[روش نیمه خودکار] انجام میشود و پاس میانی و پاس نهایی[Cap] توسط دستگاه اجراء می گردد. در این روال اگرچه به میزان قابل توجهی سرعت افزایش می یابد اما پاس ریشه گلوگاه محسوب شده و سرعت نهایی را کاهش میدهد. برای حل این مشکل فناوریهای مختلفی معرفی شدهاند، که در این قسمت به دو نمونه از آن اشاره میکنیم. الف: استفاده از پردازش تصویر

در این روش به صورت پیوسته توسط دوربین، از منطقه جوشکاری فیلمبرداری شده و تصاویر برداشت شده به یک سیستم پردازش تصویر (Image processing) منتقل می شود. در این سیستم با پردازش تصویر، اطلاعات مورد نیاز از آن استخراج می شود. به کمک این اطلاعات به صورت مداوم موقعیت و فاصله Torch نسبت به قطعه تغییر می کند. این سیستم کنترل به صورت مداوم عملیات جـوش را بـرای بدسـت آوردن بهتریـن کیفیـت در عین حال افزایش سـرعت جوشکاری، تحت کنترل خود دارد. این سیستم به صورت مداربسته، تصاویر جوشکاری منطقه جوش را و همچنین اطلاعات استخراج شده را نشان میدهد. غالباً برای اعمال کنترل دستی و تصحیح خطاهای احتمالی سیستم اتوماتیک، می تــوان با Joystick، موقعیت تورچ جوشــکاری را تغییر داد یا به وســیله صفحه کلید پارامترهای سیستم پردازش را تغییر داد. شرکت Tecnat کانادا نوعی سیستم جوش اتوماتیک بر پایه پردازش تصویر ارائه نموده است. در سیستم یاد شده به علت حذف خطاهای انسانی کیفیت جوش افزایش یافته و نیاز به تعمیر (Repair) به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و سرعت جوشکاری نیز افزایش می یابد. در این متد به دلیل کنترل مناسب پارامترهای جوشکاری به ویژه کنترل موقعیت تورچ، می توان جوش ریشه را با کیفیت مناسب به صورت اتوماتیک اجراء نمود. علاوه بر مزایای اشاره شده در این روش به دلیل کنترل فیدبکدار موقعیت تورچ

جوشکاری نیاز به ماشین کاری سطح کار به حداقل می رسد و در مجموع سرعت Fit-up نيز افزايش مي يابد. در اين سيستم استفاده از فرايند جوش MIG/MAG و جوش زیرپودری در پاسهای Fill و Cap امکانپذیر میباشد.

ب: نوسان کردن هد جوشکاری


جوشکاران با تجربه و خبره از تکنیک زیگزاگ (Weave bead) و تکنیک مستقیم (Stringer bead) به صورت همزمان و متناسب استفاده می کنند. در جوشـکاری اتوماتیک به جای اسـتفاده از این دو روش بـرای نفوذ کامل در پاس ریشه و افزایش کیفیت در پاسهای دیگر از تکنیک جوش نوسانی (Oscillation) استفاده می کنند. در این روش Torch جوشکاری مطابق برنامه از پیش تنظیم شده توسط یک نوسان ساز (Oscillator) در جهت عرضی ضمن حرکت رو به جلو نوسان می کند. نوسان تورچ باعث می شود که ماده پر کننده به صورت یکنواخت به داخل

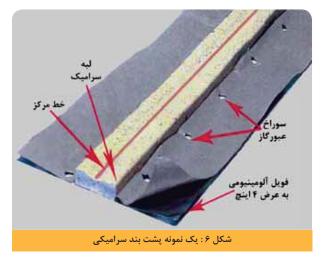

منطقه جوشکاری نفوذ نماید، ضمن آنکه از گیر کردن احتمالی مفتول جوشکاری در داخل شکاف جلوگیری می شود. شرکت Gullco کانادا یکی از شرکتهائی است کـه این فناوری را ارائه مینماید، مطابق تائیدیه این شـرکت پاس ریشـه مطابق استاندارد و آزمونهای بازرسی جوش انجام و جوش نهائی در محدوده قابل قبول و با کیفیت خوب می باشد. این شرکت برای افزایش کیفیت جوش پیشنهاد می کند که در زمان جوشکاری لوله، محل جوشکاری از داخل توسط پشت بند سرامیکی پوشیده شود، با استفاده از این روش کمکی، کیفیت جوشکاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته و سرعت جوشکاری نیز افزایش مییاشد.

** پشتېند سراميکي (Ceramic backing) چيست؟


یکی از روشهای معمول در جوشکاری پاس ریشه استفاده از جوشکاری دوطرفه (Double weld) میباشد. روش مناسب دیگر برای جوش پاس ریشه به ویژه در جوشکاری لوله واتصالات، جوشکاری با استفاده از پشت بند (Backing weld) میباشد. شره و ریزش مواد مذاب به داخل لوله مشکلی است، که با استفاده از پشت بند حل می شود. در جوش اتوماتیک این مشکل خودش را بیشتر نشان می دهد، زیراکه در جوش دستی امکان کنترل در هرحال بیشتر مىباشد. استفاده از پشت بند در اینجا کاملاً کارآمد مىباشد. پشت بندها مىتواند از جنس فلز پایه بوده یا از مواد مقاوم در مقابل گرما انتخاب شوند. این پشت بندها ضمن آنکه باید جلوی ریزش مواد مذاب را بگیرند، نباید به مواد مذاب بچسبند. از سوی دیگر بستن و باز کردن این پشتبند نیز باید سریع صورت بگیرد. پشتبندهای سرامیکی چسبدار نظیر شکل ۶، نمونه مناسبی از این المان کمکی میباشند. در این نمونه تقریباً همه موارد فنی مورد نظر دیده شده است. این المان به وسیله

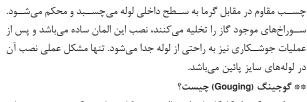

یکی دیگر از گلوگاههای احتمالی جوشکاری پایپینگ، تعمیر جوشهای معیوب میباشد. برای آمادهسازی و جوشکاری مجدد، جوش معیوب، از گذشته از دستگاههای سنگزنی استفاده میشده است. استفاده از این تجهیزات زمانبر است. برای سرعت بخشیدن به این فرایند می توان از دستگاهی به نام Gouging machine استفاده نمود که با استفاده از الکترودهای ذغالی و استفاده از جریان هوای فشرده خشــک (Dry) و بــدون روغن (Oil free) جوشهای ذوب شــده را کنده و از محل خارج می کند. با این روش سطح قطعه برای جوشکاری مجدد نیز آماده می گردد.

۲» آمادهسازی سطح کار Facing and Beveling


اگرچه آمادهسازی سطح کار برای هر نوع جوشکاری لازم میباشد، اما غالباً در جوش دستی امکان تنظیم جوش به نحوی وجود دارد که اگر آمادهسازی کامل صورت نگرفته باشد، می توان ضمن جوشکاری به نحوی این مشکل را برطرف نمود. برخی از شرکتهای سازنده جوش اتوماتیک نظیر Tecnar ادعا میکنند سیســتم جوشکاری آنها کاملاً مشابه سیستم دستی بر این مشکل فائق می آید. اما با نگاه دقیق تر به مسئله آماده سازی سطح کار (Facing, Beveling) می بینیم که آمادهسازی سطح کار در بالابردن سرعت عملیات جوشکاری تاثیر زیادی دارد. از طرف دیگر با آمادهسازی سطح کار ضمن کم شدن استفاده از مواد مصرفی،

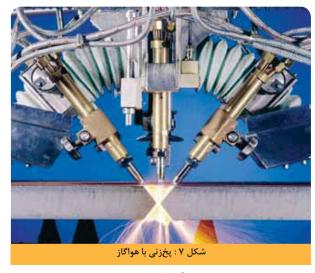

کیفیت جوش افزایش یافته و کاملاً یکنواخت می شود.

برای آماده سازی سطح کار روشهای بسیار متعددی وجود دارد. برخی از روشها نظير Oxyfuel يا پلاسـما ضمن داشـتن هزينه قابل توجه، ممكن است پرداخت مناسبی به سطح کار ندهند[البته باید توجه کرد برخی شرکتها تجهیزاتی برای روشهای اشاره شده نظیر پلاسما با عنوان High Definition ارائه می کنند که ضمن سرعت بالا، کیفیتی درحد کیفیت ماشین کاری ایجاد می کنند]، در این میان استفاده از روش Cold Cutting[Facing] می تواند کیفیت مناسبتری را ارائه



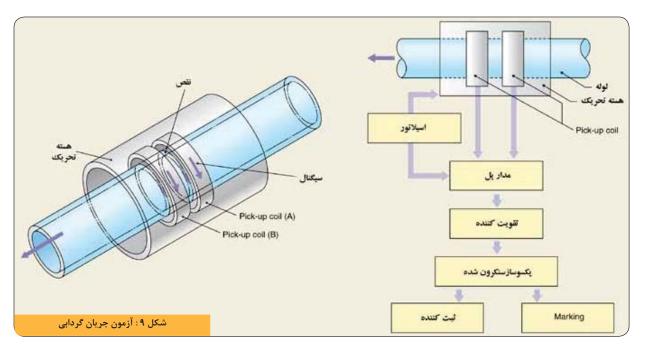

نماید. ماشینآلات برشکاری و پرداخت به تنهائی دارای تنوع زیادی میباشند، اما به نظر میرسد فناوری های خاصی که ویژه پخزنی و پرداخت لوله ابداع شدهاند، کیفیت بهتری در بر داشته و کار با آنها ساده تر باشد. یکی از انواع مناسب این ماشین آلات ساخت شرکت Gerima میباشد که تصویر آن را در شکل ۸ مشاهده می کنید. با وجود کیفیت خوب و سرعت بالای این دستگاه برای ضخامتهای کم، یخ نے ضخامت های بالا، وقت گیر و غیر اقتصادی است و باید از روشهای دیگر استفاده کرد.

۳» تنظیم لوله و اتصالات Fit-UP


مشابه قسمت قبل Fit-up نيز فعاليتي است كه در انواع جوشکاری پایپینگ کاربرد دارد. نکتهای که در جوشـکاری اتوماتیک باید به آن دقت شـود این است که در جوشکاری دستی غالباً سرعت Fit-up از سرعت جوشکاری بیشتر است اما در جوشکاری اتوماتیک سرعت جوشکاری بیش از سرعت Fit-up می باشد. به همین دلیل در این نوع جوشکاری باید تعداد گروههای Fit-Up به نحوی انتخاب گردد که این بخش برای کل فرایند گلوگاه تشکیل ندهد.


۴»بازرسی Inspection


وجود یک لوله خراب به علت مشکل در تولید لوله يا وجود ايراد در جوشكاري، علاوه بر هزينه فراوان تعویض و توقف در بهرهبرداری، ممکن است موجب بروز خطرات جانی و مالی در پی نشت مواد قابل انفجار یا مواد خطرناک و سمی شود. به همین دلیل سعی می گردد با انجام آزمایش و بازرسیهای دقيق و مطابق استاندارد، ميزان خطا در توليد يا

جوشکاری و نصب را به حداقل رساند. برای نیل به این مقصود و حصول اطمینان از کیفیت تولید و تامین الزامهای استانداردی، علاوه بر انجام بازرسی و آزمایش های مربوط به تولید لوله و اتصالات، در مرحله نصب نیز بازرسی جوش دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. هر یک از آزمونها و بازرسی های استاندارد، محک مناسبی در تایید کیفیت مواداولیه استفاده شده و همچنین مناسب بودن مراحل جوشکاری میباشد. بازرسی جوش، فرایندی است که پس از اتمام عملیات جوش یک لوله انجام می پذیرد. این موضوع در حالی است که ناظر جوشکاری حین عملیات جوشکاری نیز بر رعایت شدن استاندارد و پروسیجرهای تعریف شده نظارت می کند. نظارت این ناظر علاوه بر استاندارد، منطبق بر مدرک WPS میباشد. قبل از آغاز جوشکاری، از جوشکاران آزمون گرفته میشود و درصورت تائيد ناظر، اجازه فعاليت مي يابند.

یکی از مواردی که در بازرسی جوش معمول نمی باشد، بازرسی لوله یا اتصالات قبل از عملیات جوشکاری میباشـد. غالباً پس از بررسی گواهیهای صادر شده از سوی سازنده کالا و بازرسی چشمی، عملیات جوشکاری آغاز می شود. اما تجربه نشان داده ممکن است، در مرحله بازرسی نهایی تولید لوله و اتصالات برخی ایرادات کوچک توسط QC کارخانه دیده نشود یا در مرحله حمل مشکلاتی برای لوله و اتصالات ایجاد شود. به همین دلیل منطقی است که به صورت اتفاقی تعدادی از قطعات آماده جوشکاری به صورت کامل مورد آزمون بازرسی قرار گیرند. این آزمون می تواند رادیو گرافی یا آزمون ذرات مغناطیسی باشد. برای نظارت بر عملیات جوشکاری استانداردهای API 1104, ASW D 1.1, ASME IX, EN288 و روال تعریف شده در WPS ، استاد مورد استناد ناظرین و بازرسان می باشند. از بازرسی و آزمونهای استاندارد می توان به بازرسی چشمی (Visual Inspection)،

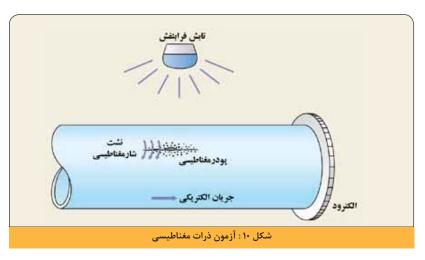

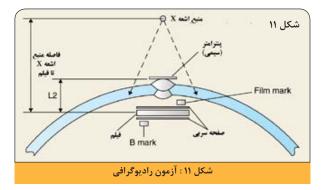

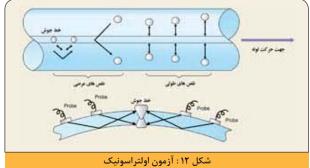

بازرسے ابعادی (Dimensional)، آزمون مایعات نافذ Liquid Penetrate، آزمون ذرات مغناطیسے Magnetic (Particle ، بازرسي جريان گردابي (Eddy Current)، آزمون اولتراسونيک (Ultrasonic)، آزمون راديو گرافي (Radiographic)، آزمون اکوستیک (Acoustic)، آزمون نشت (Leak) ، آزمون ترمو گرافی (Thermography)، متالو گرافی در محل (In-Situ Metallographic) و هیدروتست (Hydrotesting) اشاره کنیم. از میان روش های ذ کر شده، رادیو گرافی به وسیله اشعه X یا گاما از گذشته دارای کاربرد فراوانی بوده و دارای نتایج بسیار مطمئنی می باشد و برای تمام ضخامتهای معمول لوله کشی مناسب می باشد.

الف - آزمون رادیو گرافی Radiographic Test


کشف اشعه X در سال ۱۸۹۵ میلادی توسط رونتگن و کشف خاصیت رادیوکتیو توسط بکرل در سال ۱۸۶۹میلادی، پایههای علمی و فنی آزمون رادیوگرافی محسوب می گردند. فرق این اشعهها با نور معمولی در این است که این اشعهها، برخلاف نور معمولی قادرند به مواد کدر نفوذکنند، ضمن آنکه همانند نورمرئی قابلیت ثبت تصویر را نیز دارا میباشند. آزمون رادیوگرافی پر کاربردترین روش NDT میباشد. در این آزمون انواع عیوب نظیر حفرههای گازی و عیوب صفحهای دیده می شوند. همچنین از رادیوگرافی می توان برای پیداکردن تغییرات در ترکیب مواد و ضخامتسنجی نیز استفاده نمود. یکی از محاسن اصلی این روش قابل اجرا بودن آن از اندازههای میکرونی تا ساختارهای بسیار بزرگ میباشد. مزیت مهم دیگر این روش قابل استفاده بودن آن برای رنج گستردهای از مواد نظیر انواع فولادها، آلومینیوم، برلیم، منیزیم، نیکل، کامپوزیتها و... میباشد.

روش رادیوگرافی، یک روش حجمی در NDT میباشد که براساس اختلاف در جذب اشعه به وسیله قطعه مورد بازرسي و با استفاده از تشعشعات الكترومغناطيس با طول موج خيلي كوتاه [اشعه X و اشعه گاما] يا تشعشعات ذرهای [ذرات α β یا نوترون] انجام می شود. به خاطر اختلاف در دانسیته و تغییر در ضخامت قطعه یا اختلاف در خواص جذب که به خاطر اختلاف در ترکیب و وجود عیوب میباشد، قسمتهای مختلف قطعه مورد آزمایش مقادیر مختلفی از اشعه نافذ را جذب می کنند. در رادیو گرافی، یک جسم توسط اشعه X یا گاما پرتودهی می شود و قسمتی از تشعشع که بوسیله جسم جذب نشده است، به یک برگه فیلم برخورد می نمایند.

اشعه جذب نشده که به فیلم برخورد می کند اثری به صورت نقاط تیره و روشن بر روی فیلم بر جای می گذارد. این اثر از وضعیت داخلی جسم پرتودهی شده تاثیر پذیرفته و با آن می توان به وضعیت داخل جسم پی برد.

ب- آزمون اولتراسونیک Ultrasonic Test

آزمون اولتراسونیک یک روش NDT محسوب مى شـود كه امواج صوتى با فركانس بالا [در محدوده مگاهرتز اً به درون ماده تحت آزمایش جهت ردیابی عیوب داخلی یا بررسی خواص ماده، ارسال میشود و با دریافت امواج عبور کرده و مشاهده آن می توان وضعیت داخل قطعه را بررسی نمود. در آزمون اولتراسونیک عیوبی از قبیل ترکها، حفرههای انقباضی، حفرههای عمیق به خوبی قابل ردیابی و آشكارسازي ميباشد. مجموعه المانهاي يك سیستم اولتراسونیک شامل: فرستندهای از جنس کریستال پیزوالکتریک که وظیفه تولید امواج با فرکانے مناسب را برعهده دارد، ردیاب که وظیفه دریافت و نمایش امواج را برعهده دارد و یک مایع مخصوص جهت انتقال انرژی امواج به داخل ماده تحت آزمایش به نام کوپلانت میباشد.

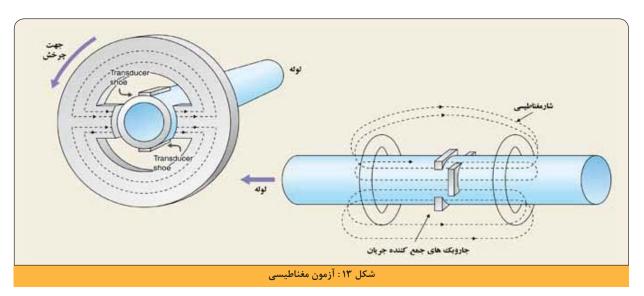



** آزمون مناسب در جوشکاری اتومات کدام است؟

اشاره کردیم که آزمون رادیوگرافی، آزمونی مطمئن و دارای سابقه طولانی در صنعت نفت و گاز میباشد. اما این آزمون یک عیب در جوشکاری اتوماتیک دارد و آن کندی و شرایط خاص آن میباشد. محیط اطراف موضع تحت آزمون رادیوگرافی، به صورت موقت به تشعشعهای خطرناک رادیواکتیو آلوده می شـود و نمی توان همزمان با جوشـکاری در همان محل به آزمون راديوگرافي هم پرداخت. براي حل اين مشكل آزمون اولتراسونيک پيشنهاد مي گردد. آزمون اولتراسونیک آلترناتیو مناسبی برای ضخامتهای بالای ۸ میلیمتر میباشد. این آزمون دارای

آزمون رادیوگرافی و به منظور ایجاد اطمینان بیشتر به نتایج آزمون، توصیه شده است که به صورت اتفاقی علاوه بر آزمون اولتراسونیک، آزمون رادیوگرافی نیز بعمل آید. ﴿ عَرْبِ ا

۱: خوردگـی، انتخـاب مـواد و جوشـکاری در صنعت نفـت و گاز؛ گردآوری و ترجمه وحید عامل

- 2: The Haynes Welding Manual by Jay Storer and John H Haynes
- 3: API Standard 1104 Welding of Pipeline and **Related Facilities**
- 4: www.gullco.com
- 5: www.hobartbrothers.com
- 6: www.aws.org
- 7: www.lincolnelectric.com
- 8: www.esab.com
- 9: www.tecnar.com
- 10: www.ge-mcs.com



